


S9

低電圧オルタネーター

オーナーマニュアル

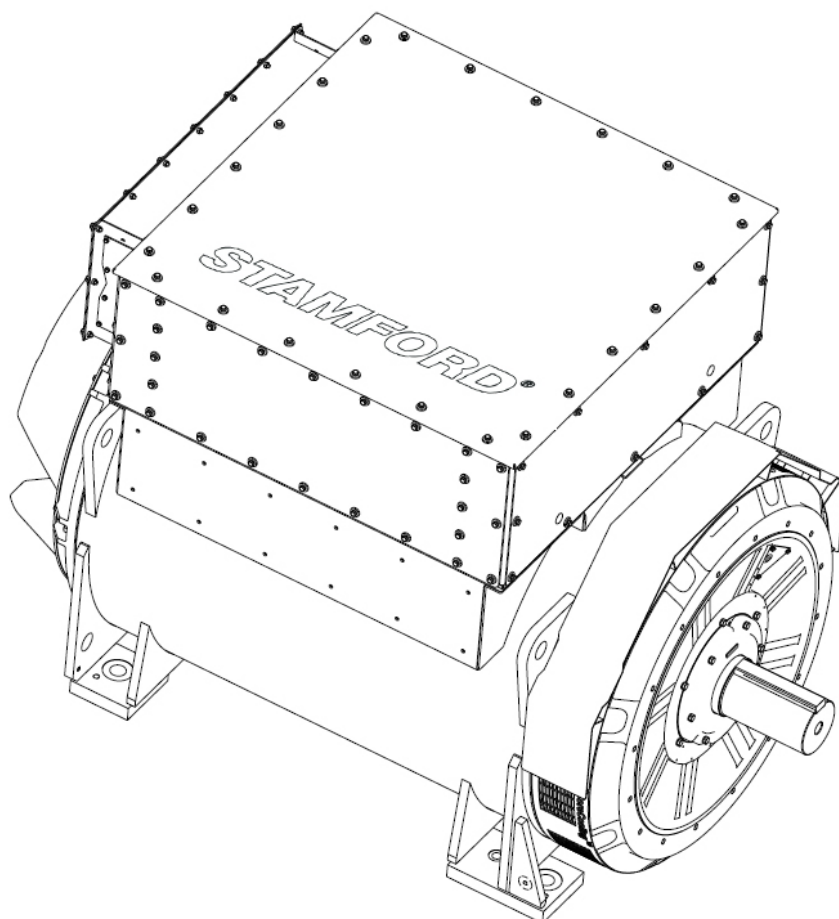

目次

1. 前書き	1
2. 安全注意事項	3
3. 安全指令および規格	13
4. はじめに.....	21
5. 昇降、保管および輸送	23
6. オルタネーターの用途	27
7. 発電装置への設置.....	35
8. 整備およびメンテナンス	45
9. 部品識別	71
10. 技術データ.....	77
11. メンテナンス部品.....	79
12. 耐用年数経過後の廃棄.....	81

このページは意図的に余白としてあります

1 前書き

1.1 全般

このドキュメントは、表紙に詳細が記載されている製品の使用目的と操作についての重要なガイドです。このドキュメントの情報と手順をお読みください。情報と手順には常に従わなければなりません。情報と手順に従わない場合は誤用とみなされ、人員や機器の負傷、損失、または損傷につながる可能性があります。

表 1. 会社所在地

会社および欧州の正規代理店住所	
Cummins Generator Technologies Fountain Court Lynch Wood Peterborough PE2 6FZ United Kingdom	Cummins Generator Technologies Bvd. Decebal 116A Craiova, Dolj 200746 Romania

1.2 法的通知

オルタネーターは、Cummins Generator Technologies LTD (本書内では「CGT」または「メーカー」、あるいはブランド名「STAMFORD®」または「AvK®」とも表記)の知的所有物です。

STAMFORD®、AvK® および STAMFORD VITA™、MX321™ および MX322™ は、Cummins Generator Technologies LTD の登録商標です。オルタネーター、機械の原理、関連する図面などに関するすべての権利は Cummins Generator Technologies LTD に帰属し、著作権法の対象となります。事前に書面による承諾を得た場合のみ、複製を行うことができます。Copyright Cummins Generator Technologies. All rights reserved. Cummins および Cummins ロゴは Cummins Inc. の登録商標です。

1.3 マニュアル

本マニュアルには、マニュアルの表紙に指定されている機器の設置と操作に関するガイダンスと指示が含まれています。本マニュアルにはオルタネーターの整備とメンテナンスの指示を記載していません。サービス情報については、Cummins Generator Technologies (CGT) カスタマー サービスにお問い合わせください。

機器を操作する前に、本マニュアルをお読みください。機器を扱うすべての人が、機器に付属するマニュアルおよびすべての関連文書にアクセスできることを確認します。誤使用および指示に従わない場合、および認可されていない部品を使用する場合は、製品保証が無効になったり、損失、傷害、損傷につながる可能性があります。

本マニュアルは機器に不可欠なものです。このマニュアルは、機器の耐用期間中、該当するすべての作業員が利用できるようにしてください。

マニュアルは、このタイプの機器についての予備知識および経験を持つ熟練の電気技術者および機械技術者を対象にしています。疑問がある場合は、最寄りの CGT 子会社にお問い合わせください。

注記

本マニュアルの情報は発行時のものです。継続的改善の方針により、情報が新しくなっている場合があります。下記のサイトで www.stamford-avk.com を参照してください。

1.4 マニュアル言語

本製品のマニュアルは、STAMFORD® AvK® ウェブ サイトからご覧いただける、以下に示す言語で提供されています。www.stamford-avk.com。

表 2. S9 低電圧マニュアルの言語

言語、マニュアルの種類、ドキュメント品番		
アラビア語 (ar-sa)	オーナー	A073P069
ドイツ語 (de-de)	オーナー	A073P072
英語 (en-us)	オーナー	A073P066
英語 (en-us)	整備 ¹	A073P068
スペイン語 (es-es)	オーナー	A073P160
フランス語 (fr-fr)	オーナー	A073P071
イタリア語 (it-it)	オーナー	A073P073
日本語 (ja-jp)	オーナー	A073P161
ポーランド語 (pl-pl)	オーナー	A073P162
ポルトガル語 (pt-pt)	オーナー	A073P163
ロシア語 (ru-ru)	オーナー	A073P164
スウェーデン語 (sv-se)	オーナー	A073P165
中国語 (zh-cn)	オーナー	A073P070

¹ 整備マニュアルは、カミンズ社認定の製品トレーニングを修了した認定サービスプロバイダーに限り、英語(en-us)で提供されません。

2 安全注意事項

2.1 本マニュアルで使用している安全情報および注記

本マニュアルで使用されている危険、警告、および注意のパネルには、危険の原因、その結果、および傷害を回避する方法が説明されています。注記パネルは重要な指示また重大な指示を強調しています。

⚠ 危険
危険は、避けなければ死亡するまたは重傷を負う危険な状態を示します。
⚠ 警告
警告は、避けなければ死亡または重傷の可能性のある危険な状態を示します。
⚠ 注意
注意は、避けなければ軽傷または重傷の可能性のある危険な状態を示します。
注記
注記は、製品が損傷する可能性がある方法や行為を指しているか、または追加情報または説明に注意を促しています。

2.2 一般的ガイダンス

- これらの安全上の注意事項は一般的なガイドラインです。この情報は、お客様自身の安全手順および適用される規則、法律、規制を補足することを目的としています。

2.3 人材育成とスキルアップの必要性

操作、設置、整備およびメンテナンスのタスクおよび/または手順は、以下のダ行員のみが行うことができます。

- 関連する、該当する、承認されたトレーニングを完了していること。
- 機器について知り、作業と手順を理解し、関連する危険性/リスクを理解していること。
- 現場/場所特有の緊急手順と適用される法律と規制を理解し、遵守すること。

2.4 リスク アセスメント

- 設置者/オペレーター/サービス/メンテナンス会社は、リスク評価を行って、関連するすべての危険とリスクを確立する必要があります。
- 動作中、オルタネーターへのアクセスは、訓練を受け、関連する危険とリスクをすべて知っている人員に限定する必要があります。「[セクション 2.3 ページ 3](#)」を参照してください。

2.5 個人保護具 (PPE)

オルタネーターの設置、操作、整備、またはメンテナンスを行う作業員は、次のことを行う必要があります。

- 推奨される最小限の保護具を着用できるようにしてください（下の図を参照）。保護具はその作業または手順に対して承認されている必要があります。

- ・ 保護具の正しい使用方法については、以下を参照してください。[セクション 2.3 ページ 3](#)
- ・ リスク評価の指示に従って保護具を使用してください。「[セクション 2.4 ページ 3](#)」を参照してください。



図 1. 推奨される最低限の個人用保護具 (PPE)

2.6 工具と機器

すべての作業員は、工具や機器を安全に使用方法を知っている必要があります。「[セクション 2.3 ページ 3](#)」を参照してください。

使用するすべてのツールと機器は次のとおりである必要があります。

- ・ タスクや手順に適していること。
- ・ 電氣的に絶縁されている (オルタネーターの出力電圧を下回らない) こと。「[セクション 2.4 ページ 3](#)」を参照してください。
- ・ 安全にお使いいただくために、使用可能な状態にあること。
- ・ リスク評価に含まれていること。「[セクション 2.4 ページ 3](#)」を参照してください。

2.7 安全情報標識

機器に安全情報標識を表示して、危険の表示や指示を強調してください。機器を操作する前に:

- ・ 担当者は、オルタネーターの安全情報標識と、それに関連する危険性/リスクを認識し、理解する必要があります。



図 2. 安全情報標識の例

安全情報標識はオルタネーターの仕様によって異なります。

2.8 オルタネーターの危険に関する注意事項

⚠ 危険

通電している導電体

通電している導電体は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我を防ぐため、また通電中の導体で作業する前に、次のことを行ってください。

- ・ オルタネーターをシャットダウンし、すべてのエネルギー源から隔離します。
- ・ 蓄積されたエネルギーを除去または隔離します。
- ・ 適切な電圧テスターを使用して、絶縁された部品の電氣的絶縁をテストします。
- ・ ロックアウト/タグアウトの安全手順を使用します。

⚠ 危険

通電している導電体のテスト

通電している導電体は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我を防止するために、通電している導電体、またはその付近でテストを始める前に、次のことを行ってください。

- ・ 通電中の導体との接触を防ぐために適切な予防措置を講じてください。「安全上の注意」の章を参照してください。
- ・ 絶対に必要な場合にのみ、通電中の導体上またはその近くでテストしてください。
- ・ 訓練を受けた作業員のみが、通電中の導体上またはその近くでテストを行うことができます。
- ・ 通電している導体上またはその近くで単独でテストしないでください。エネルギー源を隔離し、緊急時に行動を起こすための訓練を受けた、別の適格な要員が同席する必要があります。

⚠ 危険

機械部品の回転

機械部品の回転下は、その衝撃、破砕、断裂、トラッピングなどにより、重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我を防止するために:

- ・ オルタネーターを操作する前に: オルタネーターと原動機の間回転カップリングはガードまたはカバーで覆う必要があります。
- ・ サービスやメンテナンスの作業を行う前、または回転部品からカバーを取り外す前に: 発電機セットをシャットダウンしてすべてのエネルギー源から隔離し、蓄積されたエネルギーを隔離し、ロックアウト/タグアウトの安全手順を使用してください。

⚠ 危険

機械部品の回転テスト

機械部品の回転下は、その衝撃、破砕、断裂、トラッピングなどにより、重篤な怪我や死亡の原因になります。怪我を防ぐため、またテストのために安全カバーを取り外す前に、次のことを行ってください。

- ・ 露出した回転機械部品との接触を防ぐために適切な予防措置を講じてください。「安全上の注意」の章を参照してください。
- ・ 絶対に必要な場合のみ、カバーのない回転機械部品上またはその付近でテストを行ってください。
- ・ カバーのない回転機械部品の上や近くでは、単独で試験を行わないでください。エネルギー源を隔離し、緊急時に対処するための訓練を受けた、別の適格な要員が同伴する必要があります。

⚠ 危険

機械部品の落下

機械部品の落下は、その衝撃、破碎、断裂、トラッピングなどにより、重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我や死亡事故を防ぐために、持ち上げる前に次のことを行ってください。

- ・ 吊り上げ装置の容量、状態、取り付け状態を確認してください。
- ・ 吊り上げ装置の容量、状態、取り付け状態を確認してください。
- ・ 積載量、状態、吊り上げポイントの取り付け状態を確認してください。
- ・ 荷重の質量、完全性、安定性を確認してください。
- ・ 利用可能な場合: ベアリングの動きや損傷を防ぐために、駆動側と非駆動側の中継継手を取り付けます。
- ・ 吊り上げる際はオルタネーターを水平状態に保ってください。
- ・ 発電機セット全体を持ち上げるために、オルタネーターの吊り上げポイントを使用しないでください。
- ・ オルタネーターまたは発電機セット全体を持ち上げる場合は、クーラーの吊り上げポイントを使用しないでください。
- ・ 吊り上げ部の 1 つに貼られている吊り上げラベルを剥がさないでください。

2.9 オルタネーターに関する警告

⚠ 警告

エンクロージャ

オルタネーターは、環境保護、騒音低減、輸送などの理由でエンクロージャ内に設置される場合があります。負傷または死亡を防ぐために、作業員はエンクロージャに入る前に次のことを行う必要があります。

- ・ 関連する危険性/リスクを理解してください。
- ・ エンクロージャへの出入りに安全なアクセス ルートを確保し、十分な換気を行い、オルタネーターの危険ゾーンに従ってください。
- ・ 適切な個人用保護具を着用してください。

さらに、中電圧または高電圧のオルタネーターを使用する場合:

- ・ 絶対に必要な場合にのみ、オルタネーターが動作しているときにエンクロージャに入ります。
- ・ 作業員へのリスクを最小限に抑えるには、リモート診断、監視、測定システムを使用します。

⚠ 警告

端子ボックス

端子ボックス パネルや端子ボックス内部の部品を改造しないでください。改造すると、短絡やアーク放電現象が発生し、感電や火傷による怪我や死亡を引き起こす可能性があります。怪我を防止するために:

- ・ 「安全上の注意」の章のアーク放電に関する警告を参照してください。
- ・ 端子ボックスのパネルや内部コンポーネントに変更を行う前に、STAMFORD® または AvK® カスタマーサービス (www.stamford-avk.com) にお問い合わせください。

警告

アーク放電

端子箱内、オルタネーター巻線、または端子ボックスから出ているケーブルでのアーク放電現象は、騒音、火傷、飛来/溶融破片および/または高温ガスによる衝撃によって重傷または死亡を引き起こす可能性があります。アーク放電による人身事故や死亡事故を防ぐために:

- ・ 適切な個人用保護具を着用しない限り、動作中はオルタネーターに近づかないでください。「個人用保護具」の項を参照してください。
- ・ 動作中のオルタネーターの近くで作業する作業員は、アーク放電の危険性を認識するための訓練を受けなければなりません。トレーニングの項を参照してください。

アーク放電とは、電流のフラッシュオーバーが本来の経路を外れて空中を伝わり、ある導体から別の導体、あるいは大地へと移動する現象です。アーク放電は、材料の不具合、腐食、誤った取り付けなど、さまざまな原因で発生します。

他のエネルギー源との接続を含む完全な設置の一部として、アーク放電の危険性のリスク評価を実施することは、設置者および運営会社の責任です。

アークフラッシュの危険には、激しい騒音、高温で急速に膨張するガス、膨張する圧力波、飛散する破片（溶融銅を含む）、および強い紫外線への曝露が含まれます。

オルタネーターが他のエネルギー源に接続されている場合、そのアーク放電は、オルタネーター単体で発生するアーク放電よりかなり大きくなる可能性があります。これらの追加エネルギー源は、エネルギーを蓄積する電気負荷（例えば、変圧器、コンデンサーなど）、並列のオルタネーター、または主電源網に結合されたものである場合があります。

オルタネーターでのアーク放電はまれですが、設置者および運営会社は、すべての人員の安全を確保するために適切な措置を講じることが重要です。現地の電気安全作業手順に従って、稼働中のオルタネーターの周囲で作業する作業員は、アーク放電の危険性についてトレーニングを受け、認識しておく必要があります。オルタネーター付近で作業する場合は、個人用保護具を着用する必要があります。「安全上の注意」[セクション 2.5 ページ 3](#) 章を参照してください。

中電圧および高電圧オルタネーター

中電圧および高電圧オルタネーターの場合:

中電圧および高電圧オルタネーターには、追加の警告および情報ステッカーを取り付けることができます。端子ボックスに圧力逃がしバントを取り付けることができます。圧力逃がしバントは、下の図に示されているものとは異なる場合があります。

取り付けられている場合は、圧力逃がしバントが安全で保守可能であることを確認してください。圧力逃がしバントを取り外したり、塞いだり、負荷をかけたりしないでください。



図 3. アーク放電の画像

警告

結露水

巻線に結露した水がある状態でオルタネーターを運転すると、感電、火傷、飛散した破片や粒子への暴露により、重大な人身事故を引き起こすことがあります。怪我を防ぐため、オルタネーターを作動させる前に、次のことを行ってください。

- ・ 結露防止ヒーター (装備されている場合) を使用して、結露が蓄積するのを防ぐ。
- ・ 凝縮した水がないか確認します。
- ・ 結露した水がある場合は、水を抜き取り、乾燥させてから、取扱説明書の保守点検の項を参照してオルタネーターを点検してください。

警告

オルタネーターの連結

連結時に機械部品を移動すると、破碎、断裂、トラッピングなどにより、重篤な怪我の原因になります。オルタネーターを原動機に連結するとき、または大きな部品を取り付けるときは、人身事故を防ぐために次のことを行ってください。

- ・ 作業員は、連結および/または取り付け作業中、手足や体の一部を連結面から遠ざけなければなりません。

警告

危険な動作環境 (爆発性雰囲気) について

爆発性雰囲気での使用は、火傷や飛散した破片、粒子、ガスによって重傷または死亡を引き起こす可能性があります。人身事故や死亡事故を防ぐために:

- ・ 周囲の環境に爆発の可能性のある場所では、オルタネーターを設置または稼働しないでください。

警告

高温部と火災

高温部に触れると、火傷による重傷や死亡の原因になることがあります。高温部に可燃性のものが接触すると、火災の危険があります。怪我、死亡、火災の危険を防ぐために:

- ・ 高温部に触れないでください。
- ・ 必ず適切な個人用保護具を着用してください (「安全上の注意」を参照)。の章
- ・ 可燃性物質や引火性物質が結露防止ヒーター (取り付けられている場合) の近くに保管されたり、結露防止ヒーターに接触したりしないように注意してください。
- ・ 可燃性物質や引火性物質がオルタネーターや原動機 (該当する場合は換気および排気システムを含む) の近くに保管されていないことを確認してください。

警告

騒音

運転中のオルタネーターで発生する騒音は、重篤で回復不能な聴覚障害を起こす原因になります。怪我を防止するために:

- ・ 常に適切な個人用保護具を着用してください。「個人用保護具」の項を参照してください。

⚠ 警告

誤った電気設置およびシステム保護

誤った電気設置および/またはシステム保護は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我や死亡を防ぐため、作業を開始する前に、作業員は次のことを行ってください。

- ・ 関連する、該当する、承認されたトレーニングを完了していること。
- ・ 機器について知り、タスクと手順を理解する。
- ・ 関連する危険性/リスクを知る。
- ・ 現場/場所特有の緊急手順と適用される法律と規制を理解し、遵守する。

⚠ 警告

通電している導電体

巻線端子で通電している導電体は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。絶縁抵抗試験後、怪我や死亡を防ぐために次のことを行ってください。

- ・ テストが終了したら、適切なアースに短絡して直ちに巻線を放電してください。巻線は、次のいずれか大きい方で放電する必要があります。
 1. テスト期間と同じ長さの時間。
または
 2. 5 分間。

⚠ 警告

接地

オルタネーターの接地が正しくないと、感電や電氣的故障により重傷や死亡、または重大な機器の損傷を引き起こす可能性があります。機器の損傷、人身事故や死亡事故を防止するには:

- ・ オルタネーターは、用途または適用される法律や規制でオルタネーターの接地が許可されていない場合を除き、恒久的に接地する必要があります。

⚠ 警告

電源の再度接続

整備やメンテナンスの作業中に電源が偶発的に再接続されると、その衝撃、破碎、断裂、トラッピングなどにより、重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我を防ぐため、またサービスやメンテナンス作業を開始する前に、次のことを行ってください。

- ・ オルタネーターをエネルギー源から隔離します。
- ・ ロックアウト/タグアウトの安全手順により、オルタネーターの使用を防止します。
- ・ ロックアウト/タグアウト安全手順は無視したり、回避したりしてはなりません。

⚠ 警告

高磁界

永久磁石発電機 (PMG) または励起ブーストシステム (EBS) によって発生する高磁界は、埋め込み医療機器との干渉により怪我または死亡の原因になります。人身事故や死亡事故を防ぐために:

- ・ 埋め込み医療機器を装着している場合は、永久磁石発電機 (PMG) または励磁ブーストシステム (EBS) の近くで作業しないでください。

⚠ 警告

誤った使用方法または不適切な使用方法
 オルタネーターの誤ったまたは不適切な使用は、機器の損傷、重傷、または死亡につながる可能性があります。人身事故や死亡事故を防止したり、機器の損傷を防止するには:

- ・ 必ず、使用目的や用途に合った正しい仕様のオルタネーターを選択してください。
- ・ オルタネーターと原動機に互換性があり、意図する用途に適していることを確認してください。
- ・ オルタネーターの設置は、必ずオルタネーターに付属の取扱説明書および技術図面に従って行ってください。
- ・ 適用される地域の規則や規制に従ってください。
- ・ オルタネーターが取扱説明書に従い、オルタネーター定格板の制限内で運転されていることを確認してください。
- ・ 損傷や欠陥のあるオルタネーターは使用しないでください。

欠陥が発見された場合:

- ・ オルタネーターをシャットダウンし、すべてのエネルギー源から隔離します。
- ・ 蓄積されたエネルギーを除去または隔離します。
- ・ ロックアウト/タグアウトの安全手順を使用します。
- ・ 修理して使用可能な状態に戻すまで、オルタネーターをそれ以上使用しないようにしてください。

⚠ 警告

安全カバーの取り外し
 オルタネーターの安全カバーを取り外すと危険が生じます。排出されたゴミや粒子は、衝撃、切断、穿孔により重傷または死亡の原因となることがあります。機械的に放出される破片や粒子への曝露は、カバーが取り外されたすべての方向 (水平方向および垂直方向) に存在します。人身事故や死亡事故を防ぐために:

- ・ 付属のラベル シートの裏面に示す場所に安全ラベルを貼り付けてください。
- ・ 安全ラベルの指示に従ってください。
- ・ カバーを取り外す前にサービス マニュアルを参照してください。



図 4. 安全ラベル

警告

排出されたゴミや粒子への暴露

排出されたゴミや粒子は、衝撃、切断、穿孔により重傷または死亡の原因となることがあります。オルタネーターの空気吸入口、空気排出口、オープン シャフト エンド (一般に駆動側 (DE)とも呼ばれる) の周辺では、機械的な駆動によってゴミや粒子があらゆる方向 (水平方向および垂直方向) に放出される可能性があります。人身事故や死亡事故を防ぐために:

- ・ オルタネーターが作動しているときは、空気吸入口や空気排出口に近づかないようにしてください。
- ・ 空気吸入口や空気排出口の近くに操作部を置かないでください。
- ・ オルタネーターは銘板のパラメーターを超える範囲で運転しないでください。過熱の原因になります。
- ・ オルタネーターに過剰な負荷をかけないでください。
- ・ 過度の振動を示すオルタネーターを作動させないでください。
- ・ 並列のオルタネーターを指定されたパラメーターの範囲を超えて同期させないでください。

警告

オルタネーターからの粒子および煙への暴露。

粒子や煙は、オルタネーターの換気装置が設置されている場所からあらゆる方向 (水平および垂直) に放出される可能性があります。怪我をしないために:

- ・ オルタネーターが作動しているときは、換気口、吸気口、排気口の周囲を避けてください。
- ・ オルタネーターの周囲で作業する場合は、適切な個人用保護具を使用してください。

警告

オルタネーター端子ボックスからの粒子および煙への暴露。

端子ボックスの圧力解放フラップが取り付けられているため、粒子や煙はあらゆる方向 (水平および垂直) に放出されます。端子ボックスの圧力解放フラップは、さまざまな位置と方向に配置できます。怪我をしないために:

- ・ オルタネーターの動作中は、作業員は端子ボックスの圧力解放フラップに近づかないようにしてください。

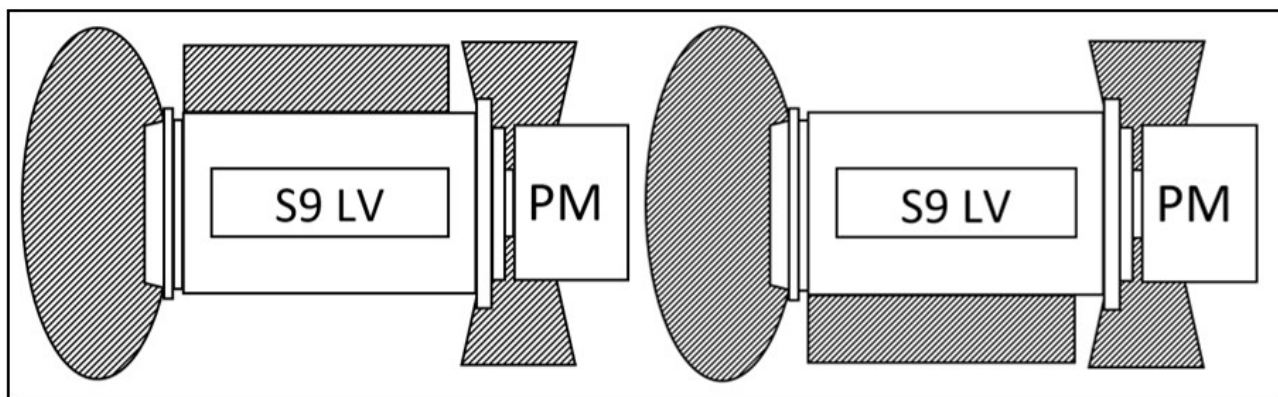


図 5. S9 低電圧オルタネーターの危険区域

PM = 原動機/エンジン/駆動系

注記

左側/右側の危険ゾーンの位置は、端子ボックスと通気パネルの位置によって異なります。

2.11 オルタネーターに関する注意事項

⚠ 注意

危険有害性物質

危険物質は軽度または中程度の傷害を引き起こす可能性があります。有害物質に長期間または繰り返し曝露すると、重篤な病状を引き起こす可能性があります。怪我を防止するために:

- ・ 製品メーカーが提供する指示を必ず読んで従ってください。
- ・ 製品メーカーの指定に従って物質を使用、取り扱い、保管してください。
- ・ 必ず適切な個人用保護具を着用してください (「安全上の注意」の章を参照)。

⚠ 注意

歩道と手すりの欠損

整備やメンテナンスのために一時的に取り外した歩道や手すりは、滑りやつまずき、転倒によって軽傷または中程度の怪我を引き起こす可能性があります。怪我を防ぐため、作業を開始する前に、次のことを行ってください。

- ・ 危険性とリスクを評価し、安全な作業のために適切な予防措置を講じ、警告を発し、権限のない人物によるアクセスを防止してください。

⚠ 注意

粉塵/浮遊粉塵/煙

粉塵やその他の浮遊粒子や煙霧は、肺や目を刺激して軽度または中程度の傷害を引き起こす可能性があります。長期間または繰り返し曝露すると、重篤な病状を引き起こす可能性があります。怪我を防止するために:

- ・ 機械的な真空抽出を使用して、粉塵や浮遊粒子または煙を除去してください。
- ・ 周囲を十分に換気してください。
- ・ 常に適切な個人用保護具を着用してください。「安全上の注意」の章を参照してください。

3 安全指令および規格

3.1 全般

STAMFORD® および AvK® オルタネーターは、オルタネーターに関連する国内および国際的な指令や規格に適合しています。オルタネーターは必ず関連規格で定められた範囲内およびオルタネーターの銘板に表示された範囲内で操作してください。オルタネーターは、設置および使用される地域/地域の規制要件に準拠する必要があります。

船舶用オルタネーターはすべての主要な船級協会の要件を満たしています。

この章では、EU/UK 宣言のテンプレート例(該当する場合)を掲載しています。

必要に応じて、STAMFORD® および AvK® のオルタネーターには、製品の説明と固有のシリアル番号が記載された宣言書が付属しています。

3.2 例: 適合性宣言と法人化宣言

CGT は、低電圧指令 2006/95/EC に基づく適合宣言を発行しています。この宣言は、製品が指令の健康と安全の要件を満たすことを保証するために、お客様が追加のコンポーネントを提供する必要がない 1000 VAC 以下のすべての完成品に使用されます。

CGT は、機械指令 2006/42/EC に基づく適合宣言書を発行しています。この宣言は、1000 VAC 以下のすべての製品に使用され、製品が指令の健康と安全の要件を満たすことを保証するために、顧客が追加の部品を提供することを必要とする完成品ではない製品です。

オルタネーターには、必要に応じて製品の説明と固有のシリアルナンバーを表示した証明書が付属しています。

以下は、STAMFORD® および AvK® オルタネーターに付属する EU および英国の「適合宣言書」と「組込宣言書」の例です。

注記

証明書を紛失、紛失または破損した場合、STAMFORD® または AvK® カスタマー サービスにご連絡ください。 www.stamford-avk.com。


 
EU DECLARATION OF CONFORMITY		
<p>This synchronous low-voltage (<1000VAC) A.C. generator is designed for incorporation into an electricity generating-set and fulfils all the relevant provisions of the following EU Directive(s) when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:</p>		
2014/35/EU	Low Voltage Directive	
2014/30/EU	The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive	
2011/65/EU	Restriction on Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive	
2015/863	Delegated Directive amending Annex II of 2011/65/EU	
2019/178	Delegated Directive amending Annex II of 2011/65/EU	
2019/1845	Delegated Directive amending Annex II of 2011/65/EU	
<p>and that the standards and/or technical specifications referenced below have been applied:</p>		
EN IEC 61000-6-2:2019	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-2: Immunity for industrial environments	
EN IEC 61000-6-4:2019	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-4: Emission standard for industrial environments	
EN ISO 12100:2010	Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction	
IEC 60034-1:2017 ISO 8528-3:2020	Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 3: Alternating current generators for generating sets	
BS 5000-3:2006	Rotating electrical machines of particular types or for particular applications - Part 3: Generators to be driven by reciprocating internal combustion engines - Requirements for resistance to vibration	
EN IEC 63000:2018	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances	
<p>This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of this Declaration is in conformity with the relevant Union harmonization Legislation.</p>		
<p>The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies Romania, B-dul Decebal Nr. 116A 200746 Craiova Dolj, Romania.</p>		
<p>Signed:</p> 		<p>Name, Title and Address:</p> <p>Alastair McQueen Global Technical Director Cummins Generator Technologies Romania B-dul Decebal Nr. 116A 200746, Craiova Dolj, ROMANIA</p>
<p>Date: 4th August 2021</p>		
Description:		Serial Number:
<p>Registered in England under Registration No. 441273. Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6FZ UK</p>		
		450-16383-K

図 6. (例) EU 適合宣言 - SHEET 1

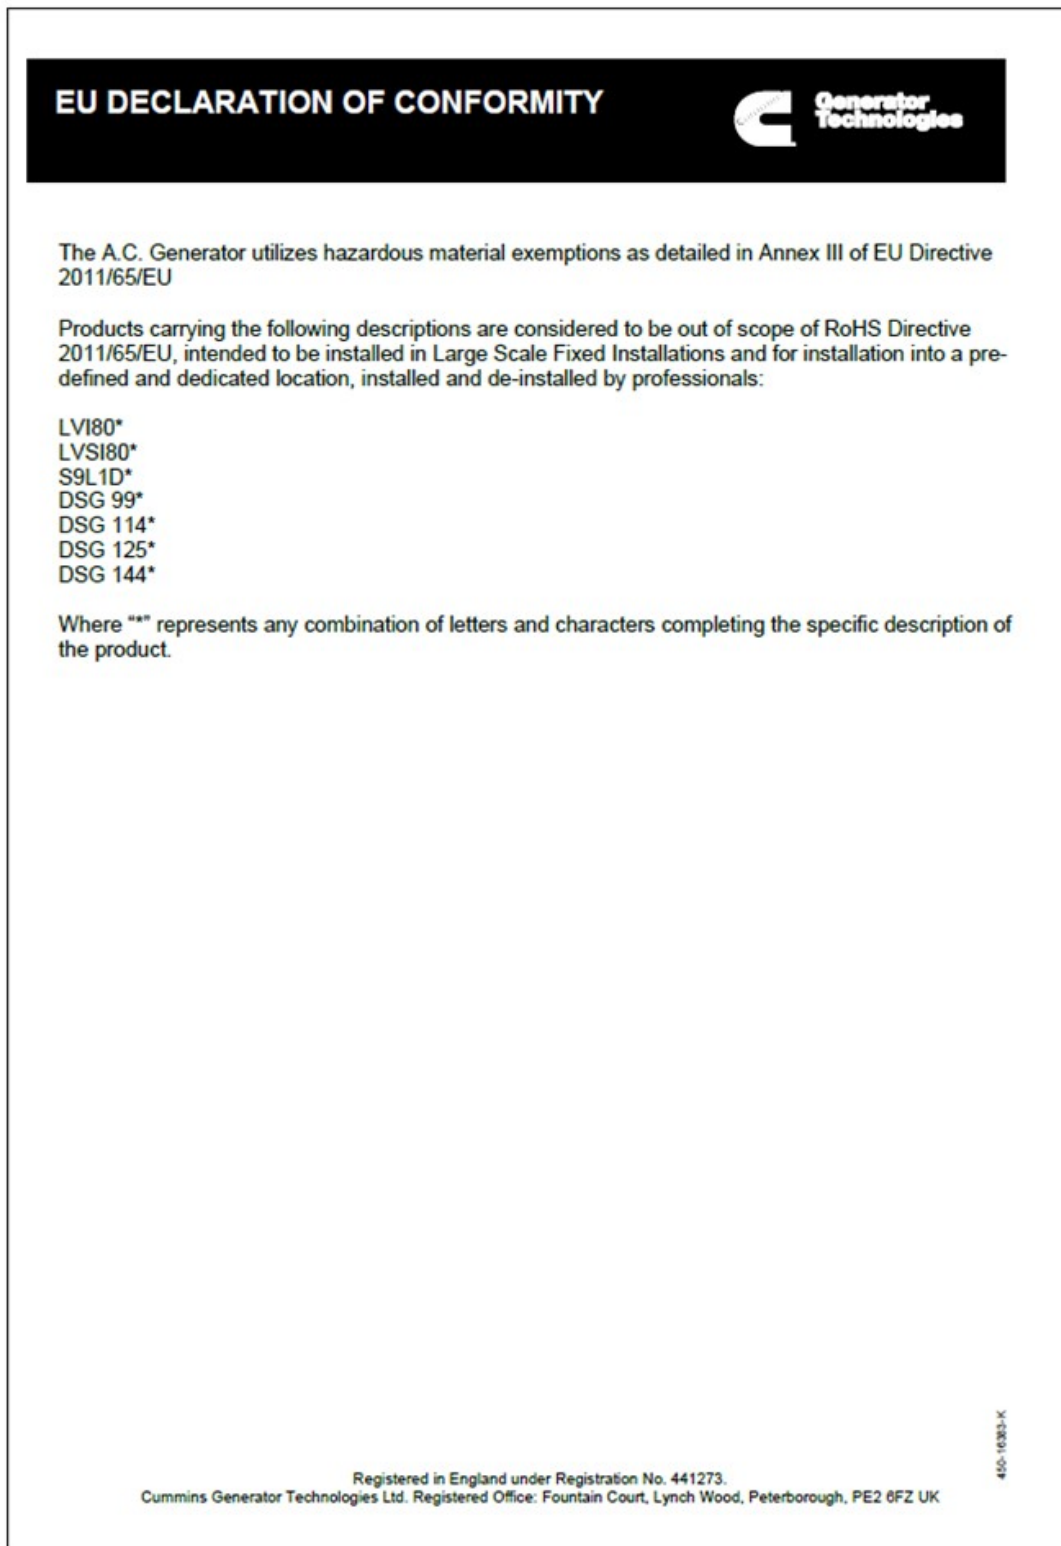


図 7. (例) EU 適合宣言 - SHEET 2


 
UK DECLARATION OF CONFORMITY		
<p>This synchronous low-voltage (<1000VAC) A.C. generator is designed for incorporation into an electricity generating-set and fulfils all the relevant provisions of the following UK Statutory Instrument(s) when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:</p>		
S.I. 2016/1101	The Electrical Equipment (Safety) Regulations	
S.I. 2016/1091	The Electromagnetic Compatibility Regulations	
S.I. 2012/3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations	
S.I. 2019/492	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations	
S.I. 2008/1597	The Supply of Machinery (Safety) Regulations	
<p>and that the standards and/or technical specifications referenced below have been applied:</p>		
BS EN IEC 61000-6-2:2019	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-2: Immunity standard for industrial environments	
BS EN IEC 61000-6-4:2019	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-4: Emission standard for industrial environments	
BS EN ISO 12100:2010	Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction	
IEC 60034-1:2017	Rotating electrical machines: Rating and performance	
BS ISO 8528-3:2020	Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 3: Alternating current generators for generating sets	
BS EN IEC 63000:2018	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances	
<p>This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of this Declaration is in conformity with the relevant UK Legislation.</p>		
<p>The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies, Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK. PE2 6FZ</p>		
<p>Signed:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <p>Date: 4th August 2021</p>	<p>Name, Title and Address:</p> <p style="margin-left: 20px;">Alastair McQueen Global Technical Director Cummins Generator Technologies Fountain Court, Lynch Wood Peterborough, UK PE2 6FZ</p>	
Description:	Serial Number:	
<p><small>Registered in England under Registration No. 441273. Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6FZ UK</small></p>		

図 8. (例) UK 適合宣言 - SHEET 1

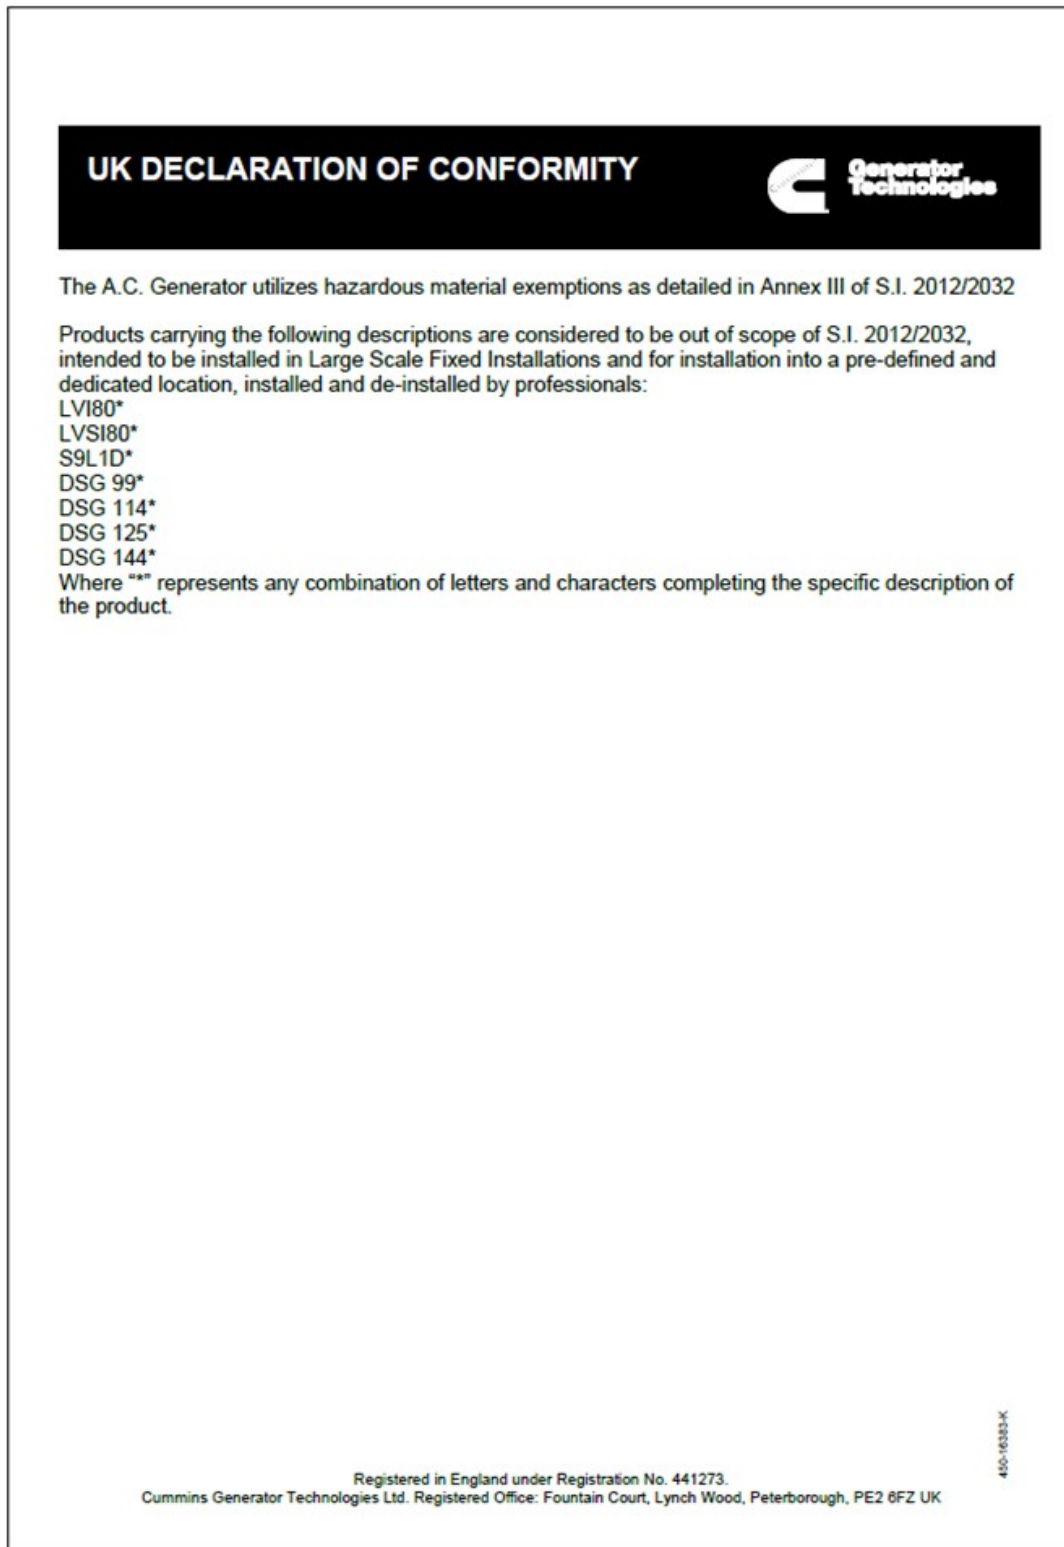


図 9. (例) UK 適合宣言 - SHEET 2


 
 
 
SUPPLY OF MACHINERY (SAFETY) REGULATIONS 2008 DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY														
<p>Function: Synchronous low-voltage (<1000VAC) A.C. generator designed for incorporation into an electricity generating-set.</p> <p>The partly completed machinery supplied with this declaration:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Is designed and constructed solely as a non-functional component to be incorporated into a machine requiring completion. ○ Is designed to comply with the provisions of the following UK Statutory Instrument(s) so far as their level of build will allow: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">S.I. 2016/1101</td> <td>The Electrical Equipment (Safety) Regulations</td> </tr> <tr> <td>S.I. 2016/1091</td> <td>The Electromagnetic Compatibility Regulations</td> </tr> <tr> <td>S.I. 2012/3032</td> <td>The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations</td> </tr> <tr> <td>S.I. 2019/492</td> <td>The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations</td> </tr> <tr> <td>S.I. 2008/1597</td> <td>The Supply of Machinery (Safety) Regulations</td> </tr> </table> ○ Must not be put into service within the UK until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 and all other applicable UK Statutory Instruments. ○ Is designed and constructed to comply with the essential health and safety requirements of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 listed on sheet 2 of this Declaration. <p>The relevant technical documentation is compiled in accordance with the provisions of part B of Annex VII of the Machinery Directive. All relevant information about the partly completed machinery will be provided, in writing, on a reasoned request by the appropriate national authority to its authorised representative. The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies, Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK. PE2 6FZ</p> <p>The undersigned representing the manufacturer:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Signed:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>Date: 4th August 2021</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Name, Title and Address:</p> <p style="margin-top: 20px;">Alastair McQueen Global Technical Director Cummins Generator Technologies Fountain Court, Lynch Wood Peterborough, UK PE2 6FZ</p> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <u>Description:</u> _____ <u>Serial Number:</u> _____ </p>			S.I. 2016/1101	The Electrical Equipment (Safety) Regulations	S.I. 2016/1091	The Electromagnetic Compatibility Regulations	S.I. 2012/3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations	S.I. 2019/492	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations	S.I. 2008/1597	The Supply of Machinery (Safety) Regulations	<p>Signed:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>Date: 4th August 2021</p>	<p>Name, Title and Address:</p> <p style="margin-top: 20px;">Alastair McQueen Global Technical Director Cummins Generator Technologies Fountain Court, Lynch Wood Peterborough, UK PE2 6FZ</p>
S.I. 2016/1101	The Electrical Equipment (Safety) Regulations													
S.I. 2016/1091	The Electromagnetic Compatibility Regulations													
S.I. 2012/3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations													
S.I. 2019/492	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations													
S.I. 2008/1597	The Supply of Machinery (Safety) Regulations													
<p>Signed:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>Date: 4th August 2021</p>	<p>Name, Title and Address:</p> <p style="margin-top: 20px;">Alastair McQueen Global Technical Director Cummins Generator Technologies Fountain Court, Lynch Wood Peterborough, UK PE2 6FZ</p>													
<p style="font-size: small;">Registered in England under Registration No. 441273. Sheet 3 Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6FZ UK</p>														

図 10. (例) 組み込み宣言 - SHEET 1

**SUPPLY OF MACHINERY (SAFETY)
REGULATIONS 2008
DECLARATION OF INCORPORATION
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**

ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATING TO THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

<p>General Remarks</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.1.2 : Principles of safety integration • 1.1.3 : Materials and products • 1.1.5 : Design of machinery to facilitate its handling <p>Protection Against Mechanical Hazards</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.3.1 : Risk of loss of stability • 1.3.2 : Risk of break-up during operation • 1.3.3 : Risks due to falling or ejected objects • 1.3.4 : Risks due to surfaces, edges or angles • 1.3.7 : Risks related to moving parts • 1.3.8.1 : Moving transmission parts <p>Guarding *</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.4.1 : Guards – General requirements * • 1.4.2.1 : Fixed guards * <p>Other Hazards</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.5.2 : Static electricity • 1.5.3 : Energy supply other than electric • 1.5.4 : Errors of fitting • 1.5.6 : Fire • 1.5.13 : Emissions of hazardous materials and substances <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.7.1 : Information and warnings on the machinery • 1.7.4 : Instructions 	<p style="text-align: center;"><u>LEGEND</u></p> <p>1 Essential Health and Safety Requirements not shown are not considered applicable for this Partly Completed Machinery or must be fulfilled by the assembler of the Machinery.</p> <p>2 Essential Health and Safety Requirements shown are considered applicable for this Partly Completed Machinery and have been fulfilled by the manufacturer to the extent possible, subject to the build requirements of the Machinery assembler, the information contained in the assembly instructions and Cummins bulletins.</p> <p>3 * Customers may request Partly Completed Machinery without some or all guarding attached. In these cases section 1.4 Guarding does not apply and the Essential Health and Safety Requirements for guarding must be fulfilled by the assembler of the Machinery.</p>
--	---

The A.C. Generator utilizes hazardous material exemptions as detailed in Annex III of S.I. 2012/2032

Products carrying the following descriptions are considered to be out of scope of S.I. 2012/2032, intended to be installed in Large Scale Fixed Installations and for installation into a pre-defined and dedicated location, installed and de-installed by professionals:

LVI80*
LVS180*
S9L1D*
DSG 99*
DSG 114*
DSG 125*
DSG 144*

Where "*" represents any combination of letters and characters completing the specific description of the product

410-1038-1

Registered in England under Registration No. 441273.
 Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6FZ UK

Sheet 14

図 11. (例) 組み込み宣言 - SHEET 2

3.3 電磁波適合性 (EMC) に関する追加情報

すべての STAMFORD® および AvK® オルタネーターは、必要に応じて、産業環境における電磁適合性コンプライアンス エミッションおよびイミュニティ規格に適合するように設計されています。オルタネーターを住宅、商業、および軽工業環境に設置する場合、追加の装置が必要になる場合があります。

取り付け用の "接地" 装置には、オルタネーター フレームを現場の保護接地線に最短の長さで接続することが必要です。

注記

Cummins Generator Technology は、STAMFORD® または AvK® ブランド以外の未承認品をメンテナンス、整備、修理に使用した場合の電磁適合性についての責任を負いません。

3.4 カナダ規格協会 (CSA) に関する追加情報

カナダ規格協会 (CSA) の規制に準拠するため、すべての外部配線およびコンポーネントは、少なくとも、オルタネーター定格盤に記載されているオルタネーターの定格電圧に合わせる必要があります。

4 はじめに

4.1 概要説明

S9 オルタネーターはブラシレスの回転磁界設計として、以下の範囲で提供されています。

- ・ 低電圧 (LV) ~ 最大 1,000 V、50 Hz (1,500 RPM、4 極) および 1,000 V、60 Hz (1,800 RPM、4 極)
- ・ 中電圧 (MV) ~ 最大 3.3 kV、50 Hz (1,500 RPM、4 極) および 4.16 kV、60 Hz (1,800 RPM、4 極)
- ・ 高電圧 (HV) ~ 最大 13.8 kV、50 Hz (1,500 RPM、4 極) および 13.8 kV、60 Hz (1,800 RPM、4 極)

S9 オルタネーターには、永久磁石発電機 (PMG) によって駆動される様々な AVR を使用した励磁システムが搭載されています。

4.2 騒音

⚠ 警告
<p>騒音 運転中のオルタネーターで発生する騒音は、重篤で回復不能な聴覚障害を起こす原因になります。怪我を防止するために:</p> <ul style="list-style-type: none">・ 常に適切な個人用保護具を着用してください。「個人用保護具」の項を参照してください。

発生する A 特性騒音は最大 110 dB(A) に達する場合があります。用途固有の詳細事項についてはサプライヤーにお問い合わせください。

4.3 オルタネーター名

表 3. S9 オルタネーター命名形式

例:	S	9	L	1	D	-	C	4	2
	Stamford ブランド	ファミリー シリーズ	電圧 (L = 低、M = 中、H = 高)	改訂	デイスクリプタ D = Dedicated、M = Marine		コア長 (A、B、C、D、E、...)	極数	ベアリング数 (1 = NDE、2 = DE & NDE)

4.4 シリアル番号の位置

固有のシリアル番号が固定子フレームの側面に刻印され、端子ボックスの外側の 2 つのラベルに表示されます。

4.5 銘板

オルタネーターに付属している銘板(接着式)は、発電装置の組み立ておよび塗装が完了してから貼り付けてください。

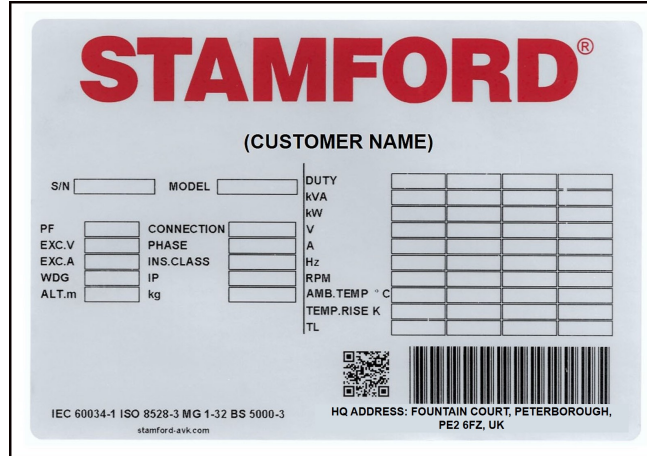


図 12. STAMFORD オルタネーターのグローバル銘板

4.6 製品認証

STAMFORD® のセキュリティー機能の高い偽造防止ホログラムがトラッキング ラベルにあります。それぞれの角度からホログラムを見たとき STAMFORD® ロゴの周辺にドットが見えることと "GENUINE" の文字がロゴの後ろにあることを確認します。周囲が少し暗い状態で、懐中電灯を使用してこれらのセキュリティー機能部を確認します。正規のオルタネーターであることを 7 文字の固有ホログラム コードを www.stamford-avk.com/verify で入力して確認します。

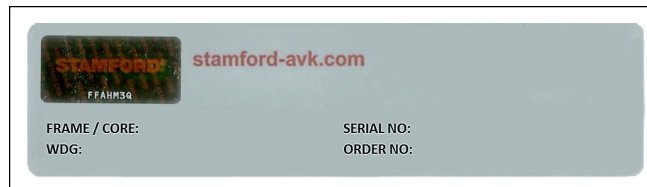


図 13. トラッキング ラベル



図 14. 3D ホログラムを上下左右から見たときのドット

5 昇降、保管および輸送

5.1 一般的輸送ガイダンス

オルタネーターは、形状、サイズ、重量、重心が異なります。製品情報については、以下を参照してください。オルタネーターに付属している一般配置図、吊り上げラベル、輸送情報。

車両に積み込む前、荷物を輸送する前、および/または車両から降ろす前に、次のことを行ってください。

- 輸送業務に関連する適用される規則や規制を常に遵守してください。
- オルタネーターを車両に固定する/固定するために、適切に構成された十分な数の拘束具が使用されていることを確認してください。
- 拘束具によって損傷を受ける可能性がある敏感なコンポーネントの上または上に、ラッシング/固定拘束具を配置しないでください。
- 塗装面や情報/警告ラベルの上に固縛/固定拘束具を配置しないでください。その上に拘束具を置く必要がある場合は、これらの部分を保護してください。
- 輸送または保管する前に: 露出した機械加工面に防食剤を塗布してください。
- 輸送または保管する前に: 露出した接続ポイントを十分なカバー、キャップ、または梱包材で覆います。
- 輸送または保管する前に: 露出した接続ポイントを十分なカバー、キャップ、または梱包材で覆います。保護されていないオルタネーターを平らでない表面の上で輸送しないでください。
- 必要に応じて、オルタネーターはトランスポート フレームに取り付けて供給する必要があります。
- 必要に応じて輸送用ロック (利用可能な場合) を使用して、ベアリングを損傷から保護する必要があります。輸送用ロックがベアリング/オルタネーターに付属している場合は、輸送前に取り付ける必要があります。
- ベアリングは、適切な防食剤を使用して腐食から保護する必要があります。
- 業界のベスト プラクティス ガイダンスを読んで従ってください。
- 必要な場合は、輸送の専門家に相談してください。

5.2 オルタネーターの吊り上げ

⚠ 危険

機械部品の落下

機械部品の落下は、その衝撃、破砕、断裂、トラッピングなどにより、重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我や死亡事故を防ぐために、持ち上げる前に次のことを行ってください。

- 吊り上げ装置の容量、状態、取り付け状態を確認してください。
- 吊り上げ装置の容量、状態、取り付け状態を確認してください。
- 積載量、状態、吊り上げポイントの取り付け状態を確認してください。
- 荷重の質量、完全性、安定性を確認してください。
- 利用可能な場合: ベアリングの動きや損傷を防ぐために、駆動側と非駆動側の中継継手を取り付けます。
- 吊り上げる際はオルタネーターを水平状態に保ってください。
- 発電機セット全体を持ち上げるために、オルタネーターの吊り上げポイントを使用しないでください。
- オルタネーターまたは発電機セット全体を持ち上げる場合は、クレーンの吊り上げポイントを使用しないでください。
- 吊り上げ部の 1 つに貼られている吊り上げラベルを剥がさないでください。

吊り上げ部（突起部または小穴）に掛け金を取り付けて、オルタネーターを吊り上げます。吊り上げ部に貼られたラベルに、正しい吊り上げ方法が記載されています。オルタネーターを吊り上げるときは、チェーンと、必要に応じてスプレッダーバーを使用し、チェーンが垂直になるようにしてください。吊り上げ装置の容量が、オルタネーターに貼付されているラベルに記載されているオルタネーター質量に対して十分であることを確認してください。

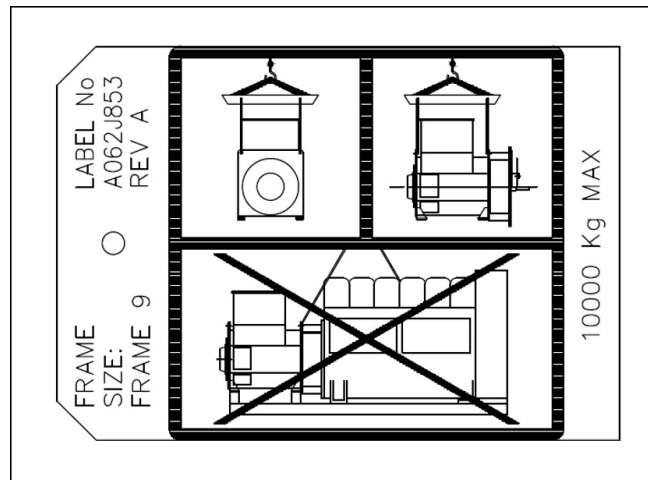


図 15. リフティング ラベルの例

5.3 オルタネーターの寸法

寸法はオルタネーターのモデル固有のデータシートに記載されています。オルタネーターのモデルを特定するには、銘板を確認してください。

注記

データシートは以下から入手可能 www.stamford-avk.com

5.4 保管

警告

結露水

巻線に結露した水がある状態でオルタネーターを運転すると、感電、火傷、飛散した破片や粒子への暴露により、重大な人身事故を引き起こすことがあります。怪我を防ぐため、オルタネーターを作動させる前に、次のことを行ってください。

- ・ 結露防止ヒーター（装備されている場合）を使用して、結露が蓄積するのを防ぐ。
- ・ 凝縮した水がないか確認します。
- ・ 結露した水がある場合は、水を抜き取り、乾燥させてから、取扱説明書の保守点検の項を参照してオルタネーターを点検してください。

警告

高温部と火災

高温部に触れると、火傷による重傷や死亡の原因になることがあります。高温部に可燃性のものが接触すると、火災の危険があります。怪我、死亡、火災の危険を防ぐために:

- ・ 高温部に触れないでください。
- ・ 必ず適切な個人用保護具を着用してください (「安全上の注意」を参照)。の章
- ・ 可燃性物質や引火性物質が結露防止ヒーター (取り付けられている場合) の近くに保管されたり、結露防止ヒーターに接触したりしないように注意してください。
- ・ 可燃性物質や引火性物質がオルタネーターや原動機 (該当する場合は換気および排気システムを含む) の近くに保管されていないことを確認してください。

オルタネーターをすぐに使用しない場合は、清潔で乾燥した、振動のない環境に保管してください。結露防止ヒーターの使用をお勧めします (利用可能な場合)。

オルタネーターを回転できる場合は、保管中に回転子を毎月少なくとも 6 回転回してください。

5.5 保管後

保管後に使用する場合は、運転前チェックを実施して巻線の状態を確認します。巻線が湿っていたり、絶縁抵抗が低い場合は、オルタネーターの絶縁乾燥手順を参照してください。[セクション 8.8.6 ページ 67](#)を参照してください。

オルタネーターを稼動する前に、以下の表を参照してください。

表 4. ベアリングの保管

ベアリング タイプ	保管中に回転なし	保管中に回転あり
密閉型ベアリング	保管期間が 12 か月未満の場合、オルタネーターを稼動してください。 保管期間が 12 か月以上の場合、ベアリングを交換してからオルタネーターを稼動してください。	保管期間が 24 か月未満の場合、オルタネーターを稼動してください。 保管期間が 24 か月以上の場合、ベアリングを交換してからオルタネーターを稼動してください。
グリース注入式ベアリング	保管期間が 12 か月未満の場合、オルタネーターを稼動してください。 保管期間が 12 か月以上の場合、ベアリングを交換してからオルタネーターを稼動してください。	保管期間が 6 か月未満の場合、オルタネーターを稼動してください。 保管期間が 6 か月以上 24 か月未満の場合、初回運転時にベアリングにグリースを注入してからオルタネーターを稼動してください。 保管期間が 24 か月以上の場合、ベアリングを交換してからオルタネーターを稼動してください。

5.6 長期保管

オルタネーターを (保管またはその他の理由により) 固定すると、振動、湿度、温度、空中浮遊汚染物質などの環境要因の影響を受け、ベアリングの配置がずれることがあります。

オルタネーターを長期間停止する場合は、事前にSTAMFORD® または AvK® カスタマーサービス (www.stamford-avk.com) のアドバイスを受けてください。

このページは意図的に余白としてあります

6 オルタネーターの用途

選択したオルタネーターが最終的な用途に適していることを確認するのは顧客の責任です。

⚠ 警告	
誤った使用方法または不適切な使用方法	
オルタネーターの誤ったまたは不適切な使用は、機器の損傷、重傷、または死亡につながる可能性があります。人身事故や死亡事故を防止したり、機器の損傷を防止するには:	
<ul style="list-style-type: none">必ず、使用目的や用途に合った正しい仕様のオルタネーターを選択してください。オルタネーターと原動機に互換性があり、意図する用途に適していることを確認してください。オルタネーターの設置は、必ずオルタネーターに付属の取扱説明書および技術図面に従って行ってください。適用される地域の規則や規制に従ってください。オルタネーターが取扱説明書に従い、オルタネーター定格板の制限内で運転されていることを確認してください。損傷や欠陥のあるオルタネーターは使用しないでください。	
欠陥が発見された場合:	
<ul style="list-style-type: none">オルタネーターをシャットダウンし、すべてのエネルギー源から隔離します。蓄積されたエネルギーを除去または隔離します。ロックアウト/タグアウトの安全手順を使用します。修理して使用可能な状態に戻すまで、オルタネーターをそれ以上使用しないようにしてください。	

6.1 環境

オルタネーターは IP23 を規格として保護されています。IP23 は屋外使用の場合の保護には十分ではなく、追加対策が必要です。

表 5. 環境仕様

周囲温度	-15 °C ~ 40 °C (5 °F ~ 104 °F)
相対湿度	70% 未満
標高	1,000 m (3,280 ft) 未満

オルタネーターはこの表に記載した環境用に設計されています。オルタネーターは、適切に定格されている場合、これらの条件外でも動作できます。銘板を参照してください。購入後に動作環境が変更された場合は、STAMFORD® または AvK® カスタマー サービスにご相談ください。改訂されオルタネーターの定格については、www.stamford-avk.com を参照してください。

6.2 空気の流れ

表 6. S9 LV、MV、HV 最小空気流量と最大圧力差

オルタネーターのモデル および周波数	最小の空気の流れ, m ³ /s (ft ³ /分)		アウトレット圧力の差に 対する最大吸気, mm [イン チ] 水位計
	50 Hz	60 Hz	
S9 (すべてのタイプ)	2.78 (5890)	3.33 (7056)	13 (0.5)

オルタネーターの運転時、吸排気を塞がないようにしてください。

6.3 空中浮遊汚染物質

⚠ 注意

粉塵/浮遊粉塵/煙

粉塵やその他の浮遊粒子や煙霧は、肺や目を刺激して軽度または中程度の傷害を引き起こす可能性があります。長期間または繰り返し曝露すると、重篤な病状を引き起こす可能性があります。怪我を防止するために:

- ・ 機械的な真空抽出を使用して、粉塵や浮遊粒子または煙を除去してください。
- ・ 周囲を十分に換気してください。
- ・ 常に適切な個人用保護具を着用してください。「安全上の注意」の章を参照してください。

注記

塩分、油分、排気ガス、化学物質、粉塵、砂などの汚染物質は絶縁の効果を減少させ、巻線の寿命を早める原因となります。オルタネーター保護のため、エア フィルターおよびエンクロージャの使用をご確認ください。

6.4 エア フィルター

エア フィルターは空中の 5 ミクロンより大きい微粒子を除去します。設置環境に応じて、フィルターを定期的に清掃または交換する必要があります。フィルターをこまめに点検し、適切な点検期間を設けてください。

フィルターの取り付けを工場で行っているオルタネーターは、冷気の流量の減少を考慮して評価されています。フィルターが装着されている場合、オルタネーターの定格を 5% 下げる必要があります。

エア フィルターで水分を除去することはできません。フィルターを更に保護することで、乾燥した状態を維持してください。湿ったフィルターは空気の流れを制限し、オルタネーターの過熱の原因となるだけでなく、絶縁体の早期故障を引き起こします。

6.5 湿度条件

空気の水分収容能力は温度によって決まります。気温が飽和点より低くなると、巻線に結露が生じ、絶縁の電気抵抗が低下することがあります。オルタネーターがエンクロージャ内に収まっている場合でも、湿度条件によっては追加の保護対策が必要になることがあります。結露防止ヒーターが標準装備されています。

6.6 結露防止ヒーター

⚠ 危険

通電している導電体

通電している導電体は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我を防ぐため、また通電中の導体で作業する前に、次のことを行ってください。

- ・ オルタネーターをシャットダウンし、すべてのエネルギー源から隔離します。
- ・ 蓄積されたエネルギーを除去または隔離します。
- ・ 適切な電圧テスターを使用して、絶縁された部品の電氣的絶縁をテストします。
- ・ ロックアウト/タグアウトの安全手順を使用します。

警告

結露水

巻線に結露した水がある状態でオルタネーターを運転すると、感電、火傷、飛散した破片や粒子への暴露により、重大な人身事故を引き起こすことがあります。怪我を防ぐため、オルタネーターを作動させる前に、次のことを行ってください。

- ・ 結露防止ヒーター (装備されている場合) を使用して、結露が蓄積するのを防ぐ。
- ・ 凝縮した水がないか確認します。
- ・ 結露した水がある場合は、水を抜き取り、乾燥させてから、取扱説明書の保守点検の項を参照してオルタネーターを点検してください。

警告

高温部と火災

高温部に触れると、火傷による重傷や死亡の原因になることがあります。高温部に可燃性のものが接触すると、火災の危険があります。怪我、死亡、火災の危険を防ぐために:

- ・ 高温部に触れないでください。
- ・ 必ず適切な個人用保護具を着用してください (「安全上の注意」を参照) の章
- ・ 可燃性物質や引火性物質が結露防止ヒーター (取り付けられている場合) の近くに保管されたり、結露防止ヒーターに接触したりしないように注意してください。
- ・ 可燃性物質や引火性物質がオルタネーターや原動機 (該当する場合は換気および排気システムを含む) の近くに保管されていないことを確認してください。

結露防止ヒーターの電源は、別の電源から供給します。結露防止ヒーターは巻線周辺の気温を上昇させ、オルタネーターが作動していないときに高湿度条件下での結露を防止します。最良の方法は、オルタネーターの電源が切れたときに自動的にヒーターの電源が入るようにすることです。

6.7 エンクロージャ

警告

エンクロージャ

オルタネーターは、環境保護、騒音低減、輸送などの理由でエンクロージャ内に設置される場合があります。負傷または死亡を防ぐために、作業員はエンクロージャに入る前に次のことを行う必要があります。

- ・ 関連する危険性/リスクを理解してください。
- ・ エンクロージャへの出入りに安全なアクセス ルートを確保し、十分な換気を行い、オルタネーターの危険ゾーンに従ってください。
- ・ 適切な個人用保護具を着用してください。

さらに、中電圧または高電圧のオルタネーターを使用する場合:

- ・ 絶対に必要な場合にのみ、オルタネーターが動作しているときにエンクロージャに入ります。
- ・ 作業員へのリスクを最小限に抑えるには、リモート診断、監視、測定システムを使用します。

警告

雨季に水が浸入すると、オルタネーターやその他の電気部品の近くで感電する可能性があります。

- ・ エンクロージャを装着し、オルタネーターを厳しい環境条件から保護します。
- ・ オルタネータに流入する空気が適切な流量で、湿気や汚染物質がなく、定格プレートの最高周囲温度以下であることを確認してください。
- ・ 空気の流れをモデル化し、筐体内で高温の空気が再循環しないように特定する必要があります。

- ・ オルタネーターの周辺に安全なメンテナンスに必要なものが充分そろっていることを確認してください。

6.8 振動

オルタネーターは、ISO 8528-9 および BS 5000-3 の要件に適合するように製造された発電装置上で、発生する振動レベルに耐えるように設計されています。(ISO 8528 は広帯域測定に対応し、BS5000 は発電装置で発生する振動の主要周波数について規定します。)

注記

上記の仕様のいずれかを超えると、ベアリングやその他のコンポーネントの寿命に悪影響が生じ、オルタネーターの保証が無効になる可能性があります。

注記

端子ボックスは、装着された母線または端子、変圧器、ロード ケーブル、補助端子ボックスを支持することを目的に設計されています。質量の増加によって過大な振動が発生したり、端子ボックス エンクロージャおよびマウントが故障したりすることがあります。設置マニュアルを参照し、ロード ケーブルを端子ボックスに接続します。追加の質量を端子ボックスに固定する前に、STAMFORD® または AvK® カスタマー サービスにご相談ください。

6.8.1 BS5000-3 の定義

オルタネーターは、機械の基本構造または主フレームに直接接した任意の測定位置で、周波数 5 Hz ~ 8 Hz の範囲において振幅 0.25 mm の線形振動レベル、かつ周波数 8 Hz ~ 200 Hz の範囲において実効値で速度 9.0 mm/s の振動レベルに連続して耐えるものでなければなりません。複合波形の振動の場合、これらの限界値は主要周波数についてのみ適用します。

6.8.2 ISO 8528-9 の定義

ISO 8528-9 は広帯域の周波数を指し、広帯域とは 10 ヘルツから 1000 ヘルツの間とみなされます。下表は ISO 8528-9 (表 C.1、値 1) からの抜粋です。この簡易表は標準設計の発電装置の運転で許容される振動限界を kVA と速度ごとに一覧にしたものです。

6.8.3 振動の周波数

オルタネーターで発生する主振動周波数は以下のとおりです。

- ・ 4 極 1,500 RPM 25 Hz
- ・ 4 極 1,800 RPM 30 Hz

エンジンによって誘起されるオルタネーターの振動は複雑です。BS5000-3 および ISO 8528-9 に規定された振動が起こらないよう、適切な装置のアラインメント、台板の剛性、据え付け方法を考慮した設計を行うことは、発電装置設計者の責任となります。

6.8.4 線形振動の上限

表 7. S9 振動レベル測定

S9 オルタネーターで測定される線形振動レベル			
エンジン スピード RPM (MIN ⁻¹)	発電出力 S (kVA)	振動 変位 RMS (mm)	振動 速度 RMS (mm/s)
1 300 ≤n _r ≤2 000	250	0.32	20
広帯域の範囲は 10 Hz ~ 1,000 Hz			

6.8.5 線形振動モニタリング

振動解析装置を使用して以下の状態における振動レベルを測定するようお勧めします。発電装置の振動が規格で規定された制限の範囲内であることを確認してください。振動が制限範囲を超過している場合、発電装置メーカーは、振動が発生する原因を調査し排除する必要があります。最良の方法は、発電装置メーカーが初期の読み取り値を基準として取得し、整備スケジュールに従ってユーザーに定期的に振動をモニタリングしてもらい、劣化の傾向をいち早く見つけることです。

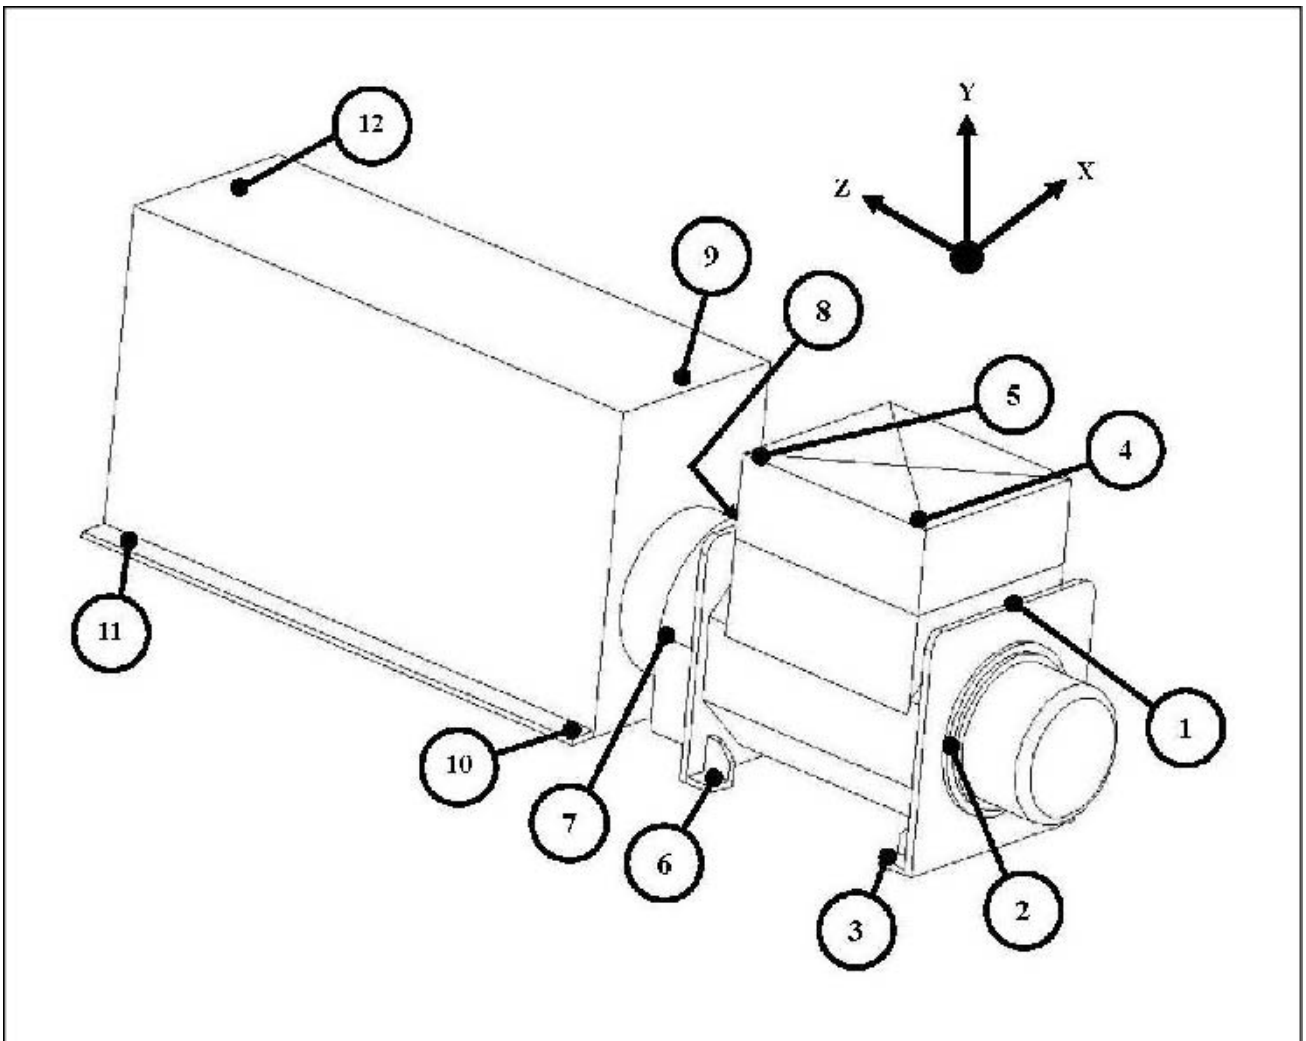


図 16. 振動測定的位置

6.8.6 過大な振動



警告

排出されたゴミや粒子への暴露

排出されたゴミや粒子は、衝撃、切断、穿孔により重傷または死亡の原因となることがあります。オルタネーターの空気吸入口、空気排出口、オープン シャフト エンド (一般に駆動側 (DE)とも呼ばれる) の周辺では、機械的な駆動によってゴミや粒子があらゆる方向 (水平方向および垂直方向) に放出される可能性があります。人身事故や死亡事故を防ぐために:

- ・ オルタネーターが作動しているときは、空気吸入口や空気排出口に近づかないようにしてください。
- ・ 空気吸入口や空気排出口の近くに操作部を置かないでください。
- ・ オルタネーターは銘板のパラメーターを超える範囲で運転しないでください。過熱の原因になります。
- ・ オルタネーターに過剰な負荷をかけないでください。
- ・ 過度の振動を示すオルタネーターを作動させないでください。
- ・ 並列のオルタネーターを指定されたパラメーターの範囲を超えて同期させないでください。

発電装置の測定振動が制限範囲外にある場合

1. 発電装置メーカーに問い合わせ、振動を許容可能なレベルまで低減させてください。
2. ベアリングとオルタネーターの寿命への影響を評価するには、STAMFORD® または AvK® カスタマーサービスにご相談ください www.stamford-avk.com を参照してください。

6.9 ベアリング

6.9.1 グリース注入式ベアリング

各ベアリングハウジングはグリースパイプで外部のグリースニップルに接続されています。ラベルには、グリースの種類と量、およびグリースを再注入する頻度が示されています。推奨グリースは高性能な合成化合物です。仕様の異なるグリースと混ぜて使用しないでください。詳細については、「整備およびメンテナンス」の章を参照してください。

6.9.2 ベアリングの寿命

ベアリングの寿命を短くするまたはベアリングの故障を引き起こす要素には以下のようなものがあります。

- ・ 不利な動作条件と環境。
- ・ 発電機設定のずれによるストレス。
- ・ BS 5000-3 および ISO 8528-9 の制限を超えるエンジンからの振動。
- ・ オルタネーターが静止状態あり、長期間 (輸送を含む) 振動にさらされると、誤ったブリーニング摩耗 (レース上でのボールと溝の平坦化) の原因になる可能性があります。
- ・ 湿度が高い状態または濡れた状態。グリースが乳化し腐食や劣化を引き起こす原因となります。

6.9.3 ベアリングの状態モニタリング

ユーザーが振動モニタリング装置を使用してベアリングの状態をチェックすることをお勧めします。最良の方法は、初期読み取り値を参照値として用い、ベアリングを定期的にモニタリングして劣化の傾向を検知することです。これにより、発電装置またはエンジンの適切な点検周期でベアリングの交換計画を立てることができます。

6.9.4 ベアリングの「サービス寿命」予測

ベアリングメーカーは、ベアリングのサービス寿命はメーカーのコントロールできない外部の要因に依存することを認識しています。サービス寿命を見積もるのではなく、実用的な交換の間隔は、L10 のベアリングの寿命、グリースの種類、およびベアリングやグリースのメーカーの推奨事項に基づいています。

通常の用途の場合:適切なメンテナンスを実施する場合、振動レベルが ISO 8528-9 および BS5000-3 の規定値を超えないようにし、また周囲温度が 50°C を超えないようにしてください。また、ベアリングを稼動 30,000 時間以内に交換するよう計画してください。

STAMFORD®オルタネーターのベアリングの寿命について不明点がある場合は、最寄りのオルタネーターの正規代理店、STAMFORD® または AvK® カスタマー サービスまでお問合せください。 www.stamford-avk.comを参照してください。

6.9.5 スタンバイ運転

オルタネーターを毎週 10 分間以上無負荷状態でスタンバイ運転します。グリース注入式ベアリングが取り付けられたオルタネーターの場合、累積運転時間に関係なく、6 か月ごとにグリースをベアリングに再注入します。

このページは意図的に余白としてあります

7 発電装置への設置

7.1 発電機セットのカップリング

警告

オルタネーターの連結

連結時に機械部品を移動すると、破碎、断裂、トラッピングなどにより、重篤な怪我の原因になります。オルタネーターを原動機に連結するとき、または大きな部品を取り付けるときは、人身事故を防ぐために次のことを行ってください。

- 作業員は、連結および/または取り付け作業中、手足や体の一部を連結面から遠ざけなければなりません。

注記

冷却ファンの羽根にドライバーなどを押し当てて、オルタネーターの回転子を回そうとしないでください。冷却ファンはそのような力に耐えられるように設計されていないため、損傷します。

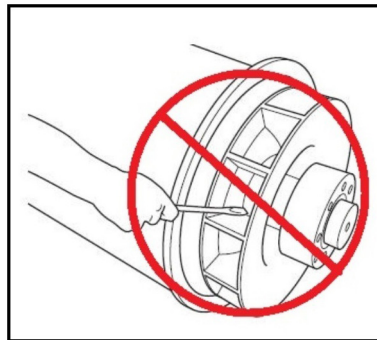


図 17. レバーを押し当てて回転しないでください。

運転の効率化と部品の長寿命化は、オルタネーターの機械的応力を最小限にできるかにかかっています。発電機セットでカップリングすると、アラインメント不良および主駆動エンジンとの振動の相互作用により、機械的応力が発生する可能性があります。

質量が 150 kg を超えるカップリングは、ベアリングの寿命を著しく縮めます。詳細については、工場までお問い合わせください。

発電機セットには、正確なアラインメントのための頑丈な台座として、設置フロアの荷重に適した、水平でしっかりした継ぎ目のない台板（エンジンおよびオルタネーターの取り付けパッド付き）が必要です。すべての取り付けパッドの高さは、スキッド取り付けについては 0.25 mm 以内、無調整式の防振マウント（AVM）については 3 mm 以内、高さ調整可能な AVM については 10 mm 以内である必要があります。シムを使用するか、またはアライメント器具を調整して、指定の高さにします。オルタネーターの回転子とエンジン アウトプット シャフトの回転軸は、同軸（放射状アライメント）で同一平面に対して直角（角度アライメント）である必要があります。オルタネーターとエンジンのカップリングの軸アラインメントは、ベアリングにかかる不要な軸方向の力を使用せずに熱膨張を許容できるように、動作温度で 0.5 mm 以内である必要があります。

カップリングのたわみにより、振動が発生する可能性があります。このオルタネーターは、最大曲げモーメントが 275 kgm (2,000 lbs ft) を超えないように設計されています。エンジン フランジの最大曲げモーメントについては、エンジン メーカーにご確認ください。

すべてのエンジン駆動のシャフト システムでねじり振動が発生します。クリティカルな速度で振動は大きくなり、損傷の原因になることがあります。発電装置のメーカーは、シャフトの寸法および回転子の慣性について、付属のねじり図面を参照して、オルタネーターのシャフトおよびカップリングにおけるねじり振動の影響を考慮に入れる必要があります。

オルタネーターとエンジンを直結することにより、発電装置の剛性を高めることができます。1 つまたは 2 つのベアリング オルタネーターは両方とも直列接続できます。開放式の連結用のガードは発電装置メーカー側でご用意ください。

輸送時または保管時に、オルタネーター フレームのスピゴット、回転子 カップリング プレート、およびシャフト エクステンションが錆びないように防錆剤でコーティングしておきます。この防錆剤は、発電機セットのカップリング前に必ず除去してください。

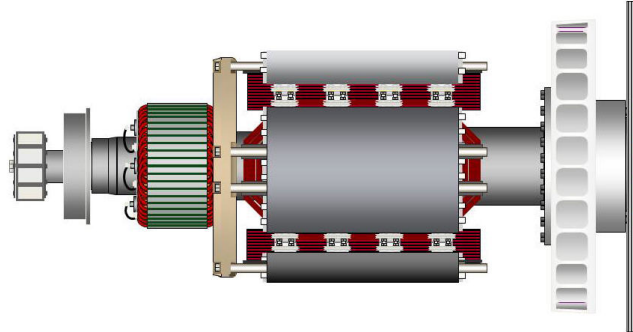


図 18. ドライブ エンド カップリング ハブにボルトで固定されたカップリング ディスクを示すベアリング オルタネーター ローター (右)

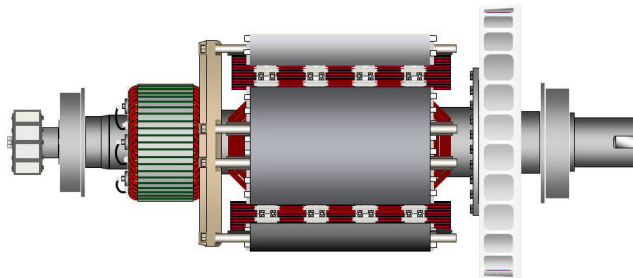


図 19. 2 ベアリング オルタネーターの回転子: フレキシブル結合用のキー溝の付いたシャフトがある (右側)

7.2 ベアリング オルタネーター 1 個

⚠ 危険

機械部品の落下

機械部品の落下は、その衝撃、破碎、断裂、トラッピングなどにより、重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我や死亡事故を防ぐために、持ち上げる前に次のことを行ってください。

- ・ 吊り上げ装置の容量、状態、取り付け状態を確認してください。
- ・ 吊り上げ装置の容量、状態、取り付け状態を確認してください。
- ・ 積載量、状態、吊り上げポイントの取り付け状態を確認してください。
- ・ 荷重の質量、完全性、安定性を確認してください。
- ・ 利用可能な場合: ベアリングの動きや損傷を防ぐために、駆動側と非駆動側の中継継手を取り付けます。
- ・ 吊り上げる際はオルタネーターを水平状態に保ってください。
- ・ 発電機セット全体を持ち上げるために、オルタネーターの吊り上げポイントを使用しないでください。
- ・ オルタネーターまたは発電機セット全体を持ち上げる場合は、クーラーの吊り上げポイントを使用しないでください。
- ・ 吊り上げ部の 1 つに貼られている吊り上げラベルを剥がさないでください。

1. ファンのハブの下にある回転子をサポートするブラケットが適切な位置に取り付けられていることを確認します。

2. オルタネーターをエンジンに近付けて、輸送時に回転子を所定位置に保持する駆動側輸送ブラケットを取り外します。
3. オルタネーターの駆動側からエア アウトレット カバーを取り外し、カップリングとアダプター ボルトに接近します。
4. 必要に応じて、表示の順番でカップリング ディスク ボルトを締め付けます [図 20 ページ 38](#)。
5. カップリング ディスクを DE カップリング ハブに固定する、ボルト サークル周辺の時計回り方向のボルトのトルクを確認します。
6. カップリング ディスクがアダプター スピゴットと同心円になるようにします。アライメント スタッドを使用してディスクとフライホイールが一直線になるようにします。
7. フライホイールのカップリング嵌合面からフライホイールハウジングの嵌合面までの軸方向距離が公称寸法の 0.5 mm 以内であることを確認します。これにより、エンジンのクランク軸フロートが保持され、オルタネーターの回転子の位置がニュートラルになり、熱膨張を許容できるようになります。エンジンまたはオルタネーターのベアリングにあらかじめ加えられる軸スラスト荷重はありません。
8. オルタネーターをエンジン、エンジン カップリング ディスクおよびハウジング スピゴットに同時に近付けて、カップリング ディスクがフライホイール面に接触し、ハウジング スピゴットの位置が決まるまでオルタネーターをエンジン側へ押し込みます。

注記

フレキシブル ディスクを通るボルトを使用してオルタネーターをエンジン側へ引き寄せないでください。

9. ハウジング ボルトおよびカップリング ボルトの頭の下に肉厚ワッシャーを座金を取り付けます。アライメントが正しくなるように注意しながら、カップリング アセンブリ周りのボルトを均一に締め付けます。
10. 表示の順番で、ボルトを締め付けて、カップリング ディスクをフライホイールに固定します。 [図 21 ページ 38](#)
11. 各ボルトのボルト サークル周辺の時計回り方向のトルクを確認して、すべてのボルトを確実にしっかり締め付けてください。適正締め付けトルクについてはエンジン メーカーのマニュアルを参照してください。
12. 回転子のサポート ブラケットを取り外します。
13. すべてのカバーを取り付けます。

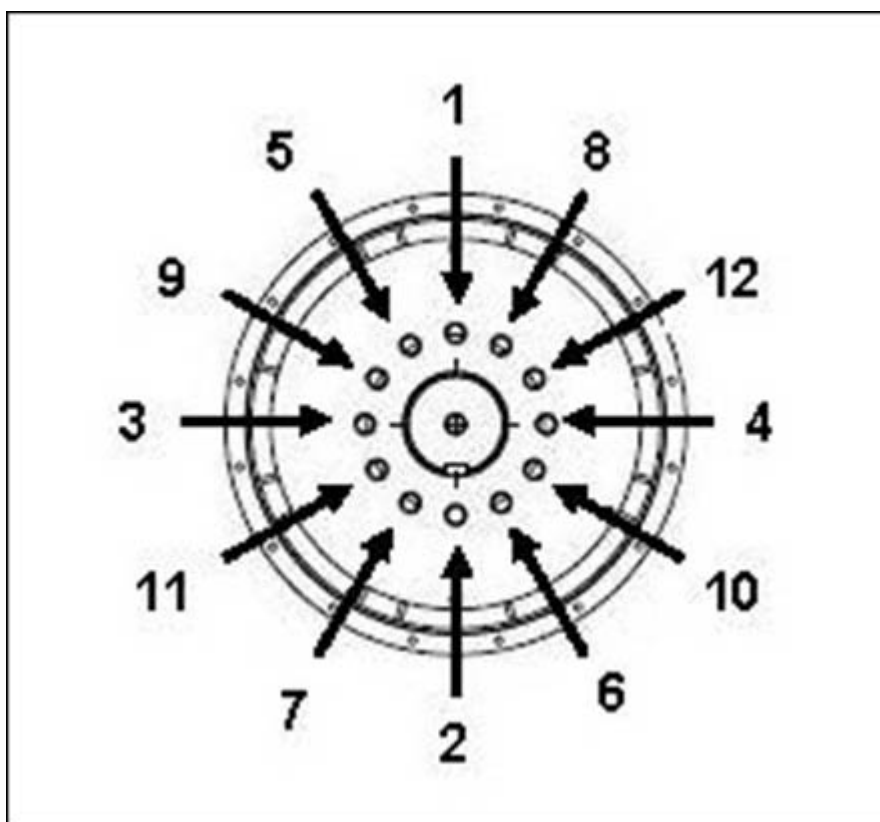


図 20. ハブへの固定手順

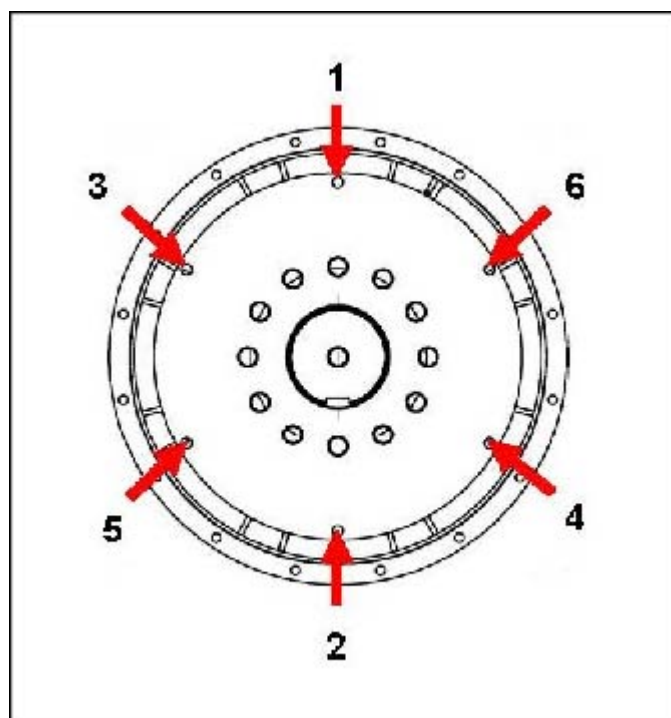


図 21. フライホイールへの固定手順

7.3 2軸ベアリング オルタネーター

ねじり振動の影響を最小限に抑えるために、特定のエンジンとオルタネーターの組み合わせに適合するように設計されたフレキシブル カップリングを推奨します。

直結式アダプターを使用する場合、機械加工面のアライメントはオルタネーターをエンジンに近づけて確認してください。必要に応じて、オルタネーターの足にシムを取り付けてください。

7.4 運転前チェック

発電装置の始動前に、巻線の絶縁抵抗のテスト、およびすべての接続がしっかり固定され正しい位置にあることの確認を行います。オルタネーターの空気流路に障害物がないことを確かめてください。すべてのカバーを取り付けます。

7.5 回転の方向

オルタネーターは標準として、駆動側から見て時計回りに回転します（ただし、注文時に反時計回りが指定されている場合を除きます）。回転方向を変更した場合はファンを交換する必要があります。STAMFORD® または AvK® カスタマー サービスにご相談ください。www.stamford-avk.com。

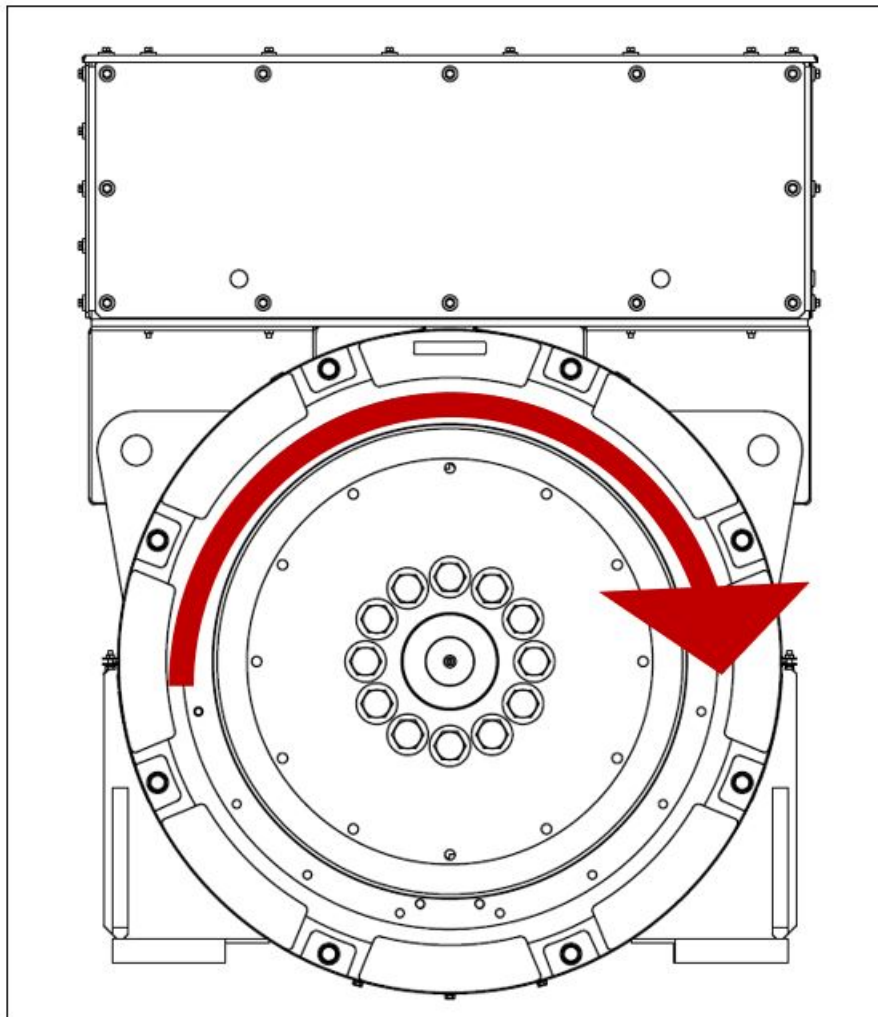


図 22. 回転の方向

7.6 相回転

駆動端側から見て時計回り方向にオルタネーターが回転している場合、主固定子の出力は U V W の相順で接続されています。相回転を逆にする必要がある場合は、顧客が端子ボックスの出力ケーブルを再接続してください。「逆相接続」の回路図については、STAMFORD® または AvK® カスタマー サービスにご相談ください。www.stamford-avk.com を参照してください。

7.7 電圧と周波数

オルタネーターの銘板に記載の電圧と周波数が、発電装置の用途の要件に適合することを確認してください。調整については、AVR マニュアルの詳細な指示を参照してください。

7.8 AVR 設定

AVR は初期運転試験用に工場で設定されています。AVR 設定が必要な出力に適合することを確認してください。負荷調整と無負荷調整については、AVR マニュアルの詳細な指示を参照してください。

7.9 電氣的接続

⚠ 警告

誤った電気設置およびシステム保護

誤った電気設置および/またはシステム保護は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我や死亡を防ぐため、作業を開始する前に、作業員は次のことを行ってください。

- ・ 関連する、該当する、承認されたトレーニングを完了していること。
- ・ 機器について知り、タスクと手順を理解する。
- ・ 関連する危険性/リスクを知る。
- ・ 現場/場所特有の緊急手順と適用される法律と規制を理解し、遵守する。

端子ボックスは、装着された母線または端子、変圧器、ロード ケーブル、補助端子ボックスを支持することを目的に設計されています。質量の増加によって過大な振動が発生したり、端子ボックス エンクロージャおよびマウントが故障したりすることがあります。追加の質量を端子ボックスに固定する前に、STAMFORD® または AvK® カスタマー サービスにご相談ください www.stamford-avk.com を参照してください。端子ボックスまたはオルタネーターに切り屑が入らないように、穴あけまたは切断するにはパネルを取り外す必要があります。

システム設計者が必要な故障保護または感度限界を計算できるように、ご要望に応じて故障電流曲線とオルタネーターのリアクタンス値を工場から提供します。

設置作業担当者は、オルタネーター フレームが発電機セットの台板に接続されていることを確認し、現場のアースに接続する必要があります。オルタネーター フレームと台板に防振マウントが取り付けられている場合、適切な定格の接地線で防振マウント間をつなぐ必要があります。

ロード ケーブルの電氣的接続については、配線図を参照してください。電氣的接続は、現場固有のケーブルの差込口およびグラウンディングに適合するように取り外し可能パネルで組み立てられた端子ボックス内で行われます。シングル コア ケーブルを付属の絶縁または非磁気グラウンド プレートを通して配線します。端子ボックスまたはオルタネーターに切り屑が入らないように、穴あけまたは切断するにはパネルを取り外す必要があります。配線後、端子ボックスを点検し、必要に応じて真空掃除機を使用してすべてのゴミを除去し、破損または障害のある内部部品がないことを確認します。

標準では、オルタネーターの中性点はオルタネーター フレームに接続されていません。必要に応じて、位相リード線の断面積の最低半分の導体を使用すれば、中性点を端子ボックスの地絡端子に接続できます。

ロード ケーブルは端子ボックスに入る位置で急に曲がらないように適切に支持し、端子ボックス グラウンドに固定します。また、ケーブルおよびオルタネーターの負荷端子に過大な応力を与えることなく、防振マウント上のオルタネーターが少なくとも ± 25 mm 動くようにします。

ロード ケーブルの突起部のパーム (平らな部分) は、主固定子の出力端子に直接接するよう固定して、パーム領域全体を使って出力電流が流れるようにする必要があります。詳細は図のとおりです [図 23 ページ 41](#)。M12 締め具の締め付けトルクはバスバー上で 80Nm です。ケーブルの突起部は、注文時の指定に基づき、締め具を 1 個または 2 個使用して、バスバーの上部または下部に固定することができます。



図 23. 適切なケーブル クランピング

7.10 電力系統接続: 電圧サージと電源瞬断

オルタネーターのコンポーネントを損傷する可能性がある、接続された負荷および/または配電システムによって生成される過渡電圧負荷を考慮する必要があります。

用途とインストールの詳細に応じて、以下の点を考慮する必要があります。

- ・ 大きなステップ変動を起こす特性を示す負荷
- ・ スイッチギアによる負荷制御および過渡電圧スパイクを発生させる可能性のある方法による電力制御
- ・ 落雷など、外部の影響を受けやすい配電システム
- ・ 商用電源へ並列運転を含むような用途。この場合、商用電源への障害の危険性が瞬断として現れることがあります。

オルタネーターが電圧サージや電源瞬断のリスクにさらされている場合は、規制や設置要件を満たすために発電システムの適切な保護対策を含めることをお勧めします。専門の保護システム設計者および関連する専門機関の指導を受けることもお勧めします。

7.11 負荷の変化

特定の条件下では、負荷の変化によりオルタネーターの寿命が短くなることがあります。

考えられるあらゆるリスクを特定します。特に次の点を考慮してください。

- ・ 大容量の負荷 (たとえば、力率補正機器) がオルタネーターの安定性に影響を及ぼし、極スリップの原因となることがあります。
- ・ 段階的なグリッド電圧の変化 (たとえば、タップ変更)。

オルタネーターの負荷が変化するリスクがある場合は、不足励磁保護による適切な保護機能を発電装置システムに組み込んでください。

7.12 同期

⚠ 警告

排出されたゴミや粒子への暴露

排出されたゴミや粒子は、衝撃、切断、穿孔により重傷または死亡の原因となることがあります。オルタネーターの空気吸入口、空気排出口、オープン シャフト エンド (一般に駆動側 (DE)とも呼ばれる) の周辺では、機械的な駆動によってゴミや粒子があらゆる方向 (水平方向および垂直方向) に放出される可能性があります。人身事故や死亡事故を防ぐために:

- ・ オルタネーターが作動しているときは、空気吸入口や空気排出口に近づかないようにしてください。
- ・ 空気吸入口や空気排出口の近くに操作部を置かないでください。
- ・ オルタネーターは銘板のパラメーターを超える範囲で運転しないでください。過熱の原因になります。
- ・ オルタネーターに過剰な負荷をかけないでください。
- ・ 過度の振動を示すオルタネーターを作動させないでください。
- ・ 並列のオルタネーターを指定されたパラメーターの範囲を超えて同期させないでください。

7.12.1 オルタネーターの並列運転または同期化

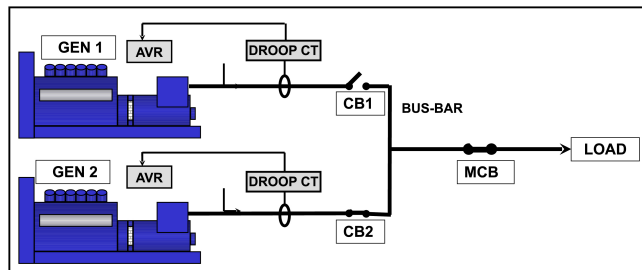


図 24. オルタネーターの並列運転または同期化

直交ドロップ変流器 (ドロップ CT) は、無効電流に比例する信号を提供します。AVR は励起を調整して循環電流を低減し、各オルタネーターが無効負荷を共有できるようにします。工場に取り付けられたドロップ CT は、全負荷の力率 0 で 5% の電圧降下があらかじめ設定されています。ドロップの調整については、付属の AVR マニュアルを参照してください。

- ・ 同期用のスイッチおよびブレーカー (CB1、CB2) は、動作時に "接点跳動 (チャタリング)" を起こさないタイプを使用する必要があります。
- ・ 同期用のスイッチおよびブレーカーはオルタネーターの連続的な全負荷運転電流に耐える定格のものを使用する必要があります。
- ・ スイッチ/ブレーカーは、同期時の厳しい閉成サイクルや、オルタネーターが同期せずに並列化された場合に生じる電流に耐えられるものでなければなりません。
- ・ 同期用スイッチおよびブレーカーのクローズング時間は同期装置の設定によってコントロールする必要があります。
- ・ スイッチおよびブレーカーには、回路の短絡のような故障条件下でも動作できる能力が必要です。オルタネーター データ シートを用意しています。

注記

故障レベルは送電線網や商用電源からだけでなく、他のオルタネーターからの寄与も含むことがあります。

同期の方法は自動同期またはチェック同期のいずれかを使用します。手動同期の使用はお勧めしません。同期装置の設定は、オルタネーターが滑らかに接続されるように行います。オルタネーターが滑らかに接続されるためには、相順位が以下の表のパラメーターと一致する必要があります。

表 8. 同期装置のパラメーター

電圧の差	+/- 0.5%
周波数の差	0.1 Hz/sec
位相角	+/- 10°
C/B クロージング時間	50 ms

送電線網および商用電源と並列動作させるときの電圧差は +/- 3% です。

このページは意図的に余白としてあります

8 整備およびメンテナンス

8.1 推奨整備スケジュール

整備やメンテナンスを始める前に、「[章 2 ページ 3](#)」の「安全に関する注意事項」を参照してください。

コンポーネントの分解図と締め具の情報については、「[章 9 ページ 71](#)」の部品 ID を参照してください。

推奨整備スケジュールでは、オルタネーターのサブシステムごとにグループ化された表の行に推奨整備作業が示されています。表の列には、整備作業の種類、オルタネーターの稼働が必要かどうか、および整備レベルが示されています。整備頻度は稼働時間または時間間隔のいずれか早い方で示されています。行が列と交差する箇所のセルの印 (X) は、整備作業の種類と必要になる時点を示しています。アスタリスク (*) は必要な場合のみ行われる整備作業を示しています。

推奨サービス スケジュールのすべてのサービス レベルは、STAMFORD® または AvK® カスタマー サービスから直接購入できます。www.stamford-avk.comを参照してください。

1. オルタネーターの信頼性の高い動作およびオルタネーターに接触した人員の安全性には、適切な整備および修理が必須です。
2. これらの整備作業の目的はオルタネーターの寿命を最大限にすることですが、メーカーの標準保証の期間やその保証の義務を修正、延長または変更するものではありません。
3. 各整備間隔はあくまで指針であり、メーカーのガイドラインに従ってオルタネーターが設置され、動作していることを前提に策定されています。オルタネーターが悪環境や通常と異なる環境の条件下にある、または条件下で動作している場合、整備間隔の頻度を増やすことが必要な場合があります。整備間でオルタネーターを継続的にモニタリングし、潜在的な故障モード、誤使用の兆候、または過剰な摩耗や裂傷を特定することも必要です。

8.1.1 オルタネーター整備スケジュール

表 9. S9 LV オルタネーター整備スケジュール

システム	整備作業 X = 必須 * = 必要な場合	オルタネーターの運転	種類				整備レベル						
			点検	テスト	清掃	再充填/交換	試運転	試運転後 250 時間 / 0.5 年	レベル 1 1,000 時間 / 1 年	レベル 2 10,000 時間 / 2 年	レベル 3 30,000 時間 / 5 年		
オルタネーター	オルタネーターの定格		X				X						
	台板の配置		X				X						
	カップリングの配置		X				X			*		X	
	環境条件および清浄度		X				X	X	X	X		X	X
	周囲温度 (内部および外部)			X			X	X	X	X		X	X
	機械全体 - 損傷した、緩んだ部品および地絡接続		X				X	X	X	X		X	X
	ガード、スクリーン、警告および安全ラベル		X				X	X	X	X		X	X
	メンテナンスのアクセス		X				X						
	電気的公称動作条件および励起	X		X			X	X	X	X		X	X
	振動	X		X			X	X	X	X		X	X
巻線	巻線の状態		X				X	X	X	X	X	X	X
	すべての巻線の絶縁抵抗			X			X	*	*	X		X	X
	回転子、励磁機、および PMG の絶縁抵抗			X				X	X				
	温度センサー	X		X			X	X	X	X	X	X	X
	温度センサーの顧客の設定		X				X						
ベアリング	ベアリングの状態		X				X						X
	グリース排出装置およびトラップ				X								3,000 ~ 3,500 時間ごと、または 6 か月ごと
	グリース再注入式ベアリングのグリース再注入 (C ~ G コア長)	X				X							3,000 ~ 3,500 時間ごと、または 6 か月ごと
	グリース再注入式ベアリングの交換					X					*		X
	温度センサー	X		X			X	X	X	X	X	X	X
	温度センサーの顧客の設定		X				X						

システム	整備作業	オルタネーターの運転	種類				整備レベル					
	X = 必須 * = 必要な場合		点検	テスト	清掃	再充填/交換	試運転	試運転後 250 時間 / 0.5 年	レベル 1 1,000 時間 / 1 年	レベル 2 10,000 時間 / 2 年	レベル 3 30,000 時間 / 5 年	
端子ボックス	すべてのオルタネーター/ 顧客の接続およびケーブル配線		X				X	X	X	X	X	
コントロールおよび補助	AVR および PFC の初期 セットアップ	X		X			X					
	AVR および PFC の設定	X		X				X	X	X	X	X
	顧客の補助接続			X			X		X	X	X	X
	補助機能			X			X	X	X	X	X	X
	同期設定		X				X					
	同期	X		X			X	X	X	X	X	X
	結露防止ヒーター					X					*	X
整流器	ダイオードおよびバリスター		X				X	X	X	X		
	ダイオードおよびバリスター					X						X
冷却	エア インレット温度	X		X			X	X	X	X	X	X
	空気の流れ (レートおよび 方向)	X	X				X					
	ファンの状態		X				X	X	X	X	X	X
	エア フィルターの状態 (装着されている場合)			X			X	X	X	X	X	X
	エア フィルター (装着さ れている場合)				X	X			*	*	*	*

8.2 ベ어링

8.2.1 はじめに

注記

ベ어링にグリースを過剰に充填しないでください。ベ어링が損傷する可能性があります。潤滑油の種類を混ぜないでください。異なる潤滑油を取り扱う際には、手袋を変えてください。ベ어링の組み立ては、糸くずの出ない手袋を着用し、静的で埃のない状態で行ってください。損傷や汚染を防ぐため、取り外した部品や工具は静電気がなく、埃のない状態で保管してください。ベ어링を再使用しないでください。ベ어링は、ローターシャフトから取り外すために必要な軸方向の力によって損傷します。ベ어링を圧入しないでください。ベ어링ボールを介して挿入力が加わるとベ어링が損傷します。冷却ファンの羽根に押し当てて、回転子を回そうとしないでください。ファンが損傷します。

オルタネーターの回転子は、非駆動側 (NDE) のベ어링、および駆動側 (DE) のベ어링または主駆動へのカップリングによって支えられています。

- 推奨整備スケジュールに従って、適切な量および種類のグリースでグリース注入式ベ어링をそれぞれ滑らかにします。これらの情報は、グリース ニップルに貼付されているラベルにも表示されています。

8.2.2 安全性

⚠ 危険

機械部品の回転

機械部品の回転下は、その衝撃、破砕、断裂、トラッピングなどにより、重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我を防止するために:

- オルタネーターを操作する前に: オルタネーターと原動機の間のカップリングはガードまたはカバーで覆う必要があります。
- サービスやメンテナンスの作業を行う前、または回転部品からカバーを取り外す前に: 発電機セットをシャットダウンしてすべてのエネルギー源から隔離し、蓄積されたエネルギーを隔離し、ロックアウト/タグアウトの安全手順を使用してください。

⚠ 警告

高温部と火災

高温部に触れると、火傷による重傷や死亡の原因になることがあります。高温部に可燃性のものが接触すると、火災の危険があります。怪我、死亡、火災の危険を防ぐために:

- 高温部に触れないでください。
- 必ず適切な個人用保護具を着用してください (「安全上の注意」を参照)。の章
- 可燃性物質や引火性物質が結露防止ヒーター (取り付けられている場合) の近くに保管されたり、結露防止ヒーターに接触したりしないように注意してください。
- 可燃性物質や引火性物質がオルタネーターや原動機 (該当する場合は換気および排気システムを含む) の近くに保管されていないことを確認してください。

⚠ 警告

排出されたゴミや粒子への暴露
 排出されたゴミや粒子は、衝撃、切断、穿孔により重傷または死亡の原因となることがあります。オルタネーターの空気吸入口、空気排出口、オープン シャフト エンド (一般に駆動側 (DE)とも呼ばれる) の周辺では、機械的な駆動によってゴミや粒子があらゆる方向 (水平方向および垂直方向) に放出される可能性があります。人身事故や死亡事故を防ぐために:

- ・ オルタネーターが作動しているときは、空気吸入口や空気排出口に近づかないようにしてください。
- ・ 空気吸入口や空気排出口の近くに操作部を置かないでください。
- ・ オルタネーターは銘板のパラメーターを超える範囲で運転しないでください。過熱の原因になります。
- ・ オルタネーターに過剰な負荷をかけないでください。
- ・ 過度の振動を示すオルタネーターを作動させないでください。
- ・ 並列のオルタネーターを指定されたパラメーターの範囲を超えて同期させないでください。

⚠ 注意

危険有害性物質
 危険物質は軽度または中程度の傷害を引き起こす可能性があります。有害物質に長期間または繰り返し曝露すると、重篤な病状を引き起こす可能性があります。怪我を防止するために:

- ・ 製品メーカーが提供する指示を必ず読んで従ってください。
- ・ 製品メーカーの指定に従って物質を使用、取り扱い、保管してください。
- ・ 必ず適切な個人用保護具を着用してください (「安全上の注意」の章を参照)。

8.2.3 グリース注入式ベアリング

8.2.3.1 要件

表 10. グリース再注入: 機器要件

要件	説明
個人保護具 (PPE)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場の規則やリスクアセスメントの要件に従って、適切な保護具を着用してください。
消耗品	<ul style="list-style-type: none"> ・ 毛羽立ちのない清掃布 ・ 薄い使い捨て手袋
部品	<ul style="list-style-type: none"> ・ CGT 推奨グリース
ツール	<ul style="list-style-type: none"> ・ グリース ガン (体積または質量に対して校正)

8.2.3.2 グリース再注入方法

表 11. グリース再注入: グリースの量

ベアリング タイプ	推奨されるグリースの量	
	体積 (cm ³)	質量 (g)
駆動側 (S9LV コア長 C & D)	126	121
駆動側 (S9LV コア長 E, F)	180	173
駆動側 (S9LV コア長 G)	94	90

ベアリング タイプ	推奨されるグリースの量	
	体積 (cm ³)	質量 (g)
駆動側 (S9LV コア長 C、D、E、F)	157	151
非駆動側 (S9LV コア長 G)	97	93

1. 各ベアリングについて、グリース ニップル、グリース再注入ラベルおよびベアリングの種類を特定します。
2. 新しいグリースが汚れていないことを確認します。全体的にグリースが均一に白みがかかり、硬粘度である必要があります。
3. グリース ガン ノズルおよびグリース ニップルを清掃します。
4. グリース排出装置を清掃します。
5. エア フィルターが装着されている場合は、オルタネーターを停止した状態で NDE カバーおよびエア フィルターを取り外し、排出済みのグリース トラップを清掃します。その後、エア フィルターを交換し、NDE カバーを再度取り付けます。
6. オルタネーターを運転状態にして、グリース ガンをグリース ニップルに取り付け、適量のグリースを追加します。
7. オルタネーターを無負荷状態で 60 分間運転します。
8. グリーストラップを外し、グリース排出装置を清掃して再装着します。
9. 排出口から排出されたグリースの色および粘度を点検し、新しいグリース（白みがかったベージュで硬粘度）と比較します。
10. 排出されたグリースが激しく変色または排出されたグリースがない場合は、ベアリングを交換します。

注記

排出グリーストラップがあふれると、固定子や回転子の巻線が汚れます。グリースの再注入時には必ずトラップを空にしてください。

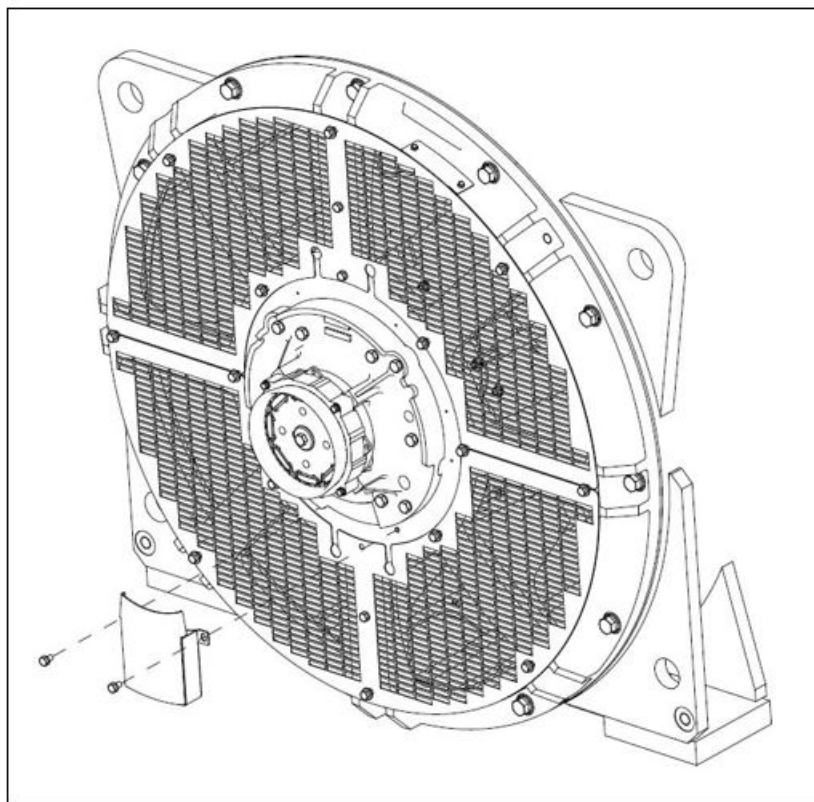


図 25. グリーストラップ S9

8.3 コントロール

8.3.1 はじめに

運転中のオルタネーターは制御部品にとって過酷な環境です。熱および振動は、電氣的接続が緩んだりケーブルに障害が発生したりする原因になることがあります。日常的に点検およびテストを実施すると、突発的な停止時間を招く障害に発展する問題を未然に特定できます。

8.3.2 安全性

⚠ 危険

通電している導電体

通電している導電体は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我を防ぐため、また通電中の導体で作業する前に、次のことを行ってください。

- ・ オルタネーターをシャットダウンし、すべてのエネルギー源から隔離します。
- ・ 蓄積されたエネルギーを除去または隔離します。
- ・ 適切な電圧テスターを使用して、絶縁された部品の電氣的絶縁をテストします。
- ・ ロックアウト/タグアウトの安全手順を使用します。

⚠ 警告

高温部と火災

高温部に触れると、火傷による重傷や死亡の原因になることがあります。高温部に可燃性のものが接触すると、火災の危険があります。怪我、死亡、火災の危険を防ぐために:

- ・ 高温部に触れないでください。
- ・ 必ず適切な個人用保護具を着用してください (「安全上の注意」を参照)。の章
- ・ 可燃性物質や引火性物質が結露防止ヒーター (取り付けられている場合) の近くに保管されたり、結露防止ヒーターに接触したりしないように注意してください。
- ・ 可燃性物質や引火性物質がオルタネーターや原動機 (該当する場合は換気および排気システムを含む) の近くに保管されていないことを確認してください。

⚠ 警告

誤った電気設置およびシステム保護

誤った電気設置および/またはシステム保護は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我や死亡を防ぐため、作業を開始する前に、作業員は次のことを行ってください。

- ・ 関連する、該当する、承認されたトレーニングを完了していること。
- ・ 機器について知り、タスクと手順を理解する。
- ・ 関連する危険性/リスクを知る。
- ・ 現場/場所特有の緊急手順と適用される法律と規制を理解し、遵守する。

8.3.3 接続テスト要件

表 12. 接続テスト要件

要件	説明
個人保護具 (PPE)	<ul style="list-style-type: none"> 現場の規則やリスクアセスメントの要件に従って、適切な保護具を着用してください。
消耗品	<ul style="list-style-type: none"> なし
部品	<ul style="list-style-type: none"> なし
ツール	<ul style="list-style-type: none"> 絶縁テスト メーター マルチメーター トルクレンチ

8.3.4 点検およびテスト

- 端子ボックスの蓋を取り外します。
- ロード ケーブルを固定している締め具がしっかり固定されていることを確認します。
- ケーブルが端子ボックス グランドにしっかりクランピングされていることを確認し、防振マウント上のオルタネーターが ±25 mm 動けるようにします。
- すべてのケーブルが端子ボックス内で固定されており、応力がかかっていないことを確認します。
- 絶縁体の損耗やワイヤー スタンドの破損など、振動によって生じた破損の兆候がないかどうか、すべてのケーブルを確認します。
- すべての AVR アクセサリおよび変流器が適切に装着されており、ケーブルが変流器の中央を通っていることを確認します。
- 結露防止ヒーターが装着されている場合
 - 電源を絶縁し、ヒーター部品の電気抵抗を測定します。開回路の場合は、ヒーター部品を交換します。
 - ヒーターのリード線の両端を接続します。
 - 巻線とアース間に試験電圧をかけます。
 - 1 分後 (IR 1min)、絶縁抵抗を測定します。
 - 電圧を解除します。
 - 測定した絶縁抵抗が最小許容値を下回る場合は、ヒーター部品を交換します。値については、 [表 13 ページ 53](#) を参照してください。
- 結露防止ヒーターへの電源電圧をテストします (装着されている場合)。オルタネーターが停止したときに、ヒーターの各部品が 100 VAC ~ 277 VAC であることが必要です。ヒーターの接続については、配線図を参照してください。
- 端子ボックス内の AVR および AVR アクセサリがきれいであり、防振マウントにしっかり装着されており、ケーブル コネクタが端子にしっかり取り付けられていることを確認します。AVR および AVR アクセサリには、その他の定期メンテナンスは必要ありません。
- 並列運転の場合は、同期装置にオルタネーター周波数信号ケーブルがしっかり接続されていることを確認します。
- 端子ボックスの蓋を再度取り付けます。

表 13. 新規および使用中の結露防止ヒーターに対する試験電圧と最小許容絶縁抵抗

	試験電圧 (V)	1 分間の最小絶縁抵抗 (MΩ)	
		新規	使用中
結露防止ヒーター	500	10	1

8.4 冷却システム

8.4.1 はじめに

オルタネーターは、EU 指令および英国の法定文書を支持する規格に適合するように設計されており、巻線絶縁における動作温度の影響に対して定格が決められています。

『BS EN 60085 (≡ IEC 60085) 電気絶縁 - 熱的評価及び記号表示』は、合理的な設計および寿命に対する動作温度の上限によって絶縁性能を分類するものです。熱的設計寿命を考慮するにあたって、絶縁系統の部品の熱的条件とその組み合わせは、主に系にかかる熱応力のレベルに影響されます。その他、機械的、電気的、環境的ストレスなどの要因やその組み合わせによって経時劣化が引き起こされる場合がありますが、それらは絶縁系統の熱劣化を考慮すると二次的なものと見なされます。

動作環境が銘板に記載された値と異なる場合は、定格出力が次の条件に応じたそれぞれの比率によって減少します。

- ・ 冷却ファンに流れ込む周囲の空気の温度が 40 ~ 60°C の範囲ではクラス H の利用に対して 5°C ごとに 3%
- ・ 冷却ファンに流れ込む周囲の空気の温度が 40 ~ 60°C の範囲ではクラス F の利用に対して 5°C ごとに 3.5%
- ・ 冷却ファンに流れ込む周囲の空気の温度が 40 ~ 60°C の範囲ではクラス B の利用に対して 5°C ごとに 4.5%
- ・ 1,000 ~ 4,000 m* の標高については空気密度の希薄化に伴う熱容量の低下により 500 m 上昇するごとに 3%
- ・ さらに空気の流れが制限されるためエア フィルターを装着する場合は 5% ずつ

注記

上の値は、環境条件により累積します。

冷却の効率は、冷却ファン、エア フィルター、およびガスケットの条件によって異なります。

* 高い標高で動作させることによる悪影響を最小限にし、通常の見積年数を維持するためには、中電圧および高電圧オルタネーターの絶縁系統に以下の変更を加える必要があります。変化は、特定のオルタネーターの設計とパッシェン曲線に従って計算されます。

- ・ 標高 1,500 m まで: 絶縁系統の変更は必要ありません
- ・ 標高 1,500 ~ 3,000 m: 高地動作要件に適合するように絶縁系統の設計を変更する必要があります。最大システム電圧 (Un) の設計を 11 kV までにします。この設計のアップグレードは工場での製造時に限られます。
- ・ 標高 3,000 ~ 4,000 m: 高地動作要件に適合するように絶縁系統の設計を変更する必要があります。最大システム電圧 (Un) の設計を 6.6 kV までにします。この設計のアップグレードは工場での製造時に限られます。

注記

注記: 公称設計電圧が 1.1 kV を上回るオルタネーターの場合、海拔 1,000 m を超える標高の動作条件に合わせた絶縁系統の変更による熱的な出力低下を、標準の出力低下要因に基づいて仮定することはできません。絶縁系統の伝熱性能の向上を許可するには特別な留意事項が要求されるため、Cummins Generator Technologies の助言を得る必要があります。

8.4.2 安全性

⚠ 危険

機械部品の回転

機械部品の回転下は、その衝撃、破砕、断裂、トラッピングなどにより、重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我を防止するために:

- ・ オルタネーターを操作する前に: オルタネーターと原動機の間回転カップリングはガードまたはカバーで覆う必要があります。
- ・ サービスやメンテナンスの作業を行う前、または回転部品からカバーを取り外す前に: 発電機セットをシャットダウンしてすべてのエネルギー源から隔離し、蓄積されたエネルギーを隔離し、ロックアウト/タグアウトの安全手順を使用してください。

⚠ 警告

高温部と火災

高温部に触れると、火傷による重傷や死亡の原因になることがあります。高温部に可燃性のものが接触すると、火災の危険があります。怪我、死亡、火災の危険を防ぐために:

- ・ 高温部に触れないでください。
- ・ 必ず適切な個人用保護具を着用してください (「安全上の注意」を参照)。の章
- ・ 可燃性物質や引火性物質が結露防止ヒーター (取り付けられている場合) の近くに保管されたり、結露防止ヒーターに接触したりしないように注意してください。
- ・ 可燃性物質や引火性物質がオルタネーターや原動機 (該当する場合は換気および排気システムを含む) の近くに保管されていないことを確認してください。

⚠ 注意

粉塵/浮遊粉塵/煙

粉塵やその他の浮遊粒子や煙霧は、肺や目を刺激して軽度または中程度の傷害を引き起こす可能性があります。長期間または繰り返し曝露すると、重篤な病状を引き起こす可能性があります。怪我を防止するために:

- ・ 機械的な真空抽出を使用して、粉塵や浮遊粒子または煙を除去してください。
- ・ 周囲を十分に換気してください。
- ・ 常に適切な個人用保護具を着用してください。「安全上の注意」の章を参照してください。

注記

ドライバなどを冷却ファンの羽根に押し当てて、オルタネーターの回転子を回そうとしないでください。冷却ファンはそのような力に耐えられるように設計されていないため、損傷する恐れがあります。

注記

フィルターは、ほこりを取り除くように設計されており、湿気を取り除くことはできません。フィルター部品が湿っていると、エアフローの低下や過熱の原因になります。フィルターの部品は湿らせないでください。

8.4.3 冷却システムのテスト要件

表 14. 冷却システムのテスト要件

要件	説明
個人保護具 (PPE)	<ul style="list-style-type: none"> 現場の規則やリスクアセスメントの要件に従って、適切な保護具を着用してください。
消耗品	<ul style="list-style-type: none"> 毛羽立ちのない清掃布 薄い使い捨て手袋
部品	<ul style="list-style-type: none"> エア フィルター (装着する場合) エア フィルター シーリング ガasket (装着する場合)
ツール	<ul style="list-style-type: none"> なし

8.4.4 点検および清掃

1. ファンに、損傷した羽根や亀裂がないかどうか点検します。
2. フレームからエア フィルターを (装着されている場合、ファンおよび端子ボックスにある) 取り外します。
3. エア フィルターとガasketを洗って乾かし、汚染物質の粒子を取り除きます。
4. フィルターおよびガasketに損傷がないかどうか点検し、必要に応じて交換します。
5. フィルターおよびガasketを取り付けます。
6. 発電装置の運転を再開します。
7. エア インレットおよびアウトレットを塞がないようにしてください。

8.5 カップリング

8.5.1 はじめに

運転の効率化と部品の長寿命化は、オルタネーターの機械的応力を最小限にできるかにかかっています。発電装置で連結を行うと、アライメント不良および主駆動エンジンとの振動の相互作用により、機械的応力が発生する可能性があります。

オルタネーターの回転子とエンジン アウトプット シャフトの回転軸は、同軸 (放射状アライメントおよび角度アライメント) である必要があります。

ねじり振動は、制御されない場合、内燃機関の軸駆動系の損傷を引き起こす可能性があります。発電装置メーカーは、オルタネーターに対するねじり振動の影響を評価する責任があります。回転子の寸法と慣性、および連結器の詳細は、ご要望により入手可能です。

8.5.2 安全性

注記

ドライバなどを冷却ファンの羽根に押し当てて、オルタネーターの回転子を回そうとしないでください。冷却ファンはそのような力に耐えられるように設計されていないため、損傷します。

警告

オルタネーターの連結

連結時に機械部品を移動すると、破碎、断裂、トラッピングなどにより、重篤な怪我の原因になります。オルタネーターを原動機に連結するとき、または大きな部品を取り付けるときは、人身事故を防ぐために次のことを行ってください。

- ・ 作業員は、連結および/または取り付け作業中、手足や体の一部を連結面から遠ざけなければなりません。

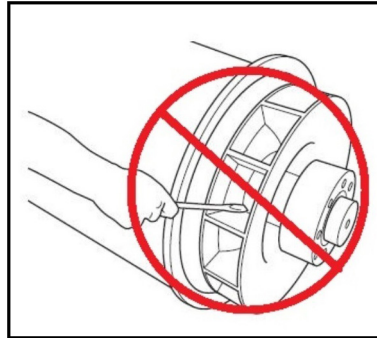


図 26. レバーでオルタネーターの回転子を回転しないでください。

8.5.3 カップリング テストの要件

表 15. カップリング テストの要件

要件	説明
個人保護具 (PPE)	・ 現場の規則やリスクアセスメントの要件に従って、適切な保護具を着用してください。
消耗品	・ なし
部品	・ なし
ツール	・ ダイヤル ゲージ ・ トルクレンチ

8.5.4 取り付けポイントの点検

1. 発電機設定ベッドプレートと取り付けパッドの状態が良好で、割れていないことを確認します。
2. 耐震マウントのゴムが磨滅していないことを確認します。
3. 振動監視履歴記録で振動の増加傾向を確認します。

8.5.4.1 1 ベ어링 カップリング方式

1. DE アダプタ スクリーンとカバーを取り外し、カップリングにアクセスします。
2. カップリング ディスクに損傷、亀裂、歪みがないこと、カップリング ディスク穴が引き伸ばされていないことを確認します。何らかの損傷が見られる場合は、ディスクのセット全体を交換します。
3. カップリング ディスクをエンジン フライホイールに固定しているボルトの締め付けを点検します。「設置」の章に示されたオルタネーター カップリングの手順に従い、エンジン メーカーが推奨するトルクまでボルトを締め付けます。
4. DE アダプタ スクリーンと防滴カバーを交換します。

8.6 整流器システム

8.6.1 はじめに

整流器は励磁機回転子巻線に導電された交流電流 (AC) を直流電流 (DC) に変換し、主回転子極を励磁します。整流器は 2 つの半円の環状のプラス板およびマイナス板で構成されており、それぞれの板には 3 つのダイオードがあります。主回転子に接続するだけでなく、整流器の DC 出力はバリスター (板の各端に 1 つ)、および 2 ペアの抵抗 (励磁機回転子の穴に装着) にも接続します。これらの追加部品はオルタネーターのさまざまな負荷条件下で回転子に存在する可能性がある電圧スパイクやサージ電圧から整流器を保護します。

ダイオードにより 1 方向の電流にのみ低抵抗が提供されます。プラス電流はアノードからカソード、またマイナス電流から見た場合は逆の方向、つまりカソードからアノードに流れます。

励磁機回転子巻線は、プラス板を形成するために 3 つのダイオード アノードに、またマイナス板を形成するために 3 つのダイオード カソードに接続され、AC から DC への完全な波形整流を実現します。整流器は、非駆動側 (NDE) の励磁機回転子にマウントされ、励磁機回転子を使用して回転します。

8.6.2 安全性

⚠ 危険

通電している導電体

通電している導電体は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我を防ぐため、また通電中の導体で作業する前に、次のことを行ってください。

- ・ オルタネーターをシャットダウンし、すべてのエネルギー源から隔離します。
- ・ 蓄積されたエネルギーを除去または隔離します。
- ・ 適切な電圧テスターを使用して、絶縁された部品の電氣的絶縁をテストします。
- ・ ロックアウト/タグアウトの安全手順を使用します。

⚠ 危険

機械部品の回転

機械部品の回転下は、その衝撃、破砕、断裂、トラッピングなどにより、重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我を防止するために:

- ・ オルタネーターを操作する前に: オルタネーターと原動機の間回転カップリングはガードまたはカバーで覆う必要があります。
- ・ サービスやメンテナンスの作業を行う前、または回転部品からカバーを取り外す前に: 発電機セットをシャットダウンしてすべてのエネルギー源から隔離し、蓄積されたエネルギーを隔離し、ロックアウト/タグアウトの安全手順を使用してください。

⚠ 警告

誤った電気設置およびシステム保護

誤った電気設置および/またはシステム保護は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我や死亡を防ぐため、作業を開始する前に、作業員は次のことを行ってください。

- ・ 関連する、該当する、承認されたトレーニングを完了していること。
- ・ 機器について知り、タスクと手順を理解する。
- ・ 関連する危険性/リスクを知る。
- ・ 現場/場所特有の緊急手順と適用される法律と規制を理解し、遵守する。

8.6.3 要件

表 16. 整流器システム: コンポーネント要件のテストおよび交換


個人用保護具 (PPE)	<ul style="list-style-type: none"> 現場の規則やリスクアセスメントの要件に従って、適切な保護具を着用してください。
消耗品	<ul style="list-style-type: none"> Dow Corning シリコン ヒート シンク化合物タイプ 340 または同等品 Duralco 4461N Amber 耐電エポキシ [部品: 030-02668] 抵抗器が装着されている場合。 Vidaflex 942 アクリル 3 mm スリーブ付き [部品: 030-01548] 抵抗器が装着されている場合。 Vidaflex 942 アクリル 5 mm スリーブ付き [部品: 030-01550] 抵抗器が装着されている場合。 Sumitube B2 ポリオレフィン熱収縮 9.5 mm チューブ [部品: 030-04179] 抵抗器が装着されている場合。
部品	<ul style="list-style-type: none"> アノードリード ダイオード x 3、カソードリード ダイオード x 3 のキット (すべて同一メーカー製) 金属酸化物バリスター x 2 (同一タイプ、同一メーカー、同一電圧グレード: A、B、C、D、E、F) のキット スナバ抵抗 x 4 (同一タイプ、同一メーカー) のキット装着されている場合。
ツール	<ul style="list-style-type: none"> マルチメーター 絶縁テスター トルクレンチ 抵抗取り外しツール抵抗器が装着されている場合。 ハンマー抵抗器が装着されている場合。 丸やすり抵抗器が装着されている場合。

8.6.4 抵抗のテストおよび交換 (装着されている場合)

- 4 つの抵抗すべての目視できる先端を点検します。
- 変色または過熱の兆候がある場合、抵抗器に欠陥があります。
- 各ペアの一方の抵抗から締め具を取り外して、回路を遮断します。締め具とワッシャーを保管します。
- デジタル マルチメーターのオーム範囲を使用して、両方の抵抗ペアの合計抵抗を測定します。
- 抵抗ペアの合計抵抗が $160 \Omega \pm 10\%$ の範囲を超えていれば、抵抗は故障しています。
- 抵抗が故障している場合は、4 つの抵抗をすべて交換します。
 - 既存の抵抗から締め具を取り外します。
 - 6 本の励磁機回転子の巻線リードにラベルを付け、絶縁端子ポストから取り外します。
 - 2 本の主回転子巻線のリードにラベルを付け、整流器板の端子から取り外します。
 - 両方のバリスターからリードを取り外して、整流器板を個別に取り外せるようにします。
 - 整流器板の回転位置を確認します。5 mm 六角キーを使用して、4 個の M6 x 120 の締め具と両方のプレート (ダイオードで終端) を励磁機回転子から取り外します。
 - 両方の抵抗ペアの底部を接続しているリードを切断します。

- g. 各抵抗を取り外します。
 - i. 抵抗は、取り外しの間に分解することがあります。セラミックの断片をすべて収集できるように、カバーと真空抽出器を配置します。
 - ii. NDE 側で円筒の取り外しツールを、スレッドの付いた端子と抵抗のセラミック部分にまっすぐに合わせます。
 - iii. ツールの自由端をハンマーで強めに叩いて接着シーンを剥がし、抵抗を駆動側に向けて穴から取り出します。
- h. 丸やすりを使用して回転子コアの穴から樹脂を取り除きます。毛羽立ちのない布でふき取ります。
- i. きれいになった個々の穴に交換用抵抗を緩く取り付け、樹脂がすべて除去されていることを確認します。
- j. 2 gm のエポキシ樹脂を塗布し、交換用抵抗を回転子コアの穴に差し込み、スレッド ポストを整流器板の位置に合わせます。抵抗を回転してエポキシ樹脂を均等にコーティングします。抵抗の底部がコアから 3 mm 突き出すように位置を決めます。
- k. 残りの 3 つの交換用抵抗にも同じ作業を繰り返します。
- l. エポキシ樹脂が硬化するのを待ちます。
- m. 各抵抗の M6 スレッド ポストにナット、スプリング、およびフラット ワッシャーを取り付けます。
- n. 完全な整流器アセンブリを励磁機回転子に再度取り付けます。
- o. スレッド固定剤を塗布し、各抵抗の M6 スレッド ポストにフラット ワッシャー、および Stover ナットを取り付けます。整流器板と確実に電氣的接続が確保されていることを確認します。
- p. 抵抗リードの仕上げと取り付けについては、以下の画像と手順を参照してください。

表 17. 抵抗リード線の接続

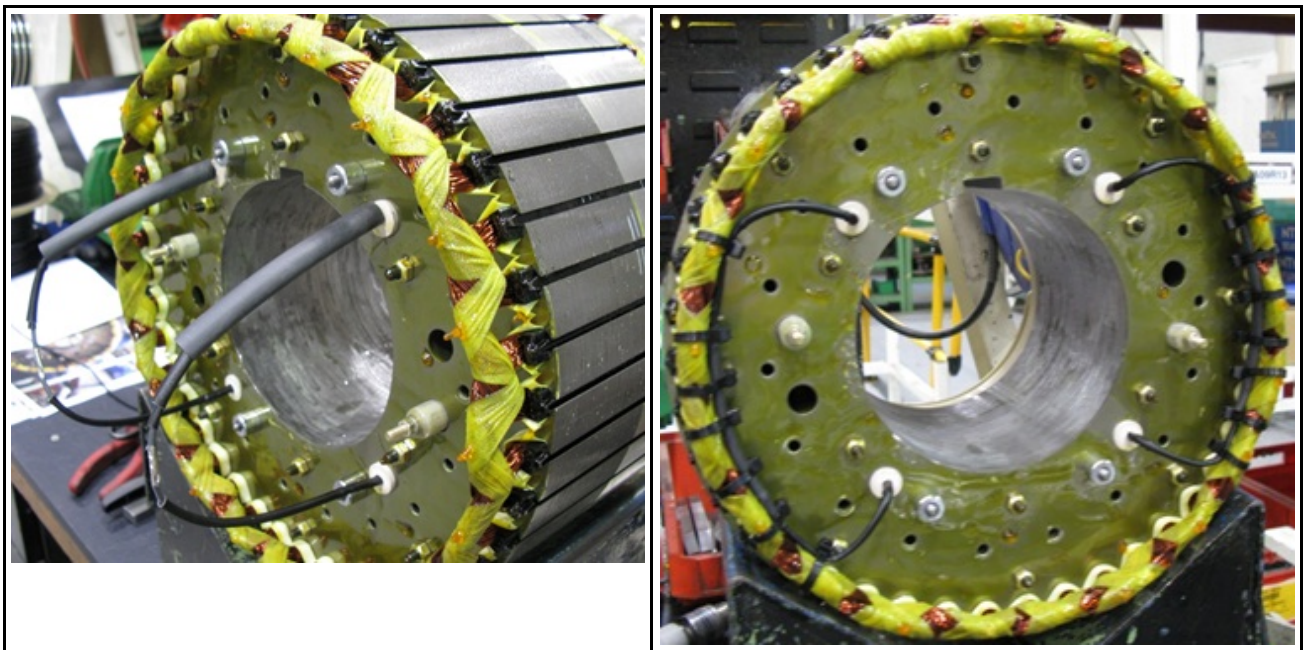

- q. 3 × 30 mm Vidaflex 942 の付いた各抵抗のリードをスリーブで接続します。
- r. 5 × 70 mm Vidaflex 942 および 9.5 × 100 mm 熱収縮チューブ (030-04179) の付いた 2 本の抵抗リード (整流器板で電氣的に接続されている) をスリーブで接続します。
- s. 図に示すように、クリンプ フェルール (003-09103) で残りの抵抗リード (別の整流器板に電氣的に接続されている) を接続します。
- t. 5 x 70 mm Vidaflex 942 および 9.5 x 100 mm 熱収縮チューブをフェルール上にスライドさせ、加熱してチューブを収縮させます。

- u. 7 本の熱安定化ケーブル タイ (052-45017) を使用して、両方のリード アセンブリを励磁機ローター巻線の内側に固定します。ケーブル タイのヘッドを内部に入れます。
- 7. 両方のバリスターを整合ペア (同一タイプ、同一メーカー、および同一電圧グレード: A、B、C、D、E、F) と交換します (以下を参照してください)。
- 8. すべてのダイオードを交換します (以下を参照してください)。
- 9. 再度接続し、すべてのリード線がしっかりと接続されており、ワッシャーが取り付けられており、締め具がしっかりと固定されていることを確認します。

8.6.5 バリスターのテストおよび交換

1. 両方のバリスターを点検します。
2. 過熱 (変色、気泡、融解) または崩壊の兆候がある場合は、バリスターを故障として記録します。バリスター本体とコネクタに緩みがないか点検します。
3. バリスターのリード線を外します。
4. 保守可能なバリスターは、マルチメータ (オーム (Ω) 範囲で設定) を使用して両方向の開回路を読み取ります。バリスターに欠陥があると、両方向に短絡が発生したり、物理的に損傷したりする可能性があります。
5. いずれかのバリスターが故障している場合は、両方のバリスターを整合ペア (同一タイプ、同一メーカー、および同一電圧グレード: A、B、C、D、E、F) と交換し、すべてのダイオードを交換します。
6. 再度接続し、すべてのリード線がしっかりと接続されており、ワッシャーが取り付けられており、締め具がしっかりと固定されていることを確認します。

8.6.6 ダイオードのテストと交換

注記

規定のトルク以上でダイオードを締め付けしないでください。ダイオードが損傷します。

1. 絶縁端子ポストで巻線に結合している 1 つのダイオードのリード線を取り外します。締め具とワッシャーを保管します。
2. マルチメータのダイオード試験機能を使用して、順方向のダイオード間の電圧降下を測定します。
3. 絶縁テスターの 1,000 VDC 試験電圧を使用して、逆方向のダイオード間の抵抗を測定します。
4. ダイオードは、順方向の電圧降下が DC 0.3~0.9 V の範囲外、または逆方向の抵抗値が 20 M Ω 以下の場合に異常となります。
5. 残りの 5 つのダイオードについて、テストを繰り返します。
6. ダイオードが故障している場合は、6 つのダイオードのフルセット (同一タイプ、同一メーカー) を交換します。
 - a. ダイオードを取り外します。
 - b. スレッドではなく、交換するダイオードのベースにのみ少量のヒート シンク化合物を注入します。
 - c. ダイオードの極性を確認します。
 - d. 交換するそれぞれのダイオードを整流器板のスレッド ホールにねじ込みます。
 - e. 2.6~3.1 Nm (23~27.4 in-lb) のトルクを加え、機械的、電気的、熱的に良好な接触が得られるようにします。
 - f. 両方のバリスターを整合ペア (同一タイプ、同一メーカー、および同一電圧グレード: A、B、C、D、E、F) と交換します。
7. 再度接続し、すべてのリード線がしっかりと接続されており、ワッシャーが取り付けられており、締め具がしっかりと固定されていることを確認します。

8.7 温度センサー

8.7.1 はじめに

オルタネーターは、EU 安全指令および推奨される動作温度を支持する基準に適合するように設計されています。温度センサー（装着されている場合）は、主固定子巻線およびベアリングに異常な過熱を検出します。センサーは抵抗温度検出器 (RTD) タイプで、3 本の電線が補助端子箱の端子台で終端されています。Platinum (PT100) RTD センサーの抵抗は、温度とともに線形に上昇します。

表 18. 40 ~ 180 °C の範囲の PT100 センサーの抵抗 (Ω)

温度 (°C)		+1 °C	+2 °C	+3 °C	+4 °C	+5 °C	+6 °C	+7 °C	+8 °C	+9 °C
40.00	115.5 4	115.9 3	116.3 1	116.7 0	117.0 8	117.4 7	117.8 6	118.2 4	118.6 3	119.0 1
50.00	119.4 0	119.7 8	120.1 7	120.5 5	120.9 4	121.3 2	121.7 1	122.0 9	122.4 7	122.8 6
60.00	123.2 4	123.6 3	124.0 1	124.3 9	124.7 8	125.1 6	125.5 4	125.9 3	126.3 1	126.6 9
70.00	127.0 8	127.4 6	127.8 4	128.2 2	128.6 1	128.9 9	129.3 7	129.7 5	130.1 3	130.5 2
80.00	130.9 0	131.2 8	131.6 6	132.0 4	132.4 2	132.8 0	133.1 8	133.5 7	133.9 5	134.3 3
90.00	134.7 1	135.0 9	135.4 7	135.8 5	136.2 3	136.6 1	136.9 9	137.3 7	137.7 5	138.1 3
100.00	138.5 1	138.8 8	139.2 6	139.6 4	140.0 2	140.4 0	140.7 8	141.1 6	141.5 4	141.9 1
110.00	142.2 9	142.6 7	143.0 5	143.4 3	143.8 0	144.1 8	144.5 6	144.9 4	145.3 1	145.6 9
120.00	146.0 7	146.4 4	146.8 2	147.2 0	147.5 7	147.9 5	148.3 3	148.7 0	149.0 8	149.4 6
130.00	149.8 3	150.2 1	150.5 8	150.9 6	151.3 3	151.7 1	152.0 8	152.4 6	152.8 3	153.2 1
140.00	153.5 8	153.9 6	154.3 3	154.7 1	155.0 8	155.4 6	155.8 3	156.2 0	156.5 8	156.9 5
150.00	157.3 3	157.7 0	158.0 7	158.4 5	158.8 2	159.1 9	159.5 6	159.9 4	160.3 1	160.6 8
160.00	161.0 5	161.4 3	161.8 0	162.1 7	162.5 4	162.9 1	163.2 9	163.6 6	164.0 3	164.4 0
170.00	164.7 7	165.1 4	165.5 1	165.8 9	166.2 6	166.6 3	167.0 0	167.3 7	167.7 4	168.1 1
180.00	168.4 8	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

顧客が用意した外部機器を接続して、センサーのモニター、アラームを促す信号の生成、および発電装置のシャットダウンを行うことができます。

『BS EN 60085 (≡ IEC 60085) 電気絶縁 - 熱的評価及び記号表示』は、合理的な寿命に対する動作温度の上限によって巻線の絶縁を分類するものです。巻線への損傷を防止するために、オルタネーターの銘板に記載された絶縁区分に応じて信号を設定する必要があります。

表 19. 巻線のアラームとシャットダウンの温度設定

巻線の絶縁	最大連続温度 (°C)	アラーム温度 (°C)	シャットダウン温度 (°C)
クラス B	130	120	140
クラス F	155	145	165
クラス H	180	170	190

ベアリングの過熱を検出するために、下表に従って制御信号を設定する必要があります。

表 20. ベアリングのアラームとシャットダウンの温度設定

ベアリング	アラーム温度 (°C)	シャットダウン (°C)
駆動側ベアリング	45 + 上限周囲温度	50 + 上限周囲温度
非駆動側ベアリング	40 + 上限周囲温度	45 + 上限周囲温度

8.7.2 安全性

⚠ 危険

通電している導電体
 通電している導電体は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我を防ぐため、また通電中の導体で作業する前に、次のことを行ってください。

- ・ オルタネーターをシャットダウンし、すべてのエネルギー源から隔離します。
- ・ 蓄積されたエネルギーを除去または隔離します。
- ・ 適切な電圧テスターを使用して、絶縁された部品の電氣的絶縁をテストします。
- ・ ロックアウト/タグアウトの安全手順を使用します。

⚠ 警告

高温部と火災
 高温部に触れると、火傷による重傷や死亡の原因になることがあります。高温部に可燃性のものが接触すると、火災の危険があります。怪我、死亡、火災の危険を防ぐために:

- ・ 高温部に触れないでください。
- ・ 必ず適切な個人用保護具を着用してください (「安全上の注意」を参照) の章
- ・ 可燃性物質や引火性物質が結露防止ヒーター (取り付けられている場合) の近くに保管されたり、結露防止ヒーターに接触したりしないように注意してください。
- ・ 可燃性物質や引火性物質がオルタネーターや原動機 (該当する場合は換気および排気システムを含む) の近くに保管されていないことを確認してください。

8.7.3 RTD 温度センサーのテスト

1. 補助端子ボックスの蓋を取り外します。
2. 端子群のセンサー リード線、および各センサーの装着場所を確認します。
3. 1 つのセンサーの白線と赤線の間の抵抗を測定します。
4. 測定された抵抗からセンサー温度を計算します。
5. 計算された温度と外部監視装置 (利用可能な場合) によって示された温度を比較します。
6. アラームおよびシャットダウン信号設定 (利用可能な場合) を推奨設定と比較します。
7. センサーごとに手順 3 ~ 7 を繰り返します。

8. 補助端子ボックスの蓋を再度取り付けます。
9. 故障したセンサーを交換します。
10. 注: 主固定子 RTD は交換できません。ベアリングRTDは交換可能です。

8.8 巻線

8.8.1 はじめに

注記

これらの試験を実施する前に、制御配線およびお客様の負荷リードをすべてオルタネーターの巻線接続から取り外します。

注記

自動電圧調整装置 (AVR) には、絶縁抵抗試験中に印可される高電圧によって損傷を受ける可能性がある電子部品が含まれています。AVR は、絶縁抵抗試験を実行する前に取り外す必要があります。温度センサーは、絶縁抵抗試験を実行する前に接地する必要があります。

湿っているまたは汚れている巻線は電気抵抗が小さくなるため、高電圧での絶縁抵抗試験により損傷を受ける可能性があります。確信が持てない場合は、最初に低電圧 (500 V) で抵抗をテストしてください。

オルタネーターの性能は、巻線の電気絶縁が良好かどうかにかかわらず、電氣的、機械的、熱的な応力、および化学的、環境的な汚れがあると、絶縁が低下します。各種診断テストでは、絶縁した巻線に試験電圧を充電または放電し、電流を測定し、オームの法則によって電気抵抗を計算することにより、絶縁の状態を確認することができます。

DC 試験電圧を始めてかけると、次のような電流が生じます。

- ・ 容量性電流: 巻線を試験電圧まで充電します (数秒後にゼロに減衰します)。
- ・ 分極電流: 絶縁分子を印加電界に配置します (10 秒後にゼロ近くまで減衰します)。
- ・ リーク電流: 湿度と汚れが原因で絶縁抵抗が低下する地絡に放電します (数秒後に定常レベルまで上昇します)。

絶縁抵抗試験については、容量性電流が終了した時点で DC 試験電圧をかけた後、1 分間測定を 1 回実施します。分極指数試験の場合は、10 分後に 2 回目の測定を行います。分極電流が減衰するため、2 回目の絶縁抵抗測定が 1 回目の少なくとも 2 倍になっていれば、許容できる結果です。主に漏電が原因で生じる絶縁不良の場合、2 つの値に違いが出ません。専用の絶縁テスターでは、正確で信頼できる値を測定でき、試験によっては自動化できる場合もあります。

8.8.2 安全性

⚠ 危険

通電している導電体

通電している導電体は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我を防ぐため、また通電中の導体で作業する前に、次のことを行ってください。

- ・ オルタネーターをシャットダウンし、すべてのエネルギー源から隔離します。
- ・ 蓄積されたエネルギーを除去または隔離します。
- ・ 適切な電圧テスターを使用して、絶縁された部品の電氣的絶縁をテストします。
- ・ ロックアウト/タグアウトの安全手順を使用します。

⚠ 危険

通電している導電体のテスト

通電している導電体は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我を防止するために、通電している導電体、またはその付近でテストを始める前に、次のことを行ってください。

- ・ 通電中の導体との接触を防ぐために適切な予防措置を講じてください。「安全上の注意」の章を参照してください。
- ・ 絶対に必要な場合にのみ、通電中の導体上またはその近くでテストしてください。
- ・ 訓練を受けた作業員のみが、通電中の導体上またはその近くでテストを行うことができます。
- ・ 通電している導体上またはその近くで単独でテストしないでください。エネルギー源を隔離し、緊急時に行動を起こすための訓練を受けた、別の適格な要員が同席する必要があります。

⚠ 警告

結露水

巻線に結露した水がある状態でオルタネーターを運転すると、感電、火傷、飛散した破片や粒子への暴露により、重大な人身事故を引き起こすことがあります。怪我を防ぐため、オルタネーターを作動させる前に、次のことを行ってください。

- ・ 結露防止ヒーター (装備されている場合) を使用して、結露が蓄積するのを防ぐ。
- ・ 凝縮した水がないか確認します。
- ・ 結露した水がある場合は、水を抜き取り、乾燥させてから、取扱説明書の保守点検の項を参照してオルタネーターを点検してください。

⚠ 警告

オルタネーターからの粒子および煙への暴露。

粒子や煙は、オルタネーターの換気装置が設置されている場所からあらゆる方向 (水平および垂直) に放出される可能性があります。怪我をしないために:

- ・ オルタネーターが作動しているときは、換気口、吸気口、排気口の周囲を避けてください。
- ・ オルタネーターの周囲で作業する場合は、適切な個人用保護具を使用してください。

⚠ 警告

通電している導電体

巻線端子で通電している導電体は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。絶縁抵抗試験後、怪我や死亡を防ぐために次のことを行ってください。

- ・ テストが終了したら、適切なアースに短絡して直ちに巻線を放電してください。巻線は、次のいずれか大きい方で放電する必要があります。
 1. テスト期間と同じ長さの時間。
 - または
 2. 5 分間。

⚠ 警告

誤った電気設置およびシステム保護

誤った電気設置および/またはシステム保護は、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。怪我や死亡を防ぐため、作業を開始する前に、作業員は次のことを行ってください。

- ・ 関連する、該当する、承認されたトレーニングを完了していること。
- ・ 機器について知り、タスクと手順を理解する。
- ・ 関連する危険性/リスクを知る。
- ・ 現場/場所特有の緊急手順と適用される法律と規制を理解し、遵守する。

8.8.3 要件

表 21. 巻線テストの要件

要件	説明
個人用保護具 (PPE)	<ul style="list-style-type: none"> 現場の規則やリスクアセスメントの要件に従って、適切な保護具を着用してください。
消耗品	<ul style="list-style-type: none"> なし
部品	<ul style="list-style-type: none"> なし
ツール	<ul style="list-style-type: none"> 絶縁テスト メーター マルチメーター ミリオーム メーターまたはマイクロ オームメーター クランプ電流計 赤外線放射温度計 アース棒

8.8.4 巻線の電気抵抗の試験

- オルタネーターを停止します。
- 励磁機の磁界 (固定子) 巻線の電気抵抗を確認します。
 - 励磁機の界磁リード (F1 および F2) を AVR から取り外します。
 - マルチメーターを使用して F1 および F2 リード間で電気抵抗を測定し、それを記録します。
 - 励磁機の界磁リード (F1 および F2) を再度接続します。
 - 締め具がしっかり留まっていることを確認します。
- 励磁機の電機子 (回転子) 巻線の電気抵抗を確認します。
 - 2 つある整流器板の一方のダイオードに取り付けられたリードに印を付けます。
 - 整流器にあるすべてのダイオードからすべての励磁機回転子リードを取り外します。
 - 印を付けたリードのペア (位相巻線間) で電気抵抗を測定し、それを記録します。専用のマイクロ オームメーターを使用する必要があります。
 - すべての励磁機回転子リードをダイオードに再度接続します。
 - 締め具がしっかり留まっていることを確認します。
- 励磁機の主磁界 (回転子) 巻線の電気抵抗を確認します。
 - 2 本の主回転子 DC リードを整流器板から取り外します。
 - 主回転子リード間の電気抵抗を測定し、それを記録します。専用のマイクロ オームメーターを使用する必要があります。
 - 2 本の主回転子 DC リードを整流器板に再度接続します。
 - 締め具がしっかり留まっていることを確認します。
- 主電機子 (固定子) 巻線の電気抵抗を確認します。
 - 主固定子のリードを出力端子から取り外します。
 - U1とU2リードの間および(存在する場合)U5とU6の間の電気抵抗を測定し記録します。専用のマイクロ オームメーターを使用する必要があります。

- c. V1とV2リードの間および(存在する場合)V5とV6の間の電気抵抗を測定し記録します。専用のマイクロ オームメーターを使用する必要があります。
 - d. W1とW2リードの間および(存在する場合)W5とW6の間の電気抵抗を測定し記録します。専用のマイクロ オームメーターを使用する必要があります。
 - e. リードを元どおりに出力端子に再度接続します。
 - f. 締め具がしっかり留まっていることを確認します。
6. PMG 電機子の (固定子) 巻線の電気抵抗を確認します。
- a. 3 本の PMG 出力リード (P2, P3 および P4) を AVR から取り外します。
 - b. マルチメーターを使用して PMG 出力リードのペアで電気抵抗を測定し、それを記録します。
 - c. 3 本の PMG 出力リード (P2, P3, および P4) を AVR に再度接続します。
 - d. 締め具がしっかり留まっていることを確認します。
7. [章 10 ページ 77](#)の巻線抵抗表を参照し、すべての巻線の抵抗値の測定値が基準値と一致することを確認してください。

8.8.5 巻線の絶縁抵抗の試験

注記

最小の絶縁抵抗が得られない場合は、オルタネーターは絶対に稼働させないでください。

表 22. 新規および使用中のオルタネーターに対する試験電圧と最小許容絶縁抵抗

	試験電圧 (V)	1 分間の最小絶縁抵抗 (IR _{1min}) (MΩ)		最小分極指数 (PI = (IR _{10min}) / (IR _{1min}))
		新規	使用中	
最大 1kV の低電圧固定子 (各相)	1,000	10	5	該当なし
PMG 固定子	500	5	3	該当なし
励磁機固定子	500	10	5	該当なし
励磁機回転子、整流器、および主回転子の組み合わせ	1,000	200	100	該当なし

1. 巻線に機械的損傷や過熱による変色がないか点検します。吸湿性のほこりや汚れがある場合は、絶縁体を清掃してください。
2. 低電圧 (LV) 主固定子:
 - a. 接地線に接続された中性点 (取り付けられている場合) を取り外します。
 - b. 全位相の巻線の 3 本のリード線をまとめて接続します (可能な場合)。
 - c. 任意の位相リード線とアース間に表に示された試験電圧をかけます。
 - d. 1 分後 (IR_{1min})、絶縁抵抗を測定します。
 - e. 接地棒を使用して 5 分間試験電圧を放電します。
 - f. 測定した絶縁抵抗が最小許容値を下回る場合は、絶縁体を乾燥させ、手順を繰り返します。
 - g. 接地線にニュートラル (取り付けの場合) を再接続します。
3. PMG、励磁機固定子、および励磁機回転子と主回転子の組み合わせ:
 - a. 巻線の両端をまとめて接続します (可能な場合)。
 - b. 巻線とアース間に表に示された試験電圧をかけます。
 - c. 1 分後 (IR_{1min})、絶縁抵抗を測定します。
 - d. 接地棒を使用して 5 分間試験電圧を放電します。

- e. 測定した絶縁抵抗が最小許容値を下回る場合は、絶縁体を乾燥させ、手順を繰り返します。
- f. 各巻線について手順を繰り返します。
- g. 試験用に施した接続を取り外します。

8.8.6 絶縁体の乾燥

主固定子巻線の絶縁体を乾燥するには、以下の方法を使用します。絶縁体から水蒸気が放出されるときは、損傷を防ぐため、巻線の温度は 1 時間あたり 5 °C 以上上昇しないように、または 90 °C を超えないようにします。

絶縁抵抗をグラフにプロットして、乾燥が完了する時間を示します。

8.8.6.1 周囲の空気による乾燥

多くの場合、オルタネーターは冷却システムを使用して十分に乾燥されます。励磁機固定子への励起電圧源がなくなるように、AVR の X+ (F1) および XX- (F2) 端子からケーブルを取り外します。この脱励起された状態で発電装置を稼働します。空気がオルタネーター内を自由に流れるようにして、水分を除去する必要があります。結露防止ヒーター (装着されている場合) を動作させ、空気の流れの乾燥効果を補助します。

乾燥が完了したら、励磁機固定子と AVR の間にケーブルを再度接続します。発電装置を直ちに稼働しない場合は、結露防止ヒーターを動作させておき (装着されている場合)、使用する前に絶縁抵抗試験をもう一度行ってください。

8.8.6.2 高温の空気による乾燥

1 ~ 3 kW の電気ファン ヒーターを 1 台または 2 台用意して、加熱された空気をオルタネーターのエア インレットへ吹き込みます。絶縁の焦げ付きや加熱による損傷を防ぐため、各ヒーターの熱源は巻線から少なくとも 300 mm 離してください。空気がオルタネーター内を自由に流れるようにして、水分を除去する必要があります。

乾燥後、ファン ヒーターを取り外し、適宜、発電装置を再稼働させます。

発電装置を直ちに稼働しない場合は、結露防止ヒーターを動作させておき (装着されている場合)、使用する前に絶縁抵抗試験をもう一度行ってください。

8.8.6.3 回路短絡方法

⚠ 危険

通電している導電体

出力部分や AVR 端子で通電している導電体、および AVR ヒート シンクは、感電や火傷による重篤な怪我または死亡の原因になります。

巻線の設計によっては、3 つの短絡相およびニュートラルの間で電圧が発生する場合があります。怪我を防ぐために、短絡した状態で運転している場合、相端子または N 端子に触らないでください。

注記

AVR が回路内に接続されている状態では絶対に電気回路の短絡作業を行わないでください。オルタネーターの定格値を超える電流が流れて巻線を損傷します。

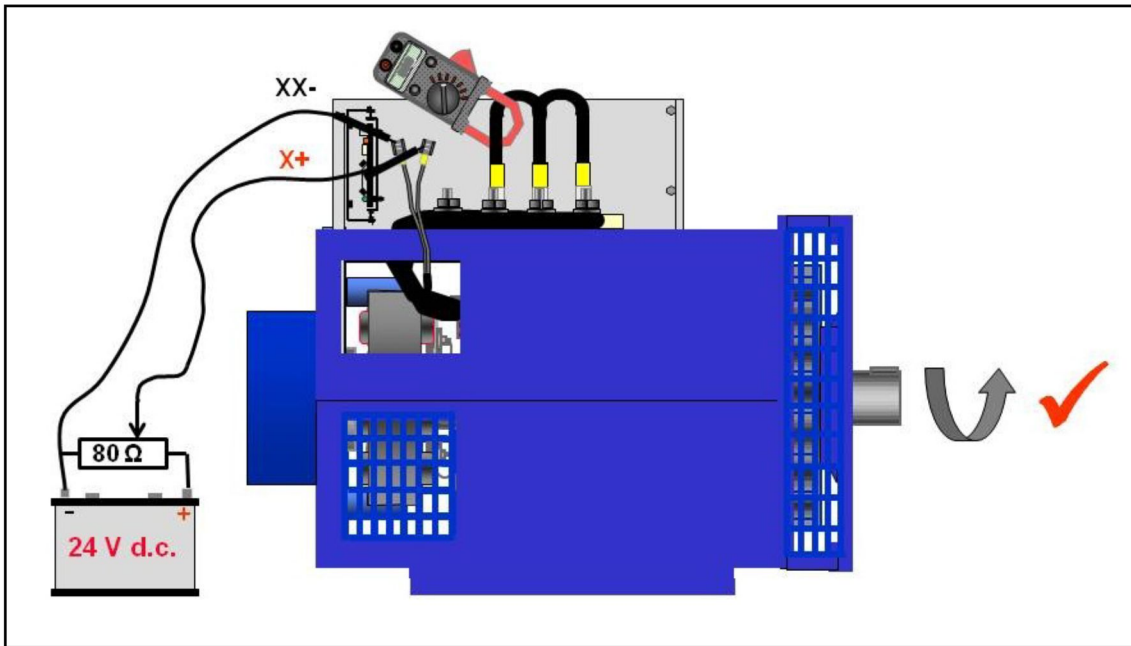


図 27. 回路短絡方法

1. 全負荷電流対応の、オルタネーターの主負荷端子間の短絡リンクをボルトで留めます。
2. AVR の X+ (F1) および XX- (F2) 端子から励磁機固定子ケーブルを取り外します。
3. 電流量 2 A の可変 0 ~ 24 VDC 外部電源を励磁機ステータ ケーブルに接続します。正を X+ (F1) ケーブルに、負を XX- (F2) ケーブルに接続します。
4. 短絡リンクを流れる AC 電流を測定するには、クランプ電流計を配置します。
5. DC 電源の電圧をゼロに設定してオルタネーターを起動します。DC 電源の電圧を徐々に上げていき、励磁機固定子巻線に電流を流し始めます。励磁電流が増加すると、短絡リンクを流れる主固定子電流も増加します。測定した電流は、オルタネーターの定格出力電流の 80% を超えないようにしてください。
6. 絶縁抵抗を測定する前に毎回、オルタネーターを停止して、励磁電源を除去してください。
7. 乾燥が終わったら、外部電源と短絡リンクを取り外し、AVR の励磁機固定子ケーブルを再接続します。
8. 発電装置を直ちに稼働しない場合は、結露防止ヒーターを動作させておき (装着されている場合)、使用する前に絶縁抵抗試験をもう一度行ってください。

8.8.6.4 IR グラフのプロット

どの方法を使用してオルタネーターを乾燥させるにしても、(センサーが装着されている場合) 15 ~ 30 分ごとに主固定子巻線の絶縁抵抗および温度を測定します。時間 t (x 軸) に対する絶縁抵抗 IR (y 軸) のグラフをプロットします。

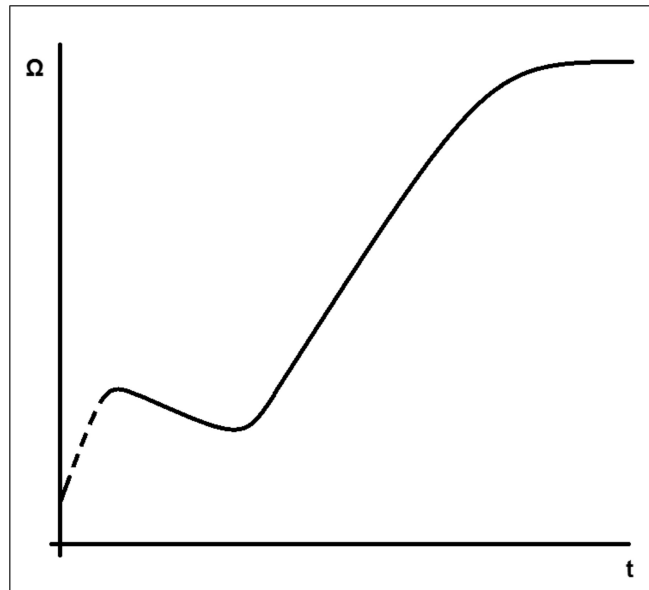


図 28. 絶縁抵抗のグラフ

典型的な曲線は、抵抗が最初に増加し、低下し、その後定常状態に至るまで徐々に上昇を示しています。巻線がわずかに湿っているだけの場合、曲線の点線の部分が表示されない場合があります。定常状態に達してから 1 時間は乾燥を継続します。

注記

最小の絶縁抵抗が得られない場合は、オルタネーターは絶対に稼働させないでください。

このページは意図的に余白としてあります

9 部品識別

9.1 S9 低電圧 1 ベアリング オルタネーター

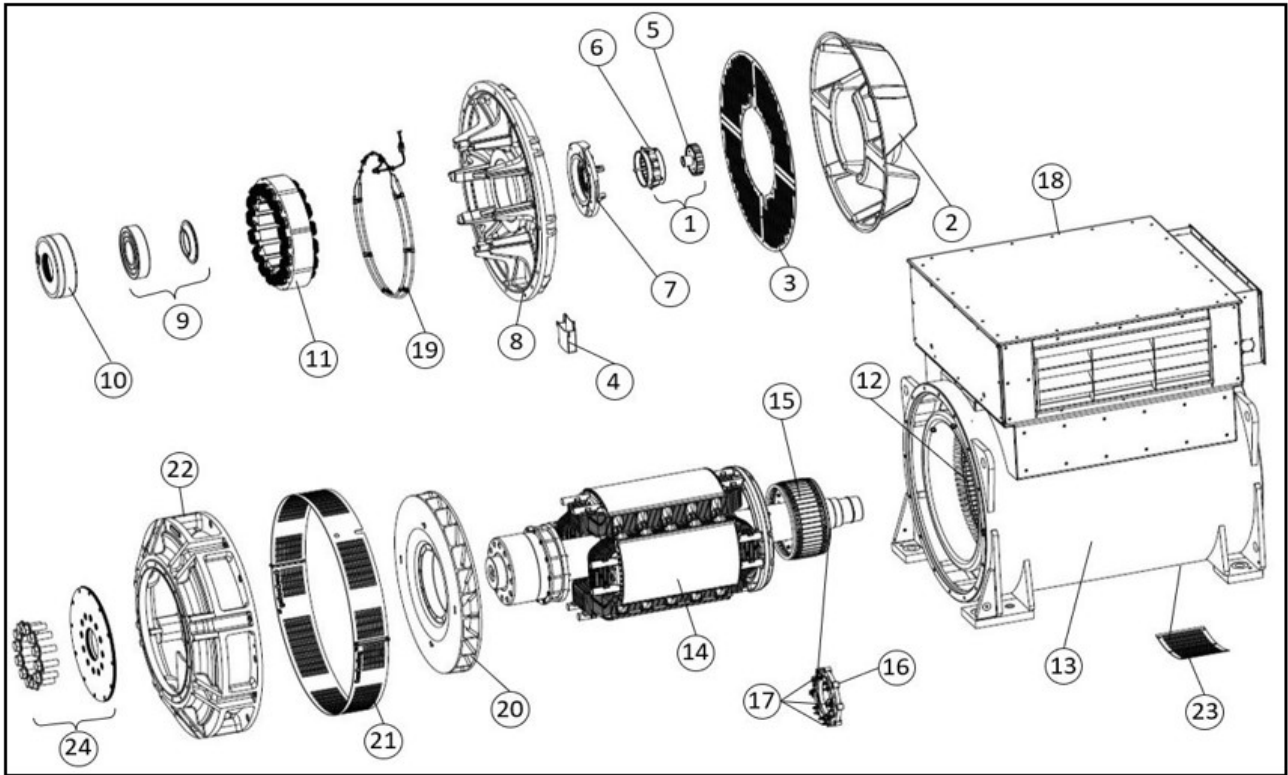


図 29. S9 低電圧 1 ベアリング オルタネーター

9.2 S9 低電圧 1 ベアリング部品と締め具

表 23. S9 低電圧 1 ベアリング部品と締め具

基準	部品	締め具	数量	トルク (Nm)
1	コンプリート PMG 部品	該当なし	該当なし	該当なし
2	エア インレット カバー	M8 x 20	14	10
3	エア インレット スクリーン(アキシヤル)	M8 x 14	3	25
4	グリーストラップ	M8 x 14	2	25
5	PMG 回転子	M10 x 100	1	48
6	PMG 固定子	M6 x 45	4	10
7	NDE ベアリング キャップ (C-D コア)	M10 x 50	4	48
8	NDE ブラケット (173 kg)	M16 x 55	12	206
9	NDE ベアリング	該当なし	該当なし	該当なし
10	NDE ベアリング カートリッジ (C-D コア)	M10 x 50	6	48
11	励磁機固定子 (C-D コア)	M8 x 120	8	25

基準	部品	締め具	数量	トルク (Nm)
12	主固定子	該当なし	該当なし	該当なし
13	主フレーム	該当なし	該当なし	該当なし
14	主回転子	該当なし	該当なし	該当なし
15	励磁機回転子	該当なし	該当なし	該当なし
16	整流器アセンブリ	M8 ストーパーナット	8	20
17	ダイオード/バリスター	該当なし	該当なし	該当なし
18	端子ボックス	該当なし	該当なし	該当なし
19	結露防止ヒーター	M6 x 20	8	10
20	ファン	M10 x 100	12	45
21	DE エア アウトレット スクリーン	M8 x 25	4	25
22	DE アダプター (1 ベアリング)	M16 x 55	16	206
23	NDE エア インレット スクリーン (ラジアル)	M8 x 14	6	25
24	DE カップリング ディスク (1 ベアリング) SAE 18	M30 x 90	12	1350
24	DE カップリング ディスク (1 ベアリング) SAE 21	M30 x 70	12	1350

9.3 S9 低電圧 2 ベアリング オルタネーター

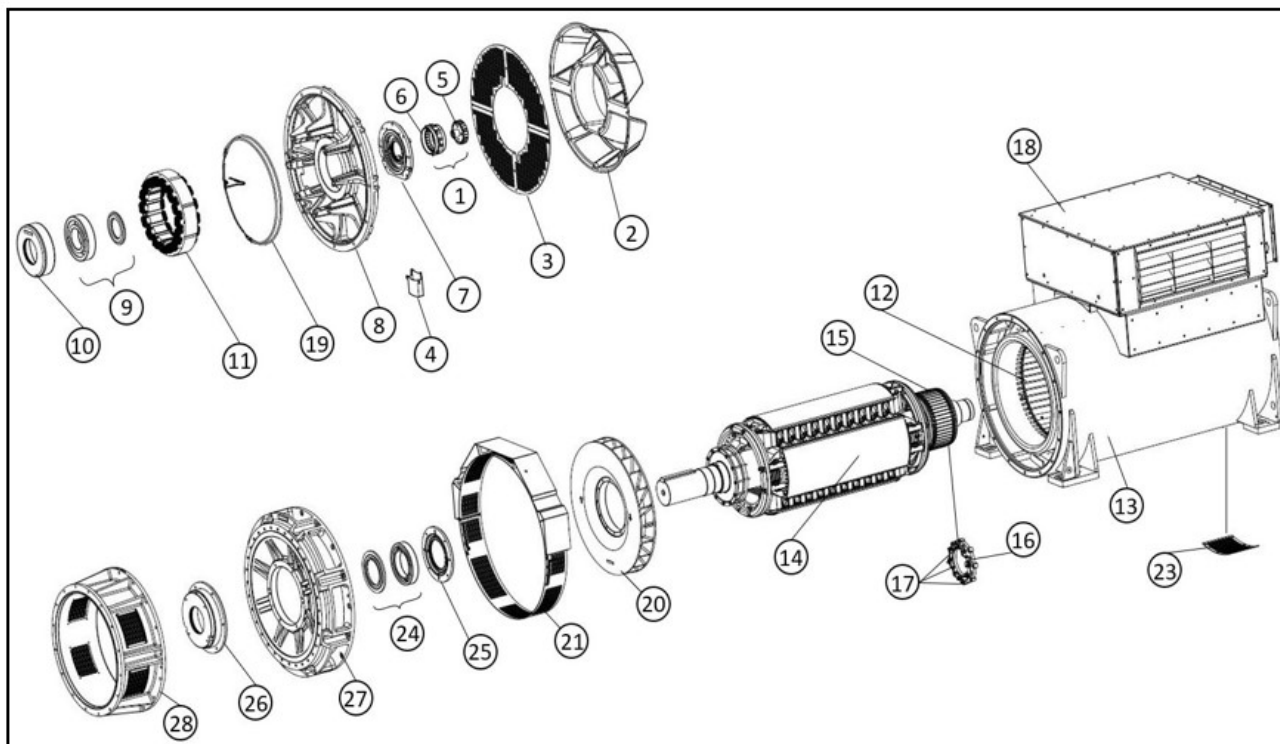


図 30. S9 低電圧 2 ベアリング オルタネーター

9.4 S9 低電圧 2 つのベアリング部品と締め具

表 24. S9 低電圧 2 つのベアリング部品と締め具

基準	部品	締め具	数量	トルク (Nm)
1	コンプリート PMG 部品	該当なし	該当なし	該当なし
2	エア インレット カバー	M8 x 20	14	10
3	エア インレット スクリーン(アキシヤル)	M8 x 14	3	25
4	グリーストラップ	M8 x 14	2	25
5	PMG 回転子	M10 x 100	1	48
6	PMG 固定子	M6 x 45	4	10
7	NDE ベアリング キャップ (C-F コア)	M10 x 50	4	48
7	NDE ベアリング キャップ (G コア)	M12 x 50	7	84
8	NDE ブラケット (173 kg)	M16 x 55	12	206
9	NDE ベアリング	該当なし	該当なし	該当なし
10	NDE ベアリング カートリッジ (C-F コア)	M10 x 50	6	48
10	NDE ベアリング カートリッジ (G コア)	M12 x 50	6	84
11	励磁機固定子 (C-D コア)	M8 x 120	8	25
11	励磁機固定子 (E-G コア)	M8 x 150	8	25
12	主固定子	該当なし	該当なし	該当なし
13	主フレーム	該当なし	該当なし	該当なし
14	主回転子	該当なし	該当なし	該当なし
15	励磁機回転子	該当なし	該当なし	該当なし
16	整流器アセンブリ	M8 スーパーナット	8	20
17	ダイオード/バリスター	該当なし	該当なし	該当なし
18	端子ボックス	該当なし	該当なし	該当なし
19	結露防止ヒーター	M6 x 20	8	10
20	ファン	M10 x 100	12	45
21	DE エア アウトレット スクリーン	M8 x 25	4	25
22	DE アダプター (1 ベアリング)	M16 x 55	16	206
23	NDE エア インレット スクリーン (ラジアル)	M8 x 14	6	25
24	DE ベアリング (2 ベアリング)	該当なし	該当なし	該当なし
25	DE ベアリング カートリッジ (2 ベアリング A-D コア)	M10 x 75	6	48
25	DE ベアリング カートリッジ (2 ベアリング E-F コア)	M12 x 90	6	84
25	DE ベアリング カートリッジ (2 ベアリング G コア)	M12 x 75	6	84
26	DE ベアリング カートリッジ (2 ベアリング C-D コア)	M10 x 45	6	48

基準	部品	締め具	数量	トルク (Nm)
26	DE ベアリング キャップ (2 ベアリング E-F コア)	M10 x 45	6	48
26	DE ベアリング キャップ (2 ベアリング G コア)	M10 x 120	4	48
27	DE ブラケット (2 ベアリング)	M16 x 55	16	206
28	DE アダプター (2 ベアリング)	M16 x 60	16	206

9.5 S9 低圧端子ボックス

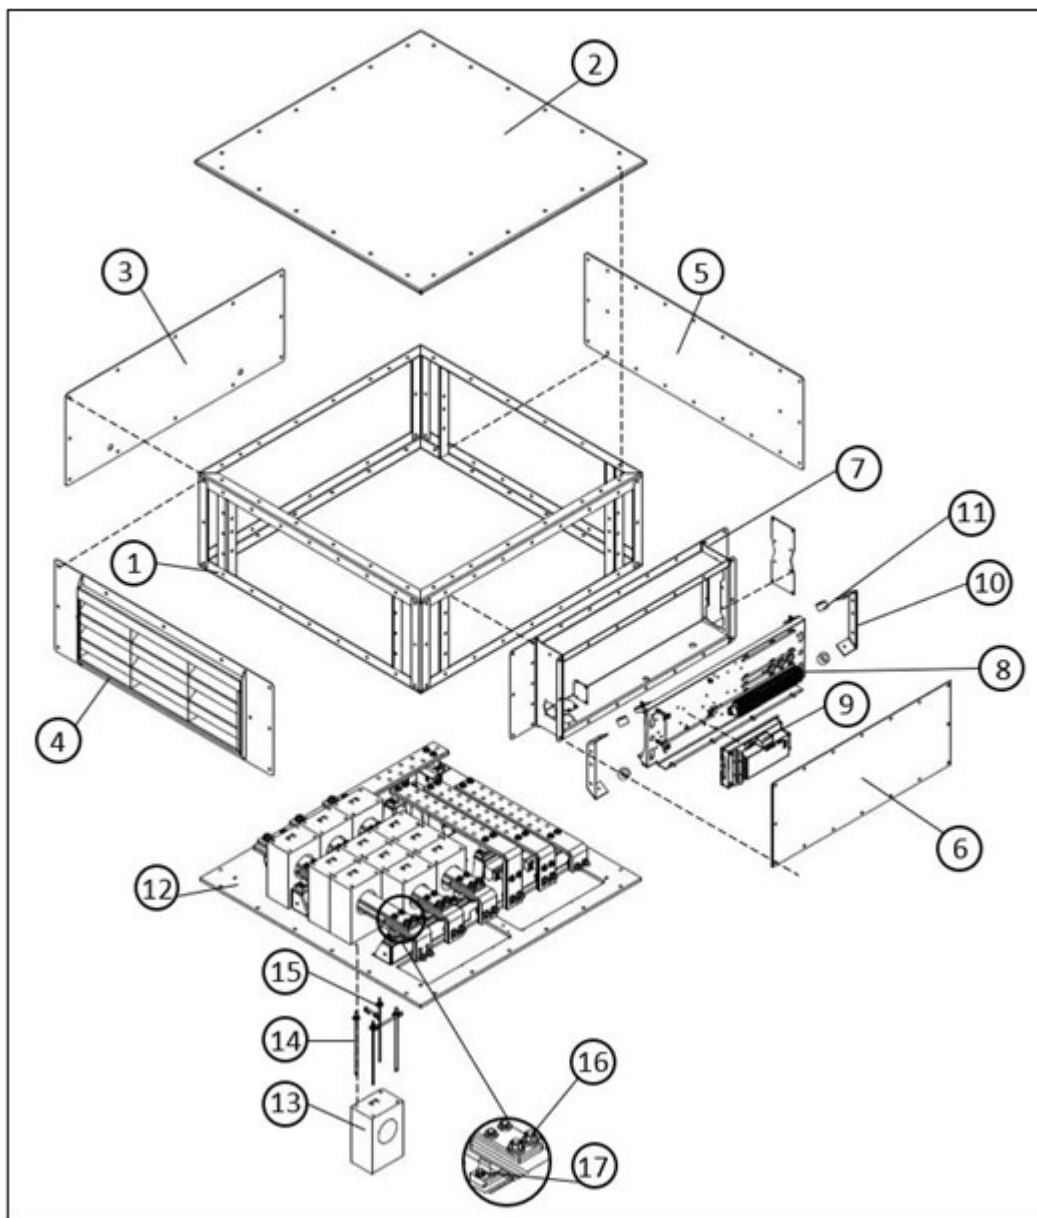


図 31. S9 低圧端子ボックス

9.6 S9 低電圧端子ボックス部品と締め具

表 25. S9 低電圧端子ボックス部品と締め具

基準	部品	締め具	トルク (Nm)
1	端子ボックス フレーム	M8 x 25	25
2	端子ボックスの蓋	M8 x 25	25
3	端子ボックス パネル	M8 x 25	25
4	端子ボックス ルーバー パネル	M8 x 25	25
5	グラウンド プレート	M8 x 25	25
6	補助端子ボックス カバー	M8 x 25	30
7	補助端子ボックス	M8 x 25	30
8	補助端子ボックス パネル	M8 x 25	30
9	自動電圧調整装置 (AVR)	M8 x 16	12
10	防振マウント (AVM) 取り付け固定ブラケット	M6	12
11	AVM
12	端子ボックスのベース プレート	M8 x 35	30
13	変流器 (CT)
14	CT スタッド
15	CT ナット	M8	22
16	母線固定ねじ	M8 x 55	30

このページは意図的に余白としてあります

10 技術データ

注記

測定結果と、技術データシートおよびオルタネーター付属の試験証明書を比較します。

10.1 S9 低電圧巻線抵抗

表 26. S9 低電圧巻線抵抗 (2/3 ピッチ)

オルタネーター	22 °C での巻線の抵抗 (測定値は 10% 以内であること)					
	(U1-U2) (V1-V2) (W1-W2)	励磁機固定 子 (Ω)	励磁機回転 子 L-L (Ω)	主回転子 (Ω)	PMG 固定 子 L-L (Ω)	周囲温度
S9L1D - C4	0.000530	13.8	0.0603	1.304	3.80	22
S9L1D - D4	0.000440	13.8	0.0603	1363	3.80	22
S9L1D - D4	0.000329 2	16.1	0.0683	156	3.80	22
S9L1D - D4	0.000281	11.2	0.0320	0.741	3.80	22
S9L1D - G4	0.000230 6	11.2	0.0320	0.829	3.80	22

このページは意図的に余白としてあります

11 メンテナンス部品

STAMFORD® または AvK® の純正部品を使用してオルタネーターを整備および修理することは、製品の寿命と信頼性にとって非常に重要です。部品の詳細と最寄りの販売店の詳細については、www.stamford-avk.comを参照してください。

11.1 部品の発注

部品発注の際は、部品の種類とともに、機械のシリアル番号または識別番号、タイプをお知らせください。機械のシリアル番号は銘板またはフレームに記載されています。

11.2 顧客サービス

CGT のサービス技術者は経験豊富な専門家で、広範囲にわたってトレーニングを受けており、最善のサポートを提供します。グローバル サービスの提供内容:

- ・ 交流オルタネーターの現場試運転
- ・ 現場でのベアリングのメンテナンスおよびベアリング状態のモニタリング
- ・ 現場での絶縁の完全性チェック
- ・ 現場での AVR およびアクセサリの設置

最寄りの整備代理店の詳細については、www.stamford-avk.comをご覧ください。

11.3 推奨メンテナンス部品

重要用途においては、これらの整備用スペア部品をオルタネーターと共に保管してください。

表 27. 3S9 LV メンテナンス部品

部品	番号
DECS100-B11 (装着されている場合)	A054S072
DECS100 AVR (装着されている場合)	A060B914
DM110 AVR (装着されている場合)	E000-23800
UNITROL1010 (装着されている場合)	CGT に問い合わせる
整流器交換キット (ダイオード x 6、バリスター x 2)	A063M677
PMG 修理キット	45-1082
グリース (400 g)	45-0281
S9 1 ベアリング	
キャップとカートリッジ (C-D コア長) を備えた、グリース再注入可能な NDE ベアリング キット	45-1118
S9 2 ベアリング	
キャップとカートリッジ (C-F コア長) を備えた、グリース再注入可能な NDE ベアリング キット	45-1118
キャップとカートリッジ (G コア長) を備えた、グリース再注入可能な NDE ベアリング キット	A063M672
キャップとカートリッジ (C-D コア長) を備えた、グリース再注入可能な DE ベアリング キット	45-1119

部品	番号
キャップおよびカートリッジを備えたグリース再注入可能な DE ベアリングキット (コア長 E-F)	45-1120
キャップとカートリッジ (G コア長) を備えた、グリース再注入可能な DE ベアリング キット	A063M671
キャップとカートリッジ (C-D コア長) を備えた、グリース再注入可能な NDE および DE ベアリング キット	45-1151
キャップおよびカートリッジを備えたグリース再注入可能な NDE および DE ベアリングキット (コア長 E-F)	45-1152
キャップとカートリッジ (G コア長) を備えた、グリース再注入可能な NDE および DE ベアリング キット	A063M674

11.4 Kluber Asonic GHY72 グリース

すべてのベアリングの試験および耐用年数の計算は Kluber Asonic GHY72 の使用を前提としています。

12 耐用年数経過後の廃棄

12.1 一般的ガイダンス

オルタネーター、構成部品、梱包材を廃棄する場合。

- ・ 廃棄物を処理する場合は、適用される規則や規制に従ってください。
- ・ 環境に配慮した方法で廃棄物を処理し、必要に応じて材料を再利用、再生、および/またはリサイクルを行ってください。
- ・ 必要に応じて、廃棄物処理会社に相談してアドバイスや指導を受けてください。

12.2 梱包材

オルタネーター、交換部品またはサービス品が到着した後、梱包材を廃棄する必要があります。

- ・ 木製のパッケージはリサイクル可能である必要があります。ただし、防腐剤を使用した木材は、適切な処理が必要です。化学処理された木材は燃やさないでください。
- ・ プラスチック製のパッケージはリサイクル可能である必要があります。
- ・ 紙とダンボールのパッケージはリサイクル可能である必要があります。
- ・ 防錆剤は、洗剤と布を使用して除去できます。この布は汚染廃棄物として処理する必要があります。[セクション 12.4 ページ 81](#)を参照してください。
- ・ 乾燥剤は、有害廃棄物として処理する必要があります。[セクション 12.4 ページ 81](#)

12.3 リサイクル可能な材料

オルタネーターのコンポーネントからリサイクル不可能な材料や危険な材料を除去して、鉄、銅、鋼などのリサイクル可能な基礎材料を含む品目を分別してください。

- ・ 鉄、銅、鋼を含むものは、専門のマテリアルリサイクル業者を通じてリサイクルすることができるようになりました。
- ・ 除去した物質を有害廃棄物と非有害廃棄物に分別してください。適用される規則や規制に従ってください。
 - ・ 汚染物質および/または危険物は有害廃棄物として処理してください（「[セクション 12.4 ページ 81](#)」を参照）。
 - ・ 再利用、再リサイクルができないすべての非有害物は、すべて一般廃棄物として処理できるようになりました。

12.4 有害または汚染された廃棄物

⚠ 注意

危険有害性物質

危険物質は軽度または中程度の傷害を引き起こす可能性があります。有害物質に長期間または繰り返し曝露すると、重篤な病状を引き起こす可能性があります。怪我を防止するために:

- ・ 製品メーカーが提供する指示を必ず読んで従ってください。
- ・ 製品メーカーの指定に従って物質を使用、取り扱い、保管してください。
- ・ 必ず適切な個人用保護具を着用してください（「安全上の注意」の章を参照）。

オイル、グリース、潤滑油、燃料、接着剤、乾燥剤、バッテリー液、洗浄剤、溶剤、腐食性物質、塗料、ポリエステル樹脂、プラスチックの残滓、またはこれらの物質で汚染された物品などの廃棄物は、国際的に適用される規制により有害廃棄物に指定されることがあります。

- ・ 有害廃棄物の取り扱い、保管、輸送、処理、処分を行う場合は、適用される規則や規制に従ってください。
- ・ 必要に応じて、危険廃棄物処理会社に相談し、危険廃棄物や汚染された物品の処分について支援やアドバイスを求めてください。

STAMFORD | AvK™
POWERING TOMORROW, TOGETHER