


## Низковольтные генераторы S0 и S1 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

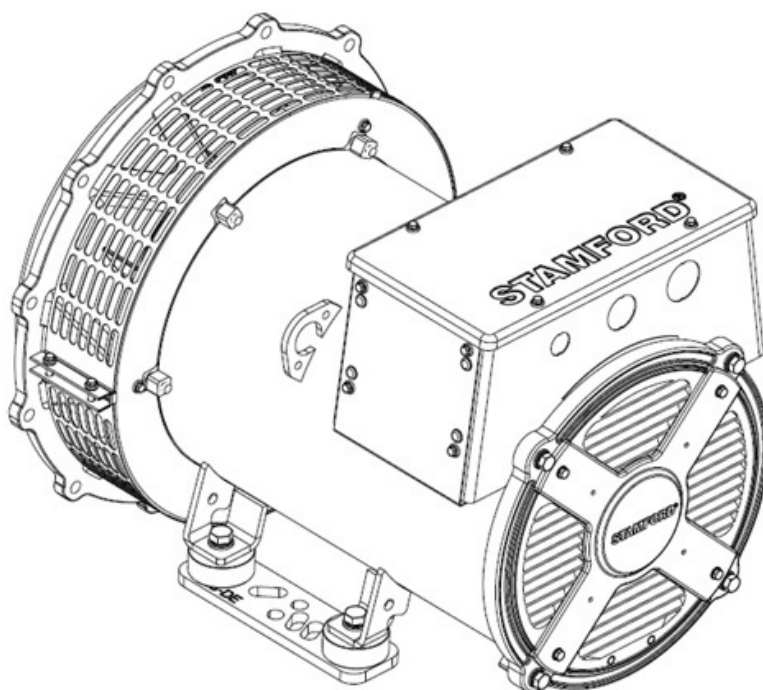



# Содержание

---

1. ПРЕДИСЛОВИЕ .....	1
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
3. ДИРЕКТИВЫ И СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	15
4. ВВЕДЕНИЕ .....	25
5. ПОДЪЕМ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА .....	27
6. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА .....	31
7. МОНТАЖ В ГЕНЕРАТОРНУЮ УСТАНОВКУ .....	39
8. СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	45
9. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ .....	69
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	73
11. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	75
12. УТИЛИЗАЦИЯ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	77

-

---

Эта страница намеренно оставлена пустой.

# 1 Предисловие

## 1.1 Общие сведения

Данный документ является важным руководством по предполагаемому использованию и эксплуатации изделия (изделий), указанного (указанных) на передней обложке. Ознакомьтесь с информацией и процедурами, приведенными в данном документе. Необходимо неукоснительно соблюдать требования и процедуры, невыполнение которых может рассматриваться как неправильное использование и может привести к травмам, убыткам или нанесению ущерба персоналу или оборудованию.

ТАБЛ. 1. АДРЕСА КОМПАНИЙ

Адреса компании и европейских уполномоченных представителей	
Cummins Generator Technologies Fountain Court Lynch Wood Peterborough PE2 6FZ United Kingdom (Великобритания)	Cummins Generator Technologies Bvd. Decebal 116A Craiova, Dolj 200746 Romania

## 1.2 Юридическая информация

Генератор является интеллектуальной собственностью компании Cummins Generator Technologies LTD (также именуемой в данном руководстве "CGT", "производитель" или под торговыми марками "STAMFORD®" или "AvK®").

STAMFORD®, AvK® а также STAMFORD VITA™, MX321™ и MX322™ являются зарегистрированными торговыми марками компании Cummins Generator Technologies LTD. Все права на генератор, принцип работы установки, соответствующие чертежи и т.д. принадлежат компании Cummins Generator Technologies LTD и являются объектом авторского права. Копирование разрешено только с предварительного письменного разрешения. Copyright Cummins Generator Technologies. Все права защищены. Cummins и логотип Cummins являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Cummins Inc.

## 1.3 Руководство

Настоящее руководство содержит указания и инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, указанного на обложке руководства. Настоящее руководство не включает инструкции по плановому и внеплановому техническому обслуживанию генератора. Для получения информации об обслуживании обратитесь в службу поддержки клиентов Cummins Generator Technologies (CGT).

Перед началом эксплуатации оборудования ознакомьтесь с настоящим руководством. Убедитесь, что весь персонал, работающий с оборудованием, имеет доступ к данному руководству и всей сопутствующей документации, поставляемой в комплекте с ним. Неправильная эксплуатация, нарушение инструкций или использование неразрешенных деталей может стать основанием для аннулирования гарантии и причиной убытков, травм и повреждения оборудования.

Это руководство является неотъемлемой частью оборудования. Убедитесь, что данное руководство доступно всему персоналу, работающему с данным оборудованием, в течение всего срока его службы.

Руководство ориентировано на квалифицированных электриков, механиков и инженеров, имеющих базовые знания и опыт работы с оборудованием данного типа. В случае возникновения сомнений обратитесь в местный филиал компании CGT.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Информация в настоящем руководстве действительна на момент публикации. Политика постоянного совершенствования продукции подразумевает ее периодическое изменение. Посетите сайт [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com) для ознакомления с самой новой документацией.

## 1.4 Языки руководства

Руководства для данного изделия доступны на указанных ниже языках, которые можно найти на веб-сайте STAMFORD® AvK®: [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com).

ТАБЛ. 2. ЯЗЫКИ РУКОВОДСТВА S0 / S1

Язык, тип руководства и номер детали документа		
Арабский (ar-sa)	Владелец	A057D908
Немецкий (de-de)	Владелец	A057D884
Английский (en-us)	Владелец	A053K550
Испанский (es-es)	Владелец	A057D878
Французский (fr-fr)	Владелец	A057D880
Итальянский (it-it)	Владелец	A057D887
Японский (ja-jp)	Владелец	A057D914
Польский (pl-pl)	Владелец	A057D905
Португальский (pt-pt)	Владелец	A057D890
Русский (ru-ru)	Владелец	A057D902
Шведский (sv-se)	Владелец	A057D897
Китайский (zh-cn)	Владелец	A055W300

## 2 Правила техники безопасности

---

### 2.1 Информация и примечания по технике безопасности, используемые в настоящем руководстве

Панели «Опасность», «Предупреждение» и «Внимание», используемые в данном руководстве, описывают источники опасности, ее последствия и способы предотвращения травм. Поля «Примечание» обозначают важные и крайне необходимые инструкции.

#### **ОПАСНО**

*«Опасно» указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не устранить, ПРИВЕДЕТ к смертельному исходу или серьезной травме.*

#### **ОСТОРОЖНО**

*«Предупреждение» указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не устранить, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ к смертельному исходу или серьезной травме.*

#### **ВНИМАНИЕ**

*«Внимание» указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не устранить, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ к травме небольшой или средней тяжести.*

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

*«Примечание» касается способа эксплуатации или режима работы, которые могут привести к повреждению оборудования, либо служит для привлечения внимания к дополнительной информации и пояснениям.*

### 2.2 Общие указания

- Данные меры предосторожности предназначены для общего руководства. Данная информация предназначена для дополнения собственных процедур обеспечения безопасности и действующих правил, законов и норм.

### 2.3 Требования к обучению и квалификации персонала

Эксплуатация, монтаж, сервисное и техническое обслуживание и/или процедуры могут выполняться только персоналом, который:

- прошел соответствующее, актуальное и утвержденное обучение;
- знаком с оборудованием, понимает задачу (задачи) и процедуру (процедуры) и знает связанные с ними опасности/риски;
- знает и соблюдает процедуры действий в чрезвычайных ситуациях, предусмотренные на конкретном объекте или в конкретном месте, а также действующие законы и нормативные акты.

## 2.4 Оценка рисков

- Монтажник / оператор / сервисная служба / компания по техническому обслуживанию должны провести оценку рисков, чтобы установить все связанные с этим опасности и риски.
- Во время работы доступ к генератору должен быть ограничен персоналом, прошедшим обучение и знающим все соответствующие опасности и риски. Обратитесь к: [Раздел 2.3 на стр. 3](#).

## 2.5 Средства индивидуальной защиты (PPE)

Персонал, выполняющий монтаж, эксплуатацию, обслуживание или ремонт генератора, должен:

- иметь доступ к минимально рекомендованным средствам защиты (см. рисунок ниже). Средства защиты должны быть одобрены для выполнения конкретной задачи или процедуры.
- знать, как правильно использовать средства защиты, см: [Раздел 2.3 на стр. 3](#)
- использовать средства защиты в соответствии с оценкой риска, см.: [Раздел 2.4 на стр. 4](#).



РИС. 1. МИНИМАЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

## 2.6 Инструменты и оборудование

Весь персонал должен знать, как безопасно использовать инструменты и оборудование, см: [Раздел 2.3 на стр. 3](#).

Все используемые инструменты и оборудование должны:

- соответствовать задаче и процедуре;
- быть электрически изолированными (не ниже выходного напряжения генератора), см: [Раздел 2.4 на стр. 4](#);
- быть в исправном состоянии для безопасного использования;
- быть включены в оценку рисков, см: [Раздел 2.4 на стр. 4](#).

## 2.7 Надписи с информацией по технике безопасности

Оборудование снабжено надписями с информацией по технике безопасности, включающей в себя указания на возможные угрозы безопасности и инструкции по мерам предосторожности. Перед началом эксплуатации оборудования:

- Персонал должен знать и понимать информационные знаки безопасности генератора переменного тока и связанные с ними опасности/риски.





РИС. 2. ПРИМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗНАКОВ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Знаки безопасности зависят от технических характеристик генератора.

## 2.8 Предупреждения об опасности при работе с генератором

**⚠ ОПАСНО**

**Электрические проводники под напряжением**  
*Электрические проводники под напряжением могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате поражения электрическим током и ожогов. Во избежание травм и перед работой с проводниками под напряжением:*

- *отключите и изолируйте генератор от всех источников энергии;*
- *удалите или изолируйте накопленную энергию;*
- *проверьте изолированные части на электрическую изоляцию с помощью подходящего тестера напряжения;*
- *используйте процедуры безопасности, связанные с блокировкой и отключением.*

**⚠ ОПАСНО**

**Испытание электрических проводников под напряжением**  
*Электрические проводники под напряжением могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате поражения электрическим током и ожогов. Во избежание травм перед проведением испытаний электрических проводников под напряжением или рядом с ними:*

- *Примите соответствующие меры предосторожности для предотвращения контакта с проводниками под напряжением, см: раздел «Меры предосторожности».*
- *Проводите испытания на проводниках под напряжением или вблизи них только в случае крайней необходимости.*
- *Испытания на электрических проводах под напряжением или вблизи них может проводить только обученный персонал.*
- *Не проводите испытания на электрических проводах под напряжением или вблизи них в одиночку, необходимо присутствие другого компетентного лица, обученного изолировать источники энергии и принимать меры в аварийной ситуации.*

**⚠ ОПАСНО**

**Вращающиеся механические части**

**Вращающиеся механические части могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате ударов, зажатия, разрезания или захвата. Для предотвращения травм:**

- **Перед эксплуатацией генератора вращающиеся муфты между генератором и первичным двигателем должны быть закрыты кожухом или крышкой.**
- **Перед выполнением работ по обслуживанию или ремонту или удалением крышек с вращающихся частей: отключите и изолируйте генераторную установку от всех источников энергии, изолируйте накопленную энергию и используйте защитные процедуры блокировки/отключения.**

**⚠ ОПАСНО**

**Испытания вращающихся механических частей**

**Вращающиеся механические части могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате дробления, разрезания и защемления. Во избежание травм и перед снятием защитных крышек для проведения испытаний:**

- **Примите соответствующие меры предосторожности для предотвращения контакта с открытыми вращающимися механическими частями, см. раздел «Меры предосторожности».**
- **Проводите испытания на незакрытых вращающихся механических деталях или вблизи них только в случае крайней необходимости.**
- **Не проводите испытания на незакрытых вращающихся механических частях или вблизи них в одиночку, необходимо присутствие дополнительного персонала, который знает как изолировать источники энергии и принимать меры в аварийной ситуации.**

**⚠ ОПАСНО**

**Падение механических компонентов**

**Падение механических компонентов может стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате ударов, зажатия, разрезания или захвата. Во избежание травм или летального исхода и перед подъемом:**

- **проверьте грузоподъемность, состояние и крепление подъемного оборудования;**
- **проверьте грузоподъемность, состояние и крепление принадлежностей для подъема;**
- **проверьте грузоподъемность, состояние и надежность мест крепления груза;**
- **проверьте массу, целостность и устойчивость груза.**
- **Установите переходные фитинги (если имеются) с приводной и неприводной стороны для предотвращения повреждения подшипников.**
- **При подъеме соблюдайте горизонтальность положения генератора.**
- **Не используйте точки подъема генератора для подъема всей генераторной установки.**
- **Не используйте точки подъема охладителя для подъема генератора или всей генераторной установки.**
- **Не снимайте табличку с правилами подъема, прикрепленную в одной из точек подъема.**

## 2.9 Предупреждающие надписи для генератора

### ОСТОРОЖНО

#### Корпуса

Генераторы переменного тока могут быть установлены в корпусе для защиты окружающей среды, снижения уровня шума или транспортировки. Перед входом в корпус во избежание травм или смертельного исхода персонал должен:

- знать связанные с этим опасности/риски;
- иметь безопасный путь доступа в корпус и из него, достаточную вентиляцию и учитывать опасные зоны генератора.
- носить соответствующие средства защиты.

Кроме того, при работе с генераторами среднего и высокого напряжения:

- входить в корпус при работающем генераторе следует только в случае крайней необходимости.
- Для минимизации рисков для персонала используйте системы удаленной диагностики, мониторинга и измерений.

### ОСТОРОЖНО

#### Клеммная коробка

Не вносите изменения в панели и внутренние компоненты клеммной коробки. Внесение изменений может привести к короткому замыканию или вспышке дуги и стать причиной травмы или смерти от поражения электрическим током или ожогов. Для предотвращения травм:

- ознакомьтесь с предупреждением о дуговой вспышке в разделе «Меры предосторожности».
- Обратитесь в службу поддержки STAMFORD® или AvK® ([www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com)) для получения рекомендаций перед внесением изменений в панели или внутренние компоненты клеммной коробки.

### ОСТОРОЖНО

#### Дуговая вспышка

Возникновение дуговой вспышки внутри клеммной коробки, на обмотках генератора или на кабелях, выходящих из клеммной коробки, может привести к серьезным травмам или летальному исходу из-за: шума, ожогов, ударов от разлетающихся/расплавленных частиц и/или горячих газов. Для предотвращения травм или смерти от вспышки дуги:

- Не приближайтесь к генератору во время работы, если не используете соответствующие средства индивидуальной защиты, см. раздел «Средства индивидуальной защиты».
- Персонал, который находится вблизи работающего генератора, должен быть обучен навыкам работы в условиях дуговой вспышки, см. раздел «Обучение».

Вспышка дуги — это явление, когда вспышка электрического тока покидает намеченный путь и распространяется по воздуху от одного проводника к другому или к земле. Вспышка дуги может быть вызвана многими причинами, такими как: разрушение материала, коррозия или неправильная установка.

В обязанности монтажника/эксплуатирующей компании входит проведение оценки риска возникновения дуговой вспышки в рамках всей установки, включая подключение к другим источникам энергии.

Опасности, связанные с дуговой вспышкой, могут включать: сильный шум, горячие и быстро расширяющиеся газы, распространяющаяся волна давления, разлетающиеся частицы (включая расплавленную медь) и воздействие интенсивного ультрафиолетового излучения.

Когда генератор подключен к другим источникам энергии, дуговая вспышка может превышать размер дуговой вспышки, производимой отдельным генератором. Этими дополнительными источниками энергии могут быть электрические нагрузки, накапливающие энергию (например, трансформаторы, конденсаторы и т.д.), генераторы переменного тока, включенные параллельно или соединенные с сетью.

Хотя вспышки дуги в генераторе переменного тока случаются редко, важно, чтобы монтажная/эксплуатационная организация приняла соответствующие меры для обеспечения безопасности персонала. В соответствии с местными правилами безопасной работы с электрооборудованием персонал, работающий рядом с работающим генератором, должен быть обучен и знать об опасностях, связанных с дуговой вспышкой. работе вблизи генератора необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, см. главу «Меры предосторожности» [Раздел 2.5 на стр. 4](#).

### Генераторы переменного тока среднего и высокого напряжения

На генераторы среднего и высокого напряжения могут быть нанесены дополнительные предупреждающие и информационные наклейки. В клеммной коробке можно установить предохранительный(ые) клапан(ы). Расположение предохранительного(ых) клапана(ов) может отличаться от показанного на рисунке ниже.

Если они установлены, убедитесь, что предохранительный(ые) клапан(ы) надежно закреплен(ы) и доступен(ы) для обслуживания. Не снимайте, не загромождайте и не прикладывайте усилие к предохранительным клапанам.



РИС. 3. ИЗОБРАЖЕНИЯ ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ

#### ОСТОРОЖНО

##### **Водяной конденсат**

**Эксплуатация генератора с конденсатом в обмотках может привести к серьезным травмам в результате поражения электрическим током, ожогам или воздействию летящих обломков и частиц. Во избежание травм и перед началом эксплуатации генератора:**

- **используйте антиконденсатные нагреватели (если они установлены), чтобы предотвратить накопление конденсата;**
- **проверьте наличие водяного конденсата;**
- **Если присутствует конденсат, слейте/удалите воду, высушите и осмотрите генератор, см. «Техническое обслуживание и уход».**

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Подключение генератора**

*Движущиеся механические части во время подключения могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате ударов, зажатия, разрезания или захвата. При подключении генератора к первичному двигателю или при монтаже крупных компонентов во избежание травм:*

- при выполнении операций по подключению и/или монтажу персонал должен держать конечности и части тела на расстоянии от поверхностей муфты.

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Опасные рабочие условия (взрывоопасные атмосферы)**

*Использование генераторов во взрывоопасной атмосфере может привести к серьезным травмам или смерти в результате ожогов и/или летящих обломков, частиц и паров. Для предотвращения травм или смерти:*

- не устанавливайте и не эксплуатируйте генератор в зоне, где окружающая атмосфера является взрывоопасной.

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Горячие поверхности и пламя**

*Контакт с горячими поверхностями может привести к серьезным травмам и смерти от ожогов. При контакте горячих поверхностей с горючими материалами существует опасность возгорания. Для предотвращения травм, смерти или опасности возгорания:*

- не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, см. главу «Меры предосторожности».
- Следите за тем, чтобы горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранились рядом с антиконденсатным нагревателем (если он установлен) и не соприкасались с ним.
- Убедитесь, что горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранятся вблизи генератора или первичного двигателя, включая вентиляционные и вытяжные системы, где это применимо.

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Шум**

*Шум от работающего генератора может стать причиной тяжелого постоянного повреждения слуха. Для предотвращения травм:*

- Всегда носите соответствующие средства индивидуальной защиты. См. раздел «Средства индивидуальной защиты».

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Неправильный электрический монтаж и защита системы**

Неправильный электрический монтаж и/или защита системы могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, вследствие поражения электрическим током или ожогов. Во избежание травм или смерти и перед началом работы, персонал должен:

- пройти соответствующее, актуальное и утвержденное обучение;
- быть знаком с оборудованием, понимает задачу (задачи) и процедуру (процедуры);
- знать связанные с этим опасности/риски;
- знать и соблюдать процедуры действий в чрезвычайных ситуациях, предусмотренные на конкретном объекте или в конкретном месте, а также действующие законы и нормативные акты.

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Электрические проводники под напряжением**

Электрические проводники под напряжением на клеммах обмоток могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, вследствие поражения электрическим током или ожогов. После проверки сопротивления изоляции, чтобы предотвратить травмы или смерть:

- разряжайте обмотки сразу после окончания испытания путем замыкания на землю через подходящее заземление. Обмотки должны разряжаться в течение большего из значений:
  1. время, равное продолжительности теста, или
  2. 5 минут.

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Заземление**

Неправильно заземленные генераторы могут привести к серьезным травмам, смерти или серьезному повреждению оборудования в результате поражения электрическим током или нарушения работы электрооборудования. Во избежание повреждения оборудования, травм или смерти:

- генератор должен быть постоянно заземлен, за исключением случаев, когда по условиям эксплуатации или действующим законам и нормам заземление генератора не допускается.

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Повторное подключение источника энергии**

Случайное повторное подключение источников энергии во время проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию может стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом в результате поражения электрическим током, ожогов, раздробления, разрезания или захвата. Во избежание травм и перед началом любых сервисных работ или технического обслуживания:

- изолируйте генератор от источников энергии;
- предотвратите использование генератора с помощью процедур блокировки/отключения.
- Не отклоняйте и не пропускайте процедуры блокировки и опломбирования, предусмотренные правилами техники безопасности.

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Сильное магнитное поле**

**Сильное магнитное поле, создаваемое Генератором с постоянными магнитами (PMG) или Системой усиления возбуждения (EBS), может стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, вследствие создания помех для имплантированных медицинских устройств. Для предотвращения травм или смерти:**

- **не работайте рядом с Генератором на постоянных магнитах (PMG) или Системой усиления возбуждения (EBS), если у вас есть имплантированное медицинское устройство.**

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Неправильное или ненадлежащее использование**

**Неправильное или ненадлежащее использование генератора может привести к повреждению оборудования, серьезным травмам или смерти. Во избежание повреждения оборудования, травм или смерти:**

- **всегда выбирайте генератор с соответствующими техническими характеристиками для предполагаемого использования и применения;**
- **убедитесь, что генератор и первичный двигатель совместимы и подходят для предполагаемого применения;**
- **всегда устанавливайте генератор в соответствии с оригинальными руководствами и техническими чертежами, поставляемыми вместе с генератором;**
- **соблюдайте местные действующие правила и нормы.**
- **убедитесь, что генератор работает в соответствии с руководством (инструкциями) и в пределах данных на паспортной табличке генератора;**
- **не используйте поврежденный или неисправный генератор.**

**При обнаружении дефекта (дефектов):**

- **отключите и изолируйте генератор от всех источников энергии;**
- **удалите или изолируйте накопленную энергию;**
- **используйте процедуры безопасности, связанные с блокировкой и отключением;**
- **не допускайте дальнейшего использования генератора до тех пор, пока он не будет отремонтирован и возвращен в исправное состояние.**

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Снятие защитных крышек**

**При снятии защитных крышек генератора возникает опасность. Разлетающиеся обломки и частицы могут стать причиной серьезной травмы или смерти в результате удара, ранения или пробоя. При снятии крышек возникает опасность механического выброса мусора и частиц во всех направлениях (по горизонтали и вертикали). Для предотвращения травм или смерти:**

- **установите наклейки с правилами техники безопасности в местах, показанных на задней стороне входящего в комплект поставки листа с наклейками;**
- **следуйте инструкциям на наклейках с правилами техники безопасности.**
- **Перед снятием крышек см. руководство по техническому обслуживанию.**



РИС. 4. МАРКИРОВКА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Воздействие разлетающихся обломков и частиц**

Разлетающиеся обломки и частицы могут стать причиной серьезной травмы или смерти в результате удара, ранения или пробоя. Вероятность механическому выброса мусора и частиц присутствует во всех направлениях (горизонтально и вертикально) в зонах, прилегающих к воздуховыпускному отверстию (отверстиям) генератора, воздухозаборникам и открытому концу вала (также известному как приводной конец). Для предотвращения травм или смерти:

- Во время работы генератора держитесь подальше от впускного(-ых) и выпускного(-ых) отверстия(-й) для воздуха.
- Не располагайте органы управления оператора рядом с местом впуска или выпуска воздуха.
- Эксплуатация генератора с параметрами, отличными от указанных на паспортной табличке, может привести к перегреву генератора.
- Не перегружайте генератор.
- Не включайте генератор, на котором наблюдается повышенная вибрация.
- Не синхронизируйте параллельно подключенные генераторы с параметрами вне допустимого диапазона.

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Воздействие частиц и паров из генератора.**

Частицы и пары могут выбрасываться во всех направлениях (горизонтально и вертикально) из места, где имеется вентиляционное отверстие генератора. Во избежание травм:

- Избегайте зон вокруг вентиляционных отверстий, воздухозаборника(-ов) и воздухоотвода(-ов) при работающем генераторе.
- При работе с генератором используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.




**⚠ ОСТОРОЖНО**

*Воздействие частиц и паров из клеммной коробки генератора.*

*Частицы и пары могут выбрасываться во всех направлениях (горизонтально и вертикально) из мест, где имеются заслонки для сброса давления в клеммной коробке. Заслонки для сброса давления в клеммной коробке могут быть расположены в различных положениях и ориентациях. Во избежание травм:*

- *во время работы генератора персонал должен находиться вдали от заслонки (заслонок) сброса давления клеммной коробки.*

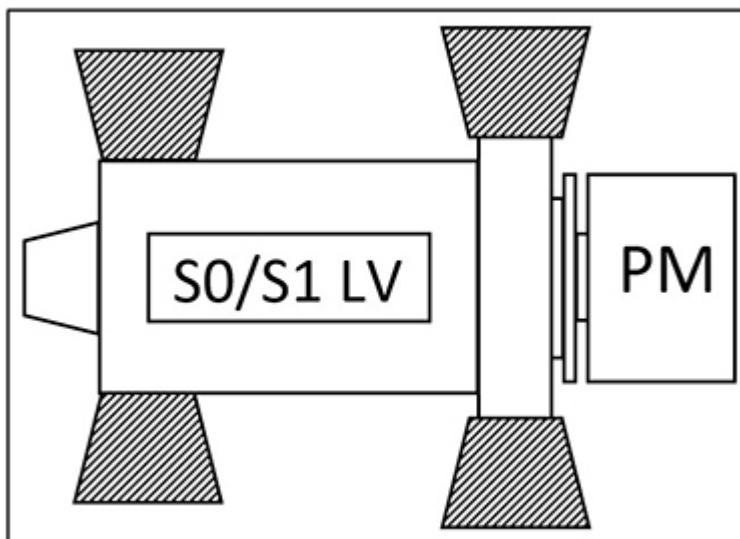

**РИС. 5. S0 И S1 ОПАСНЫЕ ЗОНЫ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА**

PM = первичный движитель / двигатель / система привода

## 2.11 Предупреждения об осторожности при работе с генератором

**⚠ ВНИМАНИЕ**

**Опасные вещества**

*Опасные вещества могут привести к травмам легкой или средней тяжести. Длительное или повторяющееся воздействие опасных веществ может вызвать серьезные заболевания. Для предотвращения травм:*

- *Всегда читайте и соблюдайте инструкции, предоставленные производителем изделия.*
- *Используйте, работайте и храните вещества в соответствии с указаниями производителя продукта.*
- *Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты. См. раздел «Меры предосторожности»*

**⚠ ВНИМАНИЕ**

**Отсутствие проходов и поручней**

**Проходы и поручни, временно снятые для обслуживания и ремонта, могут стать причиной легких или умеренных травм в результате поскользывания, спотыкания и падения. Во избежание травм и перед началом работы:**

- **Оцените опасности и риски, примите соответствующие меры предосторожности для безопасной работы, установите предупреждения и предотвратите доступ посторонних лиц.**

**⚠ ВНИМАНИЕ**

**Пыль и взвешенные в воздухе частицы/пары**

**Пыль и другие взвешенные в воздухе частицы и пары могут вызвать легкие или умеренные травмы, раздражая легкие и глаза. Длительное или повторяющееся воздействие может вызвать серьезные заболевания. Для предотвращения травм:**

- **Используйте механическую вакуумную вытяжку для удаления пыли и взвешенных в воздухе частиц или паров.**
- **Полностью проветривайте помещение.**
- **Всегда носите соответствующие средства индивидуальной защиты. См. главу "Меры предосторожности".**

# 3 Директивы и стандарты безопасности

---

## 3.1 Общие сведения

Генераторы переменного тока STAMFORD® и AvK® соответствуют действующим национальным и международным директивам и стандартам, относящимся к генераторам переменного тока. Генератор должен эксплуатироваться в пределах, установленных соответствующими стандартами, и в пределах параметров, указанных на паспортной табличке генератора. Генератор должен соответствовать нормативным требованиям той области/территории, в которой он устанавливается и используется.

Генераторы переменного тока для морских судов отвечают требованиям всех основных классификационных обществ.

В этой главе приведены примеры шаблонов деклараций ЕС/УК, если они применимы.

При необходимости генераторы переменного тока STAMFORD® и AvK® поставляются с сертификатом декларации, в котором указаны описание изделия и уникальный серийный номер.

## 3.2 Пример. Декларации соответствия и регистрации

CGT имеет Декларацию соответствия в соответствии с Директивой по низковольтному оборудованию 2014/35/EU. Данная декларация используется для всех комплектных изделий <1000 В переменного тока, которые не требуют от заказчика предоставления каких-либо дополнительных компонентов для обеспечения соответствия изделия требованиям Директивы по охране здоровья и безопасности.

CGT имеет декларацию о регистрации в соответствии с Директивой о безопасности машин и оборудования 2006/42/ЕС. Данная декларация используется для всех комплектных изделий <1000 В переменного тока, которые **не** завершены и потребуют от заказчика предоставления дополнительных компонентов для обеспечения соответствия изделия требованиям Директивы по охране здоровья и безопасности.

При необходимости генераторы поставляются с сертификатом, который содержит описание продукта и уникальный серийный номер.

Ниже приведены примеры обоих типов «Деклараций соответствия» и «Деклараций о регистрации» ЕС и Великобритании, с которыми могут поставляться генераторы переменного тока STAMFORD® и AvK®.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если сертификат утерян, отсутствует или поврежден, обратитесь в службу поддержки клиентов STAMFORD® или AvK®. [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com).

## EU DECLARATION OF CONFORMITY



This synchronous low-voltage (<1000VAC) A.C. generator is designed for incorporation into an electricity generating-set and fulfils all the relevant provisions of the following EU Directive(s) when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:

 
2014/35/EU	Low Voltage Directive
2014/30/EU	The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
2011/65/EU	Restriction on Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive
2015/863	Delegated Directive amending Annex II of 2011/65/EU
2019/178	Delegated Directive amending Annex II of 2011/65/EU
2019/1845	Delegated Directive amending Annex II of 2011/65/EU

and that the standards and/or technical specifications referenced below have been applied:

EN IEC 61000-6-2:2019	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-2: Immunity for industrial environments
EN IEC 61000-6-4:2019	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-4: Emission standard for industrial environments
EN ISO 12100:2010	Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction
IEC 60034-1:2017 ISO 8528-3:2020	Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 3: Alternating current generators for generating sets
BS 5000-3:2006	Rotating electrical machines of particular types or for particular applications - Part 3: Generators to be driven by reciprocating internal combustion engines - Requirements for resistance to vibration
EN IEC 63000:2018	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of this Declaration is in conformity with the relevant Union harmonization Legislation.

The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies Romania, B-dul Decebal Nr. 116A 200746 Craiova Dolj, Romania.

Signed: 	Name, Title and Address: Alastair McQueen Global Technical Director Cummins Generator Technologies Romania B-dul Decebal Nr. 116A 200746, Craiova Dolj, ROMANIA
Date: 4 <sup>th</sup> August 2021	

Description:

Serial Number:

Registered in England under Registration No. 441273.  
Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6FZ UK

450-16353-X

РИС. 6. ПРИМЕР ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ЕС – ЛИСТ 1

## EU DECLARATION OF CONFORMITY



The A.C. Generator utilizes hazardous material exemptions as detailed in Annex III of EU Directive 2011/65/EU

Products carrying the following descriptions are considered to be out of scope of RoHS Directive 2011/65/EU, intended to be installed in Large Scale Fixed Installations and for installation into a pre-defined and dedicated location, installed and de-installed by professionals:

LVI80\*  
LVSI80\*  
S9L1D\*  
DSG 99\*  
DSG 114\*  
DSG 125\*  
DSG 144\*

Where "\*" represents any combination of letters and characters completing the specific description of the product.

Registered in England under Registration No. 441273.  
Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6FZ UK

465-16363-K

РИС. 7. ПРИМЕР ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ЕС – ЛИСТ 2

## UK DECLARATION OF CONFORMITY



This synchronous low-voltage (<1000VAC) A.C. generator is designed for incorporation into an electricity generating-set and fulfils all the relevant provisions of the following UK Statutory Instrument(s) when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:

 
S.I. 2016/1101	The Electrical Equipment (Safety) Regulations
S.I. 2016/1091	The Electromagnetic Compatibility Regulations
S.I. 2012/3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations
S.I. 2019/492	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations
S.I. 2008/1597	The Supply of Machinery (Safety) Regulations

and that the standards and/or technical specifications referenced below have been applied:

BS EN IEC 61000-6-2:2019	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-2: Immunity standard for industrial environments
BS EN IEC 61000-6-4:2019	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-4: Emission standard for industrial environments
BS EN ISO 12100:2010	Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction
IEC 60034-1:2017	Rotating electrical machines: Rating and performance
BS ISO 8528-3:2020	Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 3: Alternating current generators for generating sets
BS EN IEC 63000:2018	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of this Declaration is in conformity with the relevant UK Legislation.

The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies, Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK. PE2 6FZ

Signed: 	Name, Title and Address: Alastair McQueen Global Technical Director Cummins Generator Technologies Fountain Court, Lynch Wood Peterborough, UK PE2 6FZ
Date: 4 <sup>th</sup> August 2021	

Description:

Serial Number:

Registered in England under Registration No. 441273.  
Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6FZ UK

450-16333-K

РИС. 8. ПРИМЕР ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ – ЛИСТ 1

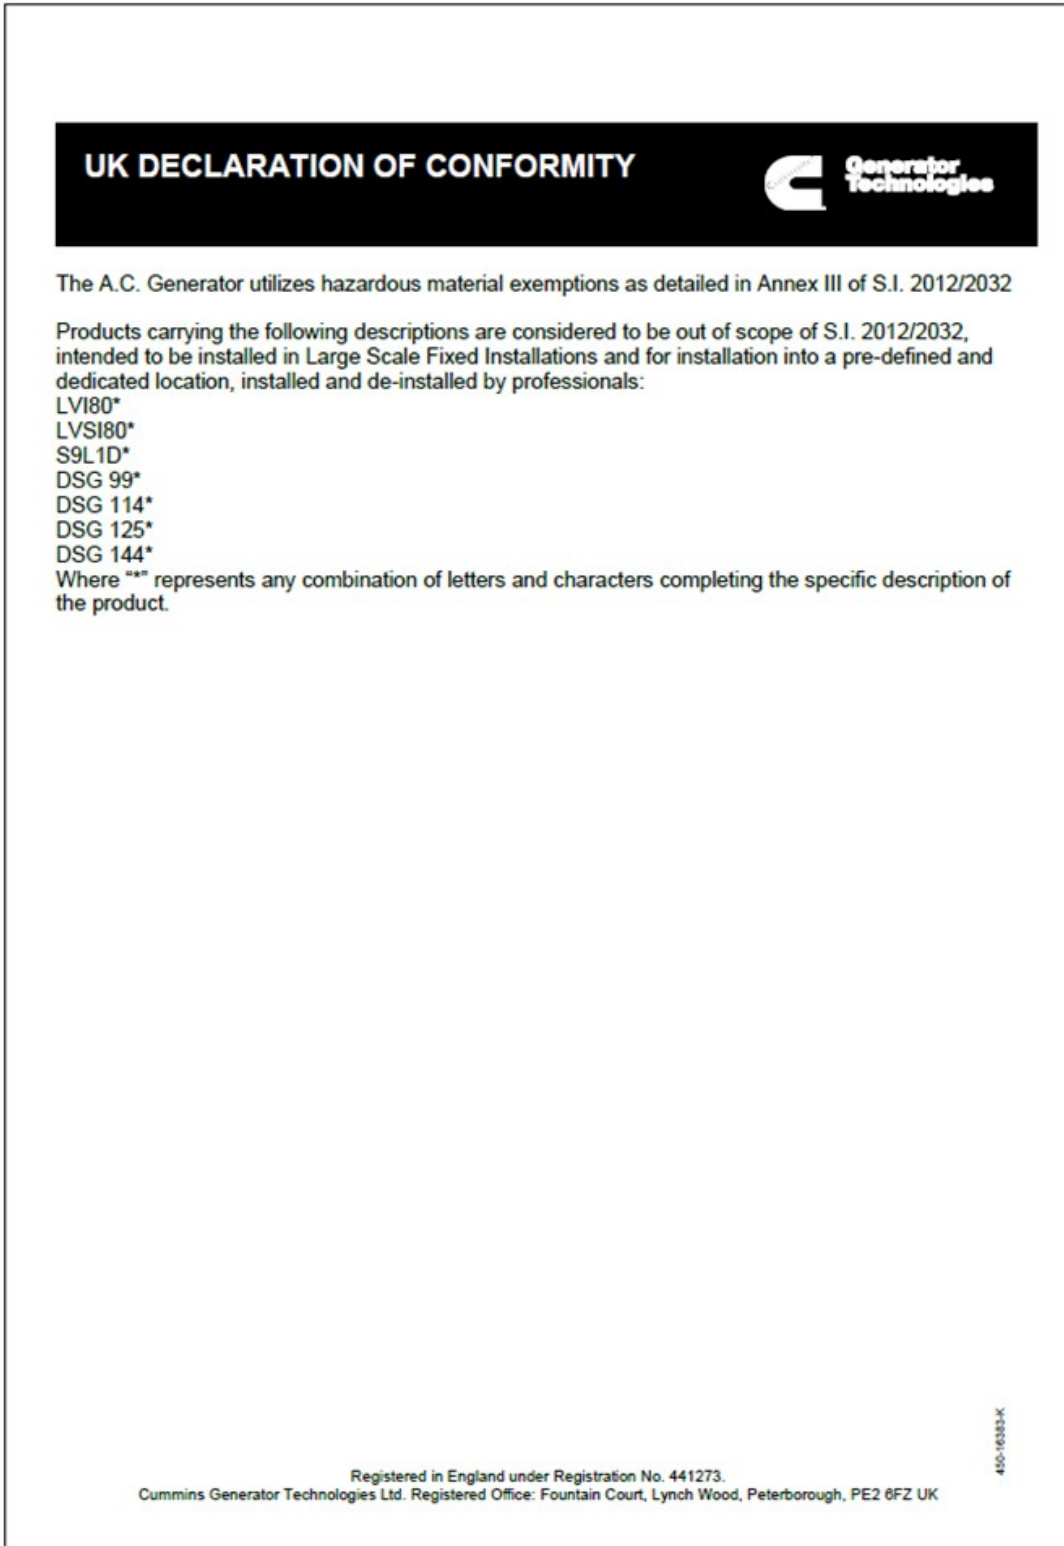


РИС. 9. ПРИМЕР ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ – ЛИСТ 2

**2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE  
DECLARATION OF INCORPORATION  
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**



Function: Synchronous low-voltage (<1000VAC) A.C. generator designed for incorporation into an electricity generating-set.


The partly completed machinery supplied with this declaration:

- Is designed and constructed solely as a non-functional component to be incorporated into a machine requiring completion.
- Is designed to comply with the provisions of the following EU Directive(s) so far as their level of build will allow:
 

2014/35/EU	Low Voltage Directive
2014/30/EU	The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
2011/65/EU	Restriction on Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive
2015/863	Delegated Directive amending Annex II of 2011/65/EU
2019/178	Delegated Directive amending Annex II of 2011/65/EU
2019/1845	Delegated Directive amending Annex II of 2011/65/EU
- Must not be put into service within the European Community ("EC") until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the Machinery Directive and all other applicable EC Directives.
- Is designed and constructed to comply with the essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC listed on sheet 2 of this Declaration.

The relevant technical documentation is compiled in accordance with the provisions of part B of Annex VII of the Machinery Directive. All relevant information about the partly completed machinery will be provided, in writing, on a reasoned request by the appropriate national authority to its authorised representative. The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies Romania, B-dul Decebal Nr. 116A 200746 Craiova Dolj, Romania.

The undersigned representing the manufacturer:

Signed:    Date: 4 <sup>th</sup> August 2021	Name, Title and Address:  Alastair McQueen Global Technical Director Cummins Generator Technologies Romania B-dul Decebal Nr. 116A 200746 Craiova Dolj, ROMANIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description:

Serial Number

**РИС. 10. ПРИМЕР ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ЕС ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ– ЛИСТ 1**



# 2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY



Generator  
Technologies

The A.C. Generator utilizes hazardous material exemptions as detailed in Annex III of EU Directive 2011/65/EU

## ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATING TO THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

### 1.1 General Remarks

- 1.1.2 : Principles of safety integration
- 1.1.3 : Materials and products
- 1.1.5 : Design of machinery to facilitate its handling

### 1.3 Protection Against Mechanical Hazards

- 1.3.1 : Risk of loss of stability
- 1.3.2 : Risk of break-up during operation
- 1.3.3 : Risks due to falling or ejected objects
- 1.3.4 : Risks due to surfaces, edges or angles
- 1.3.7 : Risks related to moving parts
- 1.3.8.1 : Moving transmission parts

### 1.4 Guarding \*

- 1.4.1 : Guards – General requirements \*
- 1.4.2.1 : Fixed guards \*

### 1.5 Other Hazards

- 1.5.2 : Static electricity
- 1.5.3 : Energy supply other than electric
- 1.5.4 : Errors of fitting
- 1.5.6 : Fire
- 1.5.13 : Emissions of hazardous materials and substances

### 1.7 Information

- 1.7.1 : Information and warnings on the machinery
- 1.7.4 : Instructions

### LEGEND

- Essential Health and Safety Requirements not shown are not considered applicable for this Partly Completed Machinery or must be fulfilled by the assembler of the Machinery.
- Essential Health and Safety Requirements shown are considered applicable for this Partly Completed Machinery and have been fulfilled by the manufacturer to the extent possible, subject to the build requirements of the Machinery assembler, the information contained in the assembly instructions and Cummins bulletins.
- \* Customers may request Partly Completed Machinery without some or all guarding attached. In these cases section 1.4 Guarding does not apply and the Essential Health and Safety Requirements for guarding must be fulfilled by the assembler of the Machinery.



The A.C. Generator utilizes hazardous material exemptions as detailed in Annex III of EU Directive 2011/65/EU

Products carrying the following descriptions are considered to be out of scope of RoHS Directive 2011/65/EU, intended to be installed in Large Scale Fixed Installations and for installation into a pre-defined and dedicated location, installed and de-installed by professionals:

LVI80\*  
LVSI80\*  
S9L1D\*  
DSG 99\*  
DSG 114\*  
DSG 125\*  
DSG 144\*


Where "\*" represents any combination of letters and characters completing the specific description of the product

РИС. 11. ПРИМЕР ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ЕС ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ– ЛИСТ 2

<b>SUPPLY OF MACHINERY (SAFETY) REGULATIONS 2008</b> <b>DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY</b>												
Function: Synchronous low-voltage (<1000VAC) A.C. generator designed for incorporation into an electricity generating-set.												
The partly completed machinery supplied with this declaration:												
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Is designed and constructed solely as a non-functional component to be incorporated into a machine requiring completion.</li> <li>○ Is designed to comply with the provisions of the following UK Statutory Instrument(s) so far as their level of build will allow:               <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">S.I. 2016/1101</td> <td>The Electrical Equipment (Safety) Regulations</td> </tr> <tr> <td>S.I. 2016/1091</td> <td>The Electromagnetic Compatibility Regulations</td> </tr> <tr> <td>S.I. 2012/3032</td> <td>The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations</td> </tr> <tr> <td>S.I. 2019/492</td> <td>The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations</td> </tr> <tr> <td>S.I. 2008/1597</td> <td>The Supply of Machinery (Safety) Regulations</td> </tr> </table> </li> <li>○ Must not be put into service within the UK until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 and all other applicable UK Statutory Instruments.</li> <li>○ Is designed and constructed to comply with the essential health and safety requirements of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 listed on sheet 2 of this Declaration.</li> </ul>			S.I. 2016/1101	The Electrical Equipment (Safety) Regulations	S.I. 2016/1091	The Electromagnetic Compatibility Regulations	S.I. 2012/3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations	S.I. 2019/492	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations	S.I. 2008/1597	The Supply of Machinery (Safety) Regulations
S.I. 2016/1101	The Electrical Equipment (Safety) Regulations											
S.I. 2016/1091	The Electromagnetic Compatibility Regulations											
S.I. 2012/3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations											
S.I. 2019/492	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations											
S.I. 2008/1597	The Supply of Machinery (Safety) Regulations											
The relevant technical documentation is compiled in accordance with the provisions of part B of Annex VII of the Machinery Directive. All relevant information about the partly completed machinery will be provided, in writing, on a reasoned request by the appropriate national authority to its authorised representative. The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies, Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK. PE2 6FZ												
The undersigned representing the manufacturer:												
Signed:    Date: 4 <sup>th</sup> August 2021	Name, Title and Address:  Alastair McQueen Global Technical Director Cummins Generator Technologies Fountain Court, Lynch Wood Peterborough, UK PE2 6FZ											
<u>Description:</u>	Serial Number:											
Registered in England under Registration No. 441273. Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6FZ UK												
Sheet   3												

415-1038-L

РИС. 12. ПРИМЕР ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ– ЛИСТ 1



## SUPPLY OF MACHINERY (SAFETY) REGULATIONS 2008 DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

### ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATING TO THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

<p><b>General Remarks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.1.2 : Principles of safety integration</li> <li>• 1.1.3 : Materials and products</li> <li>• 1.1.5 : Design of machinery to facilitate its handling</li> </ul> <p><b>Protection Against Mechanical Hazards</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.3.1 : Risk of loss of stability</li> <li>• 1.3.2 : Risk of break-up during operation</li> <li>• 1.3.3 : Risks due to falling or ejected objects</li> <li>• 1.3.4 : Risks due to surfaces, edges or angles</li> <li>• 1.3.7 : Risks related to moving parts</li> <li>• 1.3.8.1 : Moving transmission parts</li> </ul> <p><b>Guarding *</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.4.1 : Guards – General requirements *</li> <li>• 1.4.2.1 : Fixed guards *</li> </ul> <p><b>Other Hazards</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5.2 : Static electricity</li> <li>• 1.5.3 : Energy supply other than electric</li> <li>• 1.5.4 : Errors of fitting</li> <li>• 1.5.6 : Fire</li> <li>• 1.5.13 : Emissions of hazardous materials and substances</li> </ul> <p><b>Information</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.7.1 : Information and warnings on the machinery</li> <li>• 1.7.4 : Instructions</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><u>LEGEND</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Essential Health and Safety Requirements not shown are not considered applicable for this Partly Completed Machinery or must be fulfilled by the assembler of the Machinery.</li> <li>2 Essential Health and Safety Requirements shown are considered applicable for this Partly Completed Machinery and have been fulfilled by the manufacturer to the extent possible, subject to the build requirements of the Machinery assembler, the information contained in the assembly instructions and Cummins bulletins.</li> <li>3 * Customers may request Partly Completed Machinery without some or all guarding attached. In these cases section 1.4 Guarding does not apply and the Essential Health and Safety Requirements for guarding must be fulfilled by the assembler of the Machinery.</li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The A.C. Generator utilizes hazardous material exemptions as detailed in Annex III of S.I. 2012/2032

Products carrying the following descriptions are considered to be out of scope of S.I. 2012/2032, intended to be installed in Large Scale Fixed Installations and for installation into a pre-defined and dedicated location, installed and de-installed by professionals:

LVI80\*  
LVS180\*  
S9L1D\*  
DSG 99\*  
DSG 114\*  
DSG 125\*  
DSG 144\*

Where "\*" represents any combination of letters and characters completing the specific description of the product

450-1038-1

Registered in England under Registration No. 441273.  
 Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6FZ UK

Sheet 14

**РИС. 13. ПРИМЕР ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ– ЛИСТ 2**

---

### 3.3 **Дополнительная информация о соответствии требованиям электромагнитной совместимости (ЭМС)**

При необходимости генераторы STAMFORD® и AvK® отвечают нормам директивы по электромагнитной совместимости и стандартам помехоустойчивости в производственной среде. При установке генератора в жилых, коммерческих и легких промышленных помещениях может потребоваться дополнительное оборудование.

Для грунтового заземления установки необходимо подсоединение рамы генератора к проводу защитного заземления на месте кабелем минимальной длины.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Компания Cummins Generator Technology не несет ответственности за соблюдение электромагнитной совместимости, если для технического обслуживания, сервиса или ремонта используются контрафактные детали, не относящиеся к марке STAMFORD® или AvK®.

### 3.4 **Дополнительная информация для ассоциации стандартов Канады (CSA)**

Согласно нормам Канадской ассоциации стандартов (CSA), вся внешняя проводка и компоненты должны быть рассчитаны по меньшей мере на номинальное напряжение генератора, указанное на табличке с паспортными данными генератора.

## 4 Введение

### 4.1 Общее описание

Генераторы переменного тока S0 и S1 имеют бесщеточную конструкцию с вращающимся полем, выпускаются на напряжение до 600 В, частоту 50 Гц (1500 об/мин, 4 полюса) или 60 Гц (1800 об/мин, 4 полюса) и соответствуют стандартам IEC60034 -1, ISO8528-3, NEMA MG1-32, V.S. 5000 Часть 3 и другим международным стандартам.

Генераторы S0 и S2 являются самовозбуждающимися, при этом мощность возбуждения берется от основных выходных обмоток с помощью регулятора AS540 или VITA01 AVR.

### 4.2 Шум

#### ОСТОРОЖНО

##### Шум

*Шум от работающего генератора может стать причиной тяжелого постоянного повреждения слуха. Для предотвращения травм:*

- *Всегда носите соответствующие средства индивидуальной защиты. См. раздел «Средства индивидуальной защиты».*

Максимальный А-взвешенный эквивалентный непрерывный уровень шума может достигать 97 дБ(А). За информацией о применении конкретных изделий обращайтесь к поставщику.

### 4.3 Наименование генератора

ТАБЛ. 3. ФОРМАТ НАИМЕНОВАНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ S0 / S1

Пример:	S	0	L	1	-	D	1
	Фирма STAMFORD	Серия семейства (0,1)	Низкое напряжение	Диаметр пластин (1,2)		Длина сердечника	Количество подшипников

### 4.4 Расположение серийного номера

Уникальный серийный номер проштампован на верхней секции кронштейна на приводном конце и указан в двух местах на наружной стороне клеммной коробки.

### 4.5 Паспортная табличка

На прикрепленной паспортной табличке указаны проектные рабочие характеристики генератора.



# 5 Подъем, хранение и перевозка

---

## 5.1 Общие указания по транспортировке

Генераторы различаются по форме, размерам, массе и расположению центра тяжести. Информация о продуктах приведена на чертеже общего вида, маркировке для подъема и в информации по транспортировке, поставляемых с генератором.

Перед погрузкой на автомобиль, транспортировкой груза и/или выгрузкой из автомобиля:

- соблюдайте все действующие правила и нормы, касающиеся транспортных операций;
- убедитесь, что для крепления генератора к автомобилю используется достаточное количество подходящих по размеру удерживающих устройств;
- не размещайте удерживающие устройства на или над компонентами, которые могут быть повреждены удерживающим устройством;
- не размещайте фиксаторы на лакокрасочном покрытии или на информационных/предупреждающих надписях; защитите эти зоны, если над ними должны быть установлены крепления.
- Перед транспортировкой или хранением: нанесите антикоррозионное средство на открытые обработанные поверхности.
- Перед транспортировкой или хранением: закрыть открытые места соединений крышкой, колпаком или упаковочным материалом.
- Перед транспортировкой или хранением: При необходимости защитите подшипники от вибрации с помощью антивибрационных прокладок. Не перевозите незащищенные генераторы по неровной поверхности.
- При необходимости генераторы должны поставляться на транспортной раме.
- Подшипники следует защищать от повреждений, используя при необходимости транспортный замок (при наличии). Если в комплекте с подшипником / генератором поставляется транспортный замок, его необходимо установить перед перевозкой.
- Подшипники должны быть защищены от коррозии с помощью соответствующего антикоррозионного средства.
- Изучите и соблюдайте лучшие отраслевые рекомендации.
- Проконсультируйтесь со специалистом по транспортировке при необходимости. .

## 5.2 Подъем генератора

### ОПАСНО

#### *Падение механических компонентов*

*Падение механических компонентов может стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате ударов, зажатия, разрезания или захвата. Во избежание травм или летального исхода и перед подъемом:*

- *проверьте грузоподъемность, состояние и крепление подъемного оборудования;*
- *проверьте грузоподъемность, состояние и крепление принадлежностей для подъема;*
- *проверьте грузоподъемность, состояние и надежность мест крепления груза;*
- *проверьте массу, целостность и устойчивость груза.*
- *Установите переходные фитинги (если имеются) с приводной и неприводной стороны для предотвращения повреждения подшипников.*
- *При подъеме соблюдайте горизонтальность положения генератора.*
- *Не используйте точки подъема генератора для подъема всей генераторной установки.*
- *Не используйте точки подъема охладителя для подъема генератора или всей генераторной установки.*
- *Не снимайте табличку с правилами подъема, прикрепленную в одной из точек подъема.*

Поднимайте генератор, используя крюки или серьги, устанавливаемые в указанные точки подъема (проушины). На табличке, закрепленной у точки подъема, указано соответствующее подъемное оборудование. Используйте цепи или подъемные стропы достаточной длины и, при необходимости, траверсу, чтобы обеспечить вертикальность цепей или подъемных строп при подъеме. Убедитесь, что грузоподъемность подъемного оборудования достаточна для массы генератора, указанной на табличке.



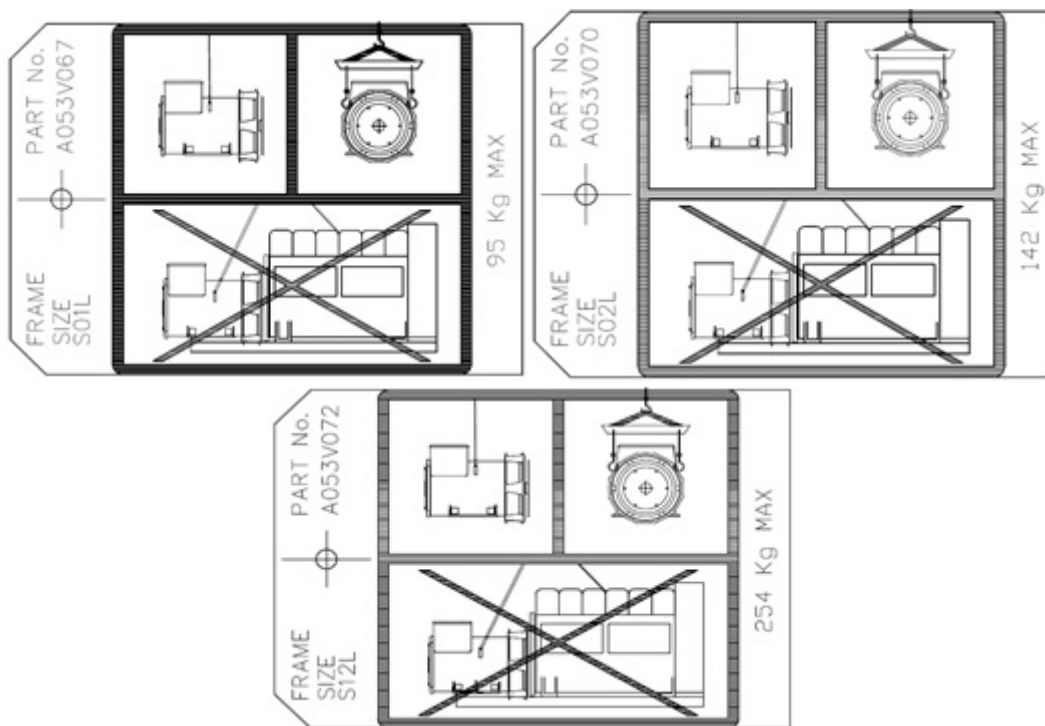


РИС. 17. ПОДЪЕМНЫЕ ТАБЛИЧКИ

## 5.3 Размеры генератора

Размеры приведены в спецификации конкретной модели генератора. Модель генератора указана на паспортной табличке.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Листы технических данных доступны на [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com)

## 5.4 Хранение

### ⚠ ОСТОРОЖНО

#### Водяной конденсат

Эксплуатация генератора с конденсатом в обмотках может привести к серьезным травмам в результате поражения электрическим током, ожогам или воздействию летящих обломков и частиц. Во избежание травм и перед началом эксплуатации генератора:

- используйте антиконденсатные нагреватели (если они установлены), чтобы предотвратить накопление конденсата;
- проверьте наличие водяного конденсата;
- Если присутствует конденсат, слейте/удалите воду, высушите и осмотрите генератор, см. «Техническое обслуживание и уход».

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Горячие поверхности и пламя**

**Контакт с горячими поверхностями может привести к серьезным травмам и смерти от ожогов. При контакте горячих поверхностей с горючими материалами существует опасность возгорания. Для предотвращения травм, смерти или опасности возгорания:**

- **не прикасайтесь к горячим поверхностям.**
- **Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, см. главу «Меры предосторожности».**
- **Следите за тем, чтобы горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранились рядом с антиконденсатным нагревателем (если он установлен) и не соприкасались с ним.**
- **Убедитесь, что горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранятся вблизи генератора или первичного двигателя, включая вентиляционные и вытяжные системы, где это применимо.**

Если генератор не будет использоваться немедленно, его следует хранить в чистом, сухом, свободном от вибраций месте. По возможности рекомендуется использовать противоконденсационные нагреватели.

Если генератор можно вращать, во время хранения вращайте ротор не менее 6 оборотов раз в месяц.

## 5.5 После хранения

По окончании периода хранения выполните предпусковые проверки (см. [Раздел 7.2 на стр. 42](#)) для определения состояния обмоток. В случае влажных обмоток или низкого сопротивления изоляции выполните одну из процедур сушки (см. [Глава 8 на стр. 45](#)).

Перед возобновлением эксплуатации генератора см. следующую таблицу.

**ТАБЛ. 4. ХРАНЕНИЕ ПОДШИПНИКА**

	<b>Не вращаются при хранении</b>	<b>Вращаются при хранении</b>
<b>Герметизированные подшипники</b>	Если срок хранения менее 12 месяцев, возобновите эксплуатацию генератора. Если срок хранения более 12 месяцев, перед вводом генератора в эксплуатацию замените подшипники.	Если срок хранения менее 24 месяцев, возобновите эксплуатацию генератора. Если срок хранения более 24 месяцев, перед вводом генератора в эксплуатацию замените подшипник(и).

## 5.6 Долгосрочное хранение

Когда генератор неподвижен и находится на складе или в другом месте, он может подвергаться воздействию факторов окружающей среды, таких как вибрация, влажность, температура и частицы загрязнений в воздухе, которые могут привести к ухудшению состояния подшипников.

Обратитесь в службу поддержки STAMFORD® или AvK® [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com) за советом заранее, если генератор будет находиться в нерабочем состоянии в течение длительного времени.

# 6 Применение генератора

За утверждение пригодности выбранного генератора для окончательного применения отвечает заказчик.

<b>⚠ ОСТОРОЖНО</b>	
<b>Неправильное или ненадлежащее использование</b>	
<b>Неправильное или ненадлежащее использование генератора может привести к повреждению оборудования, серьезным травмам или смерти. Во избежание повреждения оборудования, травм или смерти:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>всегда выбирайте генератор с соответствующими техническими характеристиками для предполагаемого использования и применения;</b></li><li>• <b>убедитесь, что генератор и первичный двигатель совместимы и подходят для предполагаемого применения;</b></li><li>• <b>всегда устанавливайте генератор в соответствии с оригинальными руководствами и техническими чертежами, поставляемыми вместе с генератором;</b></li><li>• <b>соблюдайте местные действующие правила и нормы.</b></li><li>• <b>убедитесь, что генератор работает в соответствии с руководством (инструкциями) и в пределах данных на паспортной табличке генератора;</b></li><li>• <b>не используйте поврежденный или неисправный генератор.</b></li></ul>	
<b>При обнаружении дефекта (дефектов):</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>отключите и изолируйте генератор от всех источников энергии;</b></li><li>• <b>удалите или изолируйте накопленную энергию;</b></li><li>• <b>используйте процедуры безопасности, связанные с блокировкой и отключением;</b></li><li>• <b>не допускайте дальнейшего использования генератора до тех пор, пока он не будет отремонтирован и возвращен в исправное состояние.</b></li></ul>	

## 6.1 Окружающие условия

Генераторы в стандартном исполнении соответствуют классу защиты IP23. Класс IP23 не обеспечивает защиты, необходимой для использования вне помещений без дополнительных мер.

**ТАБЛ. 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Температура окружающего воздуха	от -15 °C до 40 °C
Относительная влажность	< 65 %
Высота над уровнем моря	< 1000 м

Генератор разработан для условий окружающей среды, приведенных в таблице. Генератор может работать за пределами этих ограничений при соответствующей корректировке номинальных характеристик согласно указаниям на фирменной табличке. Если окружающие условия после поставки изменились, обратитесь на завод-изготовитель для получения пересмотренных характеристик генератора.

## 6.2 Расход воздуха

Обеспечьте отсутствие препятствий впуску и выпуску воздуха при работе генератора.

## 6.3 Загрязнители воздуха

### ВНИМАНИЕ

*Пыль и взвешенные в воздухе частицы/пары*

*Пыль и другие взвешенные в воздухе частицы и пары могут вызвать легкие или умеренные травмы, раздражая легкие и глаза. Длительное или повторяющееся воздействие может вызвать серьезные заболевания. Для предотвращения травм:*

- *Используйте механическую вакуумную вытяжку для удаления пыли и взвешенных в воздухе частиц или паров.*
- *Полностью проветривайте помещение.*
- *Всегда носите соответствующие средства индивидуальной защиты. См. главу "Меры предосторожности".*

### ПРИМЕЧАНИЕ

Такие примеси, как соль, масло, отработавшие газы, химические соединения, пыль и песок, снижают эффективность изоляции и сокращают срок службы обмоток. Для защиты генератора предусмотрите использование воздушных фильтров и кожуха.

## 6.4 Условия влажности

Водопроницаемость воздуха зависит от температуры. При падении температуры воздуха ниже температуры насыщения на обмотках может образоваться конденсат, что снижает электрическое сопротивление изоляции. Во влажных условиях может потребоваться дополнительная защита, даже если генератор установлен в корпусе. Противоконденсационные нагреватели поставляются по запросу.

## 6.5 Противоконденсационные подогреватели

### ОПАСНО

*Электрические проводники под напряжением*

*Электрические проводники под напряжением могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате поражения электрическим током и ожогов. Во избежание травм и перед работой с проводниками под напряжением:*

- *отключите и изолируйте генератор от всех источников энергии;*
- *удалите или изолируйте накопленную энергию;*
- *проверьте изолированные части на электрическую изоляцию с помощью подходящего тестера напряжения;*
- *используйте процедуры безопасности, связанные с блокировкой и отключением.*

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Водяной конденсат**

**Эксплуатация генератора с конденсатом в обмотках может привести к серьезным травмам в результате поражения электрическим током, ожогам или воздействию летящих обломков и частиц. Во избежание травм и перед началом эксплуатации генератора:**

- **используйте антиконденсатные нагреватели (если они установлены), чтобы предотвратить накопление конденсата;**
- **проверьте наличие водяного конденсата;**
- **Если присутствует конденсат, слейте/удалите воду, высушите и осмотрите генератор, см. «Техническое обслуживание и уход».**

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Горячие поверхности и пламя**

**Контакт с горячими поверхностями может привести к серьезным травмам и смерти от ожогов. При контакте горячих поверхностей с горючими материалами существует опасность возгорания. Для предотвращения травм, смерти или опасности возгорания:**

- **не прикасайтесь к горячим поверхностям.**
- **Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, см. главу «Меры предосторожности».**
- **Следите за тем, чтобы горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранились рядом с антиконденсатным нагревателем (если он установлен) и не соприкасались с ним.**
- **Убедитесь, что горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранятся вблизи генератора или первичного двигателя, включая вентиляционные и вытяжные системы, где это применимо.**

Питание подается на противоконденсационный нагреватель от отдельного источника. Противоконденсационные нагреватели повышают температуру воздуха вокруг обмоток для снижения конденсации, образующейся во влажных условиях, когда генератор не работает. Лучшим способом является автоматическое запитывание обогревателей при отключенном генераторе.

## 6.6 Корпуса

Установите корпус для защиты генератора от неблагоприятных окружающих условий. Обеспечьте подачу воздуха в генератор с соответствующим расходом, не содержащего влаги или загрязнителей, и ниже максимальной окружающей температуры, указанной на заводской табличке.

Убедитесь, что вокруг генератора имеется достаточно пространства для безопасного обслуживания.

Генераторы S0L1/S0L2/S1L2 имеют круглые торцевые кронштейны, которые создают воздушный поток, отличающийся от предыдущих генераторов этого размера. Поток воздуха должен моделироваться для идентификации и предотвращения рециркуляции горячего воздуха внутри корпуса.

## 6.7 Вибрация

Генераторы разработаны так, чтобы выдержать уровни вибрации, имеющие место в генераторных установках в соответствии с требованиями ISO 8528-9 и BS 5000-3. (Там, где ISO 8528 принят для измерений в широком частотном диапазоне и BS5000 относится к преобладающей частоте любых вибраций генераторной установки).

### ПРИМЕЧАНИЕ

Превышение любого из вышеуказанных параметров негативно скажется на сроке службы подшипников и других компонентов и может привести к аннулированию гарантии на генератор.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Клеммная коробка обеспечивает опору для установленных шин или клемм, трансформаторов, кабелей нагрузки и вспомогательной клеммной коробки. Дополнительная масса может привести к чрезмерным вибрациям и повреждению корпуса и монтажных соединений клеммной коробки. Подсоединение кабелей нагрузки к клеммной коробке описано в руководстве по установке. Перед установкой дополнительной массы на клеммную коробку обратитесь в службу поддержки STAMFORD® или AvK®.

### 6.7.1 Определение BS5000–3

Генераторы должны непрерывно выдерживать уровни линейных вибраций с амплитудой 0,25 мм при частоте от 5 Гц до 8 Гц и среднеквадратичные значения скорости 9,0 мм/с при частоте от 8 Гц до 200 Гц, измеренные в любой точке непосредственно на каркасе главной рамы машины. Эти пределы относятся только к преобладающей частоте вибраций любой сложной формы волны.

### 6.7.2 Определение ISO 8528-9

В стандарте ISO 8528-9 речь идет о широкой полосе частот, причем широкая полоса принимается в диапазоне от 10 до 1000 Гц. В таблице внизу приведена выдержка из ISO 8528-9 (Таблица С.1, значение 1). Эта упрощенная таблица содержит предельно допустимые для генераторных установок стандартной конструкции параметры вибрации, указанные для определенной мощности и частоты вращения.

### 6.7.3 Частоты вибраций

Основные частоты вибраций, производимых генератором, следующие:

- 4-полюсный 1500 об/мин 25 Гц
- 4-полюсный 1800 об/мин 30 Гц

Вибрации, наводимые в генераторе двигателем, являются комплексными. Разработчик генераторной установки отвечает за обеспечение выверки валов и жесткости фундаментной рамы и опор, не допускающих вибрации, превышающие предельные согласно BS5000, часть 3, и ISO 8528, часть 9.

## 6.7.4 Пределы линейной вибрации

ТАБЛ. 6. ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ВИБРАЦИИ S01/S02/S12

Уровни линейной вибрации, измеренные на генераторе – S0/S1			
Частота вращения двигателя об/мин (мин <sup>-1</sup> )	Выходная мощность S (кВА)	Вибрация Смещение Среднеквадратичное значение (мм)	Вибрация Скорость Среднеквадратичное значение (мм/с)
2 000 ≤ n <sub>r</sub> ≤ 3 600	≤ 50	0,8	50
	> 50	0,64	40
1300 ≤ n <sub>r</sub> < 2000	> 10, но ≤ 50	0,64	40
	> 50, но ≤ 125	0,4	25

Взята ширина полосы 10 Гц – 1000 Гц

## 6.7.5 Контроль линейной вибрации

Рекомендуется использовать оборудование, анализирующее вибрацию, для измерения вибрации в указанных внизу позициях. Проверьте, что вибрация генераторной установки не превышает пределы, заданные стандартами. Если вибрация превышает предельную, то изготовитель генераторной установки должен исследовать причины и устранить их. Лучшим способом для изготовителя генераторной установки является снятие начальных показаний в качестве базовых, а для пользователя - периодически контролировать вибрацию в соответствии с рекомендованным графиком обслуживания с целью выявления тенденции к ее ухудшению.

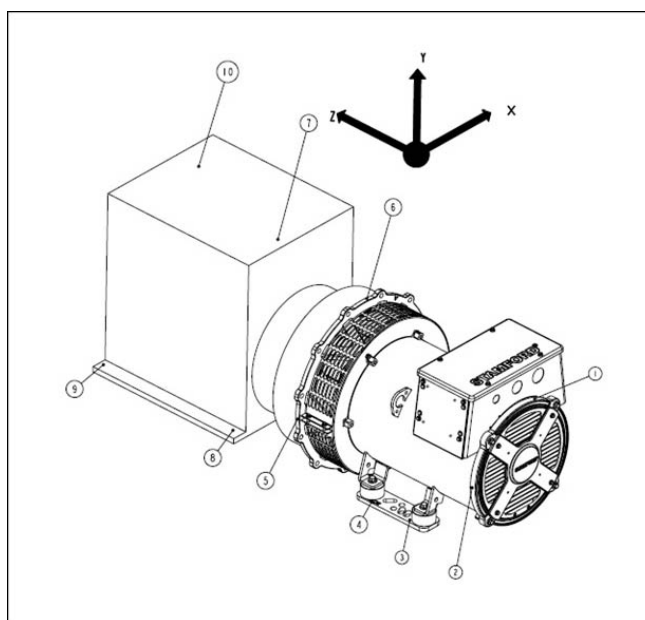


РИС. 18. ПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИИ

## 6.7.6 Повышенная вибрация

### ОСТОРОЖНО

#### *Воздействие разлетающихся обломков и частиц*

*Разлетающиеся обломки и частицы могут стать причиной серьезной травмы или смерти в результате удара, ранения или пробоя. Вероятность механическому выброса мусора и частиц присутствует во всех направлениях (горизонтально и вертикально) в зонах, прилегающих к воздуховыпускному отверстию (отверстиям) генератора, воздухозаборникам и открытому концу вала (также известному как приводной конец). Для предотвращения травм или смерти:*

- *Во время работы генератора держитесь подальше от впускного(-ых) и выпускного(-ых) отверстия(-й) для воздуха.*
- *Не располагайте органы управления оператора рядом с местом впуска или выпуска воздуха.*
- *Эксплуатация генератора с параметрами, отличными от указанных на паспортной табличке, может привести к перегреву генератора.*
- *Не перегружайте генератор.*
- *Не включайте генератор, на котором наблюдается повышенная вибрация.*
- *Не синхронизируйте параллельно подключенные генераторы с параметрами вне допустимого диапазона.*

Если измеренная вибрация генераторной установки превышает предельную:

1. Производитель генераторной установки должен изменить конструкцию генераторной установки, чтобы как можно больше снизить уровни вибрации.
2. Обратитесь в Cummins Generator Technologies для оценки воздействия на ожидаемый срок службы подшипников и генератора.

## 6.8 Подшипники

### 6.8.1 Герметизированные подшипники

В соответствии с рекомендуемым в данном руководстве графиком обслуживания периодически проверяйте герметизированные на весь срок службы подшипники. Проверьте, нет ли признаков износа, истирания или других повреждений. Повреждение уплотнений, утечка смазки или обесцвечивание обойм подшипника могут указывать на необходимость замены подшипника.

### 6.8.2 Срок службы подшипников

Указанные ниже факторы сокращают срок службы подшипников и вызывают их неисправности.

- Неблагоприятные условия эксплуатации и окружающей среды.
- Напряжение, вызванное несоосностью генераторной установки.
- Вибрация от двигателя, превышающая пределы, указанные в BS 5000-3 и ISO 8528-9.
- Длительные периоды (включая транспортировку), когда генератор находится в неподвижном состоянии и подвергается вибрации, могут вызвать ложный износ бринеллирования (плоские поверхности на шариках и канавки на дорожках).
- Влажная или сырая среда, способствующая коррозии и ухудшающая качество смазки вследствие образования эмульсии.



---

### 6.8.3 Контроль состояния подшипников

Пользователю рекомендуется контролировать состояние подшипников, используя оборудование, анализирующее вибрацию. Лучшим способом является снятие первичных показаний в качестве справочных и периодический контроль состояния подшипников с целью выявления тенденции к его ухудшению. Это сделает возможным планировать замену подшипников в конкретной генераторной установке или интервал обслуживания двигателя.

### 6.8.4 Ожидаемый срок службы подшипников

Производители подшипников считают, что на срок службы подшипников влияют факторы, которые от них не зависят. Вместо жестко заданного срока службы, практические интервалы замены подшипников основаны на сроке службы подшипников в 10 лет, типе смазки и рекомендациях производителей подшипников и смазки.

При эксплуатации в системах общего назначения, при условии правильного технического обслуживания, уровне вибрации, не превышающем значений, указанных в ISO 8528-9 и BS5000-3, и температуре окружающей среды, не превышающей 50 °C, планируйте замену подшипников в пределах 30 000 часов работы.

В случае сомнений относительно любого аспекта срока службы подшипников генератора STAMFORD® следует обратиться к ближайшему официальному поставщику генератора или в сервисную службу STAMFORD® или AvK® [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com).

### 6.8.5 Применение в качестве резервного источника питания

Если генератор используется в качестве резервного источника питания, запускайте его без нагрузки каждую неделю хотя бы на 10 минут. В генераторах, оснащенных смазываемыми подшипниками, смазывайте подшипники каждые 6 месяцев, независимо от количества наработанных часов.

-

---

Эта страница намеренно оставлена пустой.

# 7 Монтаж в генераторную установку

## 7.1 Муфта генераторной установки

**⚠ ОСТОРОЖНО**


### *Подключение генератора*

*Движущиеся механические части во время подключения могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате ударов, зажатия, разрезания или захвата. При подключении генератора к первичному движителю или при монтаже крупных компонентов во избежание травм:*

- *при выполнении операций по подключению и/или монтажу персонал должен держать конечности и части тела на расстоянии от поверхностей муфты.*

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

**Не пытайтесь вращать ротор генератора за лопасти вентилятора охлаждения. Вентилятор не рассчитан на такие нагрузки и будет поврежден.**

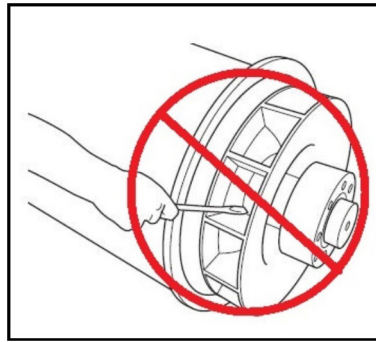

**РИС. 19. НЕ ВРАЩАЙТЕ С ПОМОЩЬЮ РУЧКИ**

Эффективная работа и длительный срок службы компонентов зависят от минимизации механических нагрузок на генератор. При подключении к генераторной установке нарушение выверки валов и взаимодействие с вибрациями от первичного двигателя могут вызвать механические напряжения.

Для генераторных установок требуется массивная плоская неразрывная рама для восприятия нагрузок на пол в месте установки, чтобы монтажные подкладки двигателя и генератора имели прочное основание для точной выверки. Высота всех монтажных подкладок должна быть в пределах 0,25 мм при установке на раме и 3 мм для нерегулируемых антивибрационных опор (AVM) или 10 для AVM, регулируемых по высоте. Для достижения горизонтальности используйте прокладки. Вращающиеся оси ротора генератора и выходного вала двигателя должны быть соосными (радиальная выверка) и перпендикулярными одной и той же плоскости (угловая выверка). С учетом теплового расширения ось муфты, соединяющей генератор и двигатель, должна быть выровнена в пределах 0,5 мм во избежание нежелательного воздействия осевых усилий на подшипники при рабочей температуре.

При изгибе муфты могут иметь место вибрации. Генератор рассчитан на максимальный изгибающий момент 17 кгм (125 фунт фут). Уточните максимальный изгибающий момент фланца двигателя у производителя двигателя.

Закрытая муфта генератора и двигателя может повысить жесткость генераторной установки. Такая муфта доступна для генераторов как с одним, так и с двумя подшипниками. Изготовитель генераторной установки должен поставлять защиту для открытых муфт.

Во избежание коррозии при транспортировке и хранении шкворень рамы генератора, пластины муфты ротора и конец вала обработаны защитным покрытием. Удалите его перед присоединением генераторной установки.

Во избежание смещения ротора при транспортировке установлен транспортировочный кронштейн на приводном конце (DE). Снимите транспортировочный кронштейн на приводном конце DE и крепежные элементы на кронштейне DE до присоединения генераторной установки.

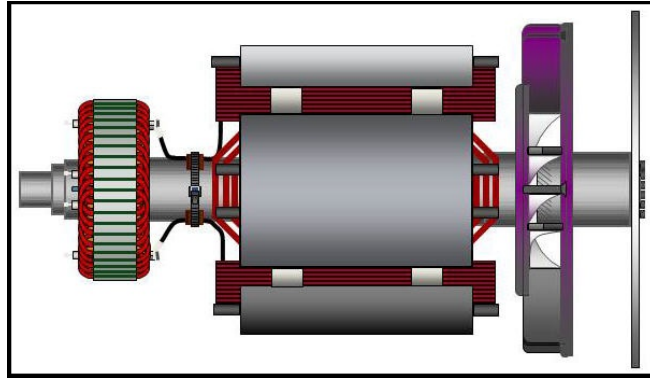


РИС. 20. НА РИСУНКЕ ПОКАЗАН РОТОР ГЕНЕРАТОРА С ОДНИМ ПОДШИПНИКОМ С ДИСКАМИ МУФТЫ, ПРИКРЕПЛЕННЫМИ БОЛТАМИ К СТУПИЦЕ МУФТЫ НА ПРИВОДНОМ КОНЦЕ (СПРАВА).

## 7.1.1 Один подшипник

### **⚠ ОПАСНО**

#### *Падение механических компонентов*

*Падение механических компонентов может стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате ударов, зажатия, разрезания или захвата. Во избежание травм или летального исхода и перед подъемом:*

- *проверьте грузоподъемность, состояние и крепление подъемного оборудования;*
- *проверьте грузоподъемность, состояние и крепление принадлежностей для подъема;*
- *проверьте грузоподъемность, состояние и надежность мест крепления груза;*
- *проверьте массу, целостность и устойчивость груза.*
- *Установите переходные фитинги (если имеются) с приводной и неприводной стороны для предотвращения повреждения подшипников.*
- *При подъеме соблюдайте горизонтальность положения генератора.*
- *Не используйте точки подъема генератора для подъема всей генераторной установки.*
- *Не используйте точки подъема охладителя для подъема генератора или всей генераторной установки.*
- *Не снимайте табличку с правилами подъема, прикрепленную в одной из точек подъема.*

1. При наличии в комплекте поставки кронштейна, поддерживающего ротор под втулкой вентилятора, убедитесь в том, что он установлен на место.
2. Установите генератор вблизи от двигателя и снимите транспортировочный кронштейн со стороны привода, удерживающий ротор на месте при транспортировке.
3. Снимите крышки отверстий выпуска воздуха на приводном конце генератора для получения доступа к болтам муфты и переходника.

4. При необходимости затяните болты дисков муфты, соблюдая последовательность, указанную в [Рис. 21 на стр. 41](#) . Момент затяжки указан в [Глава 9 на стр. 69](#).
5. Проверьте момент затяжки болтов, которые крепят диски муфты к ступице муфты на приводном конце, перемещаясь по окружности центров болтов по часовой стрелке.
6. Убедитесь в том, что диски муфты соосны со втулкой переходника. Используйте центрирующие штифты для обеспечения соосности диска и маховика.
7. Убедитесь в том, что расстояние по оси от поверхности сопряжения с муфтой на маховике до поверхности сопряжения на картере маховика отклоняется от номинального размера не более чем на 0,5 мм. Это обеспечивает возможность осевого перемещения коленчатого вала двигателя и нейтральное положение ротора генератора, необходимые для беспрепятственного теплового расширения. Предварительная осевая нагрузка на подшипники двигателя и генератора отсутствует.
8. Приблизьте генератор к двигателю и одновременно совместите диски муфты и втулки корпуса, придвигая генератор к двигателю, пока диски муфты не окажутся напротив торца маховика, и будет определено положение втулок корпуса.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не придвигайте генератор к двигателю с помощью болтов через гибкие диски.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Неплотная затяжка болтов может привести к повышенной вибрации, которая, в свою очередь, может привести к катастрофическому отказу генератора.

9. Используйте усиленные стопорные шайбы под головками болтов корпуса и муфты. Равномерно вверните болты в узел муфты для обеспечения надлежащего выравнивания.
10. Затяните болты крепления диска муфты к маховику, соблюдая последовательность, указанную в [Рис. 22 на стр. 42](#).
11. Проверьте момент затяжки каждого болта (по часовой стрелке) по окружности центров болтов для обеспечения их затяжки. Момент затяжки см. в руководстве от производителя двигателя.
12. Установите на место все крышки.

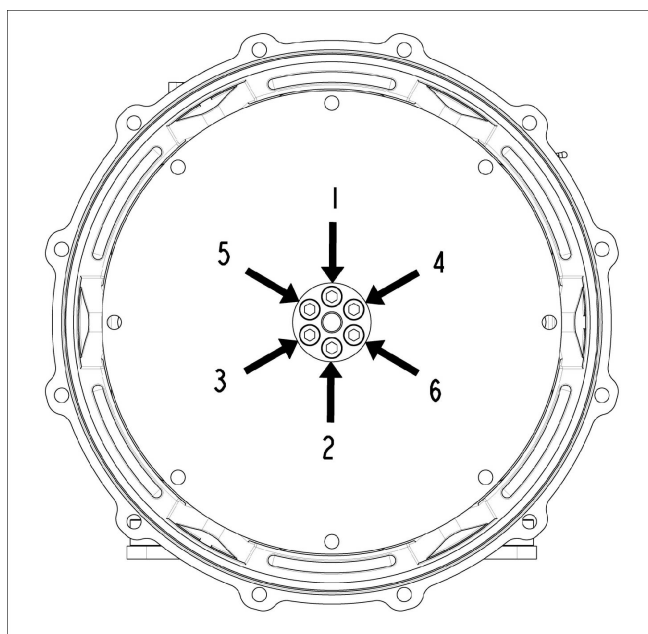


РИС. 21. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ К СТУПИЦЕ

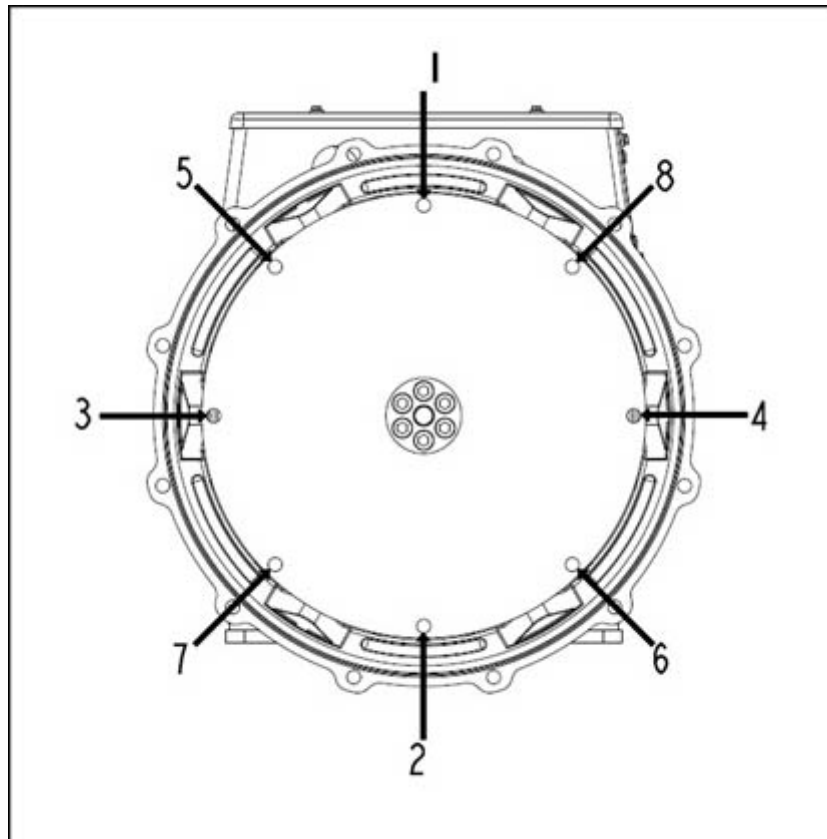


РИС. 22. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ К МАХОВИКУ

## 7.2 Предпусковые проверки

Перед пуском генераторной установки проверьте сопротивление изоляции обмоток, убедитесь, что все присоединения плотно затянуты и находятся в соответствующих местах. Убедитесь, что воздушные каналы генератора не забиты. Установите на место все кожухи.

## 7.3 Направление вращения

Вентилятор должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть со стороны приводного конца генератора (если при заказе не указано другое). Если генератор должен вращаться против часовой стрелки, обратитесь за консультацией в службу поддержки клиентов CGT.

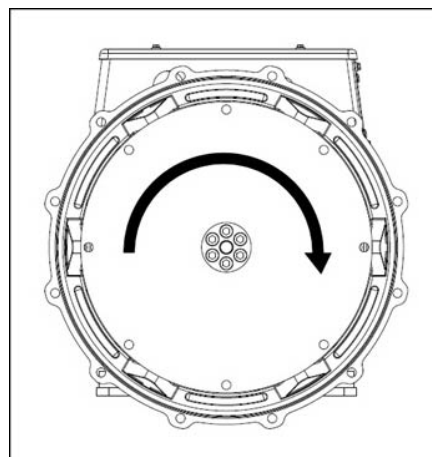


РИС. 23. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ

## 7.4 Чередование фаз

Силовые выводы статора подключены с чередованием фаз U V W при вращении генератора по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода. При необходимости обратной последовательности чередования фаз заказчик должен переподключить кабели выводов в клеммной коробке. Служба поддержки STAMFORD® или AvK® [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com) для получения схемы «подключения обратной фазы».

## 7.5 Напряжение и частота

Убедитесь, что напряжение и частота, указанные на паспортной табличке генератора, соответствуют требованиям к генераторной установке. Подробные инструкции по регулировке АРН приведены в руководстве.

## 7.6 Настройки АРН

Автоматический регулятор напряжения настроен на заводе-изготовителе для предварительных испытаний в условиях эксплуатации. Проверьте соответствие параметров автоматического регулятора напряжения требуемым выходным характеристикам. Подробные инструкции по регулировке при подключенной и отключенной нагрузке см. в руководстве по автоматическому регулятору напряжения.

## 7.7 Электрические соединения

### ОСТОРОЖНО

#### **Неправильный электрический монтаж и защита системы**

**Неправильный электрический монтаж и/или защита системы могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, вследствие поражения электрическим током или ожогов. Во избежание травм или смерти и перед началом работы, персонал должен:**

- **пройти соответствующее, актуальное и утвержденное обучение;**
- **быть знаком с оборудованием, понимает задачу (задачи) и процедуру (процедуры);**
- **знать связанные с этим опасности/риски;**
- **знать и соблюдать процедуры действий в чрезвычайных ситуациях, предусмотренные на конкретном объекте или в конкретном месте, а также действующие законы и нормативные акты.**

Клеммная коробка обеспечивает опору для установленных шин или клемм, трансформаторов, кабелей нагрузки и вспомогательной клеммной коробки. Дополнительная масса может привести к чрезмерным вибрациям и повреждению корпуса и монтажных соединений клеммной коробки. Обратитесь за консультацией в службу поддержки STAMFORD® или AvK®, [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com) перед закреплением дополнительной массы на клеммной коробке. Панели необходимо снимать для сверления или вырезания отверстий, чтобы предотвратить попадание металлической стружки в клеммную коробку или генератор.

Кривые токов короткого замыкания и значения реактивного сопротивления генератора можно получить по запросу на заводе-изготовителе так, чтобы разработчик системы мог рассчитать необходимую защиту от короткого замыкания и/или реагирование.

Установщик должен убедиться, что рама генератора соединена с рамой генераторной установки и должен подключаться к заземлению станции. Если антивибрационные опоры установлены между рамой генератора и его основанием, провод заземления соответствующего номинала должен идти поперек антивибрационной опоры.

---

Электрическое подключение кабелей нагрузки см. на принципиальных схемах. Электрические соединения монтируются в клеммной коробке. Прокладывайте одножильные кабели через изолированные или изготовленные из немагнитных материалов панели муфт кабельного ввода, входящие в комплект поставки. Панели должны сниматься для сверления или вырезания отверстий, чтобы предотвратить попадание металлической стружки в клеммную коробку или генератор. После монтажа проводки осмотрите клеммную коробку, при необходимости удалите посторонние частицы пылесосом и убедитесь в отсутствии повреждений внутренних компонентов и нарушений их функционирования.

В стандартном исполнении нейтраль генератора не подсоединена к раме генератора. При необходимости нейтраль может быть подключена к контакту заземления в клеммной коробке проводом сечением не менее половины площади фазного провода.

Кабели нагрузки должны обеспечиваться опорами в соответствии с требуемым радиусом изгиба на входе клеммной коробки, должны быть зажаты во входе клеммной коробки и должны допускать перемещение не менее  $\pm 25$  мм генератором на его антивибрационных опорах, не вызывая излишнего напряжения на кабелях и силовых контактах генератора.

Плоскую часть кабельных наконечников нагрузки необходимо прижимать к выходными клеммами нагрузки главного статора так, чтобы вся площадь поверхности проводила выходной ток. Значение момента затяжки основных клеммных наконечников см. в таблице **Детали и крепеж**.



# 8 Сервисное и техническое обслуживание

---

## 8.1 Рекомендуемый график обслуживания

Перед началом работ по обслуживанию и ремонту обратитесь к разделу «Меры предосторожности» в [Глава 2 на стр. 3](#).

Покомпонентное изображение узлов и информацию о крепеже см. в разделе «Идентификация деталей» в [Глава 9 на стр. 69](#).

Рекомендуемый график обслуживания представляет собой таблицу, в строках которой указаны рекомендуемые операции обслуживания, сгруппированные по подсистемам генератора. В столбцах таблицы указана следующая информация: тип операции обслуживания, должен ли генератор работать, уровень обслуживания. В качестве периодичности обслуживания указаны продолжительность работы в часах и период времени; применяется то значение, которое соответствует более раннему сроку. Крестик (X) в ячейке, образованной пересечением строки и столбца, указывает тип и периодичность данной операции обслуживания. Операции обслуживания, отмеченные звездочкой (\*), выполняются только по мере необходимости.

Все уровни обслуживания, указанные в рекомендуемом графике обслуживания, можно приобрести непосредственно в службе поддержки STAMFORD® или AvK® [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com).

1. Надлежащее выполнение обслуживания и ремонта является важнейшим условием надежного функционирования генератора и безопасности всех работающих с ним сотрудников.
2. Эти операции обслуживания выполняются с целью увеличения срока службы генератора, но не влекут за собой продления срока стандартной гарантии изготовителя, а также изменения ее условий и обязательств пользователя в связи с этой гарантией.
3. Приведенные данные по периодичности обслуживания носят рекомендательный характер и разработаны исходя из предположения, что монтаж и эксплуатация генераторной установки выполнялись в соответствии с указаниями изготовителя. В случае неблагоприятных или нестандартных условий хранения и/или эксплуатации генератора может потребоваться более частое проведение периодического техобслуживания. Между операциями обслуживания необходимо регулярно осматривать генератор для своевременного обнаружения ситуаций, которые могут привести к сбоям, признаков нарушения правил эксплуатации и чрезмерного износа.

ТАБЛ. 7. ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ ГЕНЕРАТОРА

Система	ОПЕРАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ	Генератор работает	ТИП				УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ						
			Осмотр	Испытание	Очистить	Замена	Ввод в эксплуатацию	После ввода в эксплуатацию 250 ч / 0,5 года	Уровень 1 1000 ч / 1 год	Уровень 2 10000 ч / 2 года	Уровень 3 30000 ч / 5 лет		
Генератор	Паспортные характеристики генератора		X				X						
	Расположение рамы		X				X						
	Расположение муфты		X				X			*		X	
	Условия эксплуатации и чистота		X				X	X	X	X		X	X
	Наружная температура (внутри и вне помещения)			X			X	X	X	X		X	X
	Агрегат в целом: повреждения, ненадежно закрепленные детали и замыкание на землю		X				X	X	X	X		X	X
	Ограждения, защитные экраны, наклейки с предупреждениями и правилами техники безопасности		X				X	X	X	X		X	X
	Доступ для технического обслуживания		X				X						
	Номинальные электротехнические рабочие характеристики и возбуждение	X		X			X	X	X	X		X	X
	Вибрация	X		X			X	X	X	X		X	X

Система	ОПЕРАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ	Генератор работает	ТИП				УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ					
	X: обязательно *: при необходимости		Осмотр	Испытание	Очистить	Замена	Ввод в эксплуатацию	После ввода в эксплуатацию 250 ч / 0,5 года	Уровень 1 1000 ч / 1 год	Уровень 2 10000 ч / 2 года	Уровень 3 30000 ч / 5 лет	
Обмотки		Состояние обмоток		X				X	X	X	X	X
	Сопротивление изоляции всех обмоток (для оборудования среднего/высокого напряжения – испытание поляризацией)			X			X	*	*	X	X	
	Сопротивление изоляции ротора, возбuditеля и вспомогательного оборудования			X				X	X			
Подшипники	Состояние подшипников		X				X				X	
	Герметизированный подшипник (подшипники)		X					каждые 4000-4500 часов				
	Герметизированный подшипник (подшипники)					X			*		X	
Клеммная коробка	Все соединения и кабели, относящиеся к генератору или монтируемые заказчиком		X				X	X	X	X	X	

Система	ОПЕРАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ	Генератор работает	ТИП				УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ					
	X: обязательно *: при необходимости		Осмотр	Испытание	Очистить	Замена	Ввод в эксплуатацию	После ввода в эксплуатацию 250 ч / 0,5 года	Уровень 1 1000 ч / 1 год	Уровень 2 10000 ч / 2 года	Уровень 3 30000 ч / 5 лет	
Устройства управления и вспомогательные устройства		Начальная настройка автоматического регулятора напряжения	X		X			X				
	Настройки APN	X		X				X	X	X	X	
	Монтируемые заказчиком соединения вспомогательных устройств			X			X		X	X	X	
	Работа вспомогательных устройств			X			X	X	X	X	X	
	Противоконденсационный нагреватель					X				*	X	
Выпрямитель	Диоды и варисторы		X				X	X	X	X		
	Диоды и варисторы					X					X	
Охлаждение	Температура воздуха на впуске	X		X			X	X	X	X	X	
	Воздушный поток (расход и направление)	X	X				X					
	Состояние вентилятора		X				X	X	X	X	X	

## 8.2 Подшипники

### 8.2.1 Введение

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения и загрязнения снятых деталей и инструментов храните их в условиях отсутствия статического электричества и пыли.

Осевое усилие, необходимое для снятия подшипника с вала ротора, приводит к повреждению подшипника. Не используйте подшипник повторно.

Приложение к шарикам усилия при вставке приводит к повреждению подшипника. Не прижимайте наружную обойму путем приложения усилия к внутренней обойме и наоборот.

Не пытайтесь использовать лопасти охлаждающего вентилятора в качестве рычагов для поворота ротора. Это приведет к повреждению вентилятора.

Опорой ротора генератора на неприводном конце (NDE) служит подшипник, а на приводном конце (DE) – подшипник или муфта, соединяющая генератор с первичным двигателем.

- Проверяйте каждый подшипник в соответствии с рекомендуемым графиком обслуживания. Если смазка вытекает из подшипника, обратитесь за консультацией в службу поддержки клиентов CGT, указав тип подшипника и объем утечки.

### 8.2.2 Техника безопасности

#### ⚠ ОПАСНО

##### *Вращающиеся механические части*

*Вращающиеся механические части могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате ударов, зажатия, разрезания или захвата. Для предотвращения травм:*

- *Перед эксплуатацией генератора вращающиеся муфты между генератором и первичным двигателем должны быть закрыты кожухом или крышкой.*
- *Перед выполнением работ по обслуживанию или ремонту или удалением крышек с вращающихся частей: отключите и изолируйте генераторную установку от всех источников энергии, изолируйте накопленную энергию и используйте защитные процедуры блокировки/отключения.*

#### ⚠ ОСТОРОЖНО

##### *Горячие поверхности и пламя*

*Контакт с горячими поверхностями может привести к серьезным травмам и смерти от ожогов. При контакте горячих поверхностей с горючими материалами существует опасность возгорания. Для предотвращения травм, смерти или опасности возгорания:*

- *не прикасайтесь к горячим поверхностям.*
- *Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, см. главу «Меры предосторожности».*
- *Следите за тем, чтобы горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранились рядом с антиконденсатным нагревателем (если он установлен) и не соприкасались с ним.*
- *Убедитесь, что горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранятся вблизи генератора или первичного двигателя, включая вентиляционные и вытяжные системы, где это применимо.*

## ОСТОРОЖНО

### **Воздействие разлетающихся обломков и частиц**

*Разлетающиеся обломки и частицы могут стать причиной серьезной травмы или смерти в результате удара, ранения или пробоа. Вероятность механическому выброса мусора и частиц присутствует во всех направлениях (горизонтально и вертикально) в зонах, прилегающих к воздуховыпускному отверстию (отверстиям) генератора, воздухозаборникам и открытому концу вала (также известному как приводной конец). Для предотвращения травм или смерти:*

- *Во время работы генератора держитесь подальше от впускного(-ых) и выпускного(-ых) отверстия(-й) для воздуха.*
- *Не располагайте органы управления оператора рядом с местом впуска или выпуска воздуха.*
- *Эксплуатация генератора с параметрами, отличными от указанных на паспортной табличке, может привести к перегреву генератора.*
- *Не перегружайте генератор.*
- *Не включайте генератор, на котором наблюдается повышенная вибрация.*
- *Не синхронизируйте параллельно подключенные генераторы с параметрами вне допустимого диапазона.*

## ВНИМАНИЕ

### **Опасные вещества**

*Опасные вещества могут привести к травмам легкой или средней тяжести. Длительное или повторяющееся воздействие опасных веществ может вызвать серьезные заболевания. Для предотвращения травм:*

- *Всегда читайте и соблюдайте инструкции, предоставленные производителем изделия.*
- *Используйте, работайте и храните вещества в соответствии с указаниями производителя продукта.*
- *Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты. См. раздел «Меры предосторожности»*

## 8.3 Органы управления

### 8.3.1 Введение

Работающий генератор создает неблагоприятные условия для функционирования компонентов систем управления. Нагрев и вибрация могут привести к ослаблению электрических соединений и повреждению кабелей. Регулярные проверки и испытания позволяют обнаруживать неполадки по мере их возникновения, когда они еще не привели к отказу оборудования и внеплановым простоям.

## 8.3.2 Техника безопасности

### ОПАСНО

#### *Электрические проводники под напряжением*

*Электрические проводники под напряжением могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате поражения электрическим током и ожогов. Во избежание травм и перед работой с проводниками под напряжением:*

- *отключите и изолируйте генератор от всех источников энергии;*
- *удалите или изолируйте накопленную энергию;*
- *проверьте изолированные части на электрическую изоляцию с помощью подходящего тестера напряжения;*
- *используйте процедуры безопасности, связанные с блокировкой и отключением.*

### ОСТОРОЖНО

#### *Горячие поверхности и пламя*

*Контакт с горячими поверхностями может привести к серьезным травмам и смерти от ожогов. При контакте горячих поверхностей с горючими материалами существует опасность возгорания. Для предотвращения травм, смерти или опасности возгорания:*

- *не прикасайтесь к горячим поверхностям.*
- *Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, см. главу «Меры предосторожности».*
- *Следите за тем, чтобы горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранились рядом с антиконденсатным нагревателем (если он установлен) и не соприкасались с ним.*
- *Убедитесь, что горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранятся вблизи генератора или первичного двигателя, включая вентиляционные и вытяжные системы, где это применимо.*

### ОСТОРОЖНО

#### *Неправильный электрический монтаж и защита системы*

*Неправильный электрический монтаж и/или защита системы могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, вследствие поражения электрическим током или ожогов. Во избежание травм или смерти и перед началом работы, персонал должен:*

- *пройти соответствующее, актуальное и утвержденное обучение;*
- *быть знаком с оборудованием, понимает задачу (задачи) и процедуру (процедуры);*
- *знать связанные с этим опасности/риски;*
- *знать и соблюдать процедуры действий в чрезвычайных ситуациях, предусмотренные на конкретном объекте или в конкретном месте, а также действующие законы и нормативные акты.*

### 8.3.3 Требования к испытанию соединения

ТАБЛ. 8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЮ СОЕДИНЕНИЯ

Требования	Описание
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Носите соответствующие средства защиты в соответствии с правилами и требованиями оценки рисков.</li></ul>
Расходные материалы	<ul style="list-style-type: none"><li>• —</li></ul>
Детали	<ul style="list-style-type: none"><li>• —</li></ul>
Инструменты	<ul style="list-style-type: none"><li>• Измеритель сопротивления изоляции</li><li>• Мультиметр</li><li>• Динамометрический гаечный ключ</li></ul>

### 8.3.4 Проверки и испытания

1. Снимите крышку клеммной коробки.
2. Проверьте надежность крепежных деталей, фиксирующих кабели нагрузки.
3. Убедитесь, что кабели надежно зажаты на уплотнении клеммной коробки, обеспечьте возможность смещения генератора на  $\pm 25$  мм на антивибрационных креплениях.
4. Убедитесь в том, что все кабели в клеммной коробке закреплены и не натянуты.
5. Проверьте все кабели на отсутствие признаков повреждения.
6. Проверьте правильность крепления принадлежностей автоматического регулятора напряжения и трансформаторов тока; убедитесь в том, что кабели проходят через трансформаторы тока по центру (при наличии).
7. При наличии противоконденсационного нагревателя:
  - a. Отсоедините источник питания и измерьте электрическое сопротивление нагревательных элементов. При обнаружении обрыва цепи замените нагревательный элемент.
  - b. Соедините оба конца проводов нагревателя.
  - c. Подключите проверочное напряжение между обмоткой и заземлением.
  - d. Через одну минуту измерьте сопротивление изоляции (IR1min).
  - e. Отключите испытательное напряжение.
  - f. Если измеренное сопротивление изоляции ниже приемлемого уровня, то замените нагревательный элемент. Обратитесь к: [Табл. 9 на стр. 53](#) для получения информации о значениях.
8. Проверьте напряжение питания противоконденсационного нагревателя в его распределительной коробке. При остановленном генераторе напряжение должно быть равным 120 или 240 В переменного тока (эта величина зависит от выбора патрона и указана на этикетке).
9. Проверьте чистоту автоматического регулятора напряжения и его принадлежностей, смонтированных в клеммной коробке, и убедитесь в том, что они прочно закреплены на виброизолирующих основаниях, а разъемы кабелей надежно соединены с клеммами.
10. В системах с параллельным подключением проверьте надежность соединения кабелей управления синхронизацией.
11. Установите крышку клеммной коробки на место и закрепите ее.



**ТАБЛ. 9. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И МИНИМАЛЬНО ПРИЕМЛЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ НОВЫХ И РАБОТАЮЩИХ ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ**

Компонент	Испытательное напряжение (В)	Минимальное сопротивление изоляции за 1 минуту (МОм)	
		Новые	Работающие
Антиконденсатный нагреватель	500	10	1

## 8.4 Система охлаждения

### 8.4.1 Введение

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Приведенные ниже значения в совокупности зависят от условий окружающей среды. Эффективность охлаждения зависит от состояния охлаждающего вентилятора, воздушных фильтров и прокладок.

Генераторы разработаны в соответствии со стандартами, поддерживающими директивы ЕС и нормативные документы Великобритании, и рассчитаны на воздействие рабочей температуры на изоляцию обмоток.

Стандарт **BS EN 60085 (≡ IEC 60085)** "Электрическая изоляция. Классификация и обозначение по термическим свойствам" определяет классификацию изоляции по максимальной рабочей температуре, обеспечивающей приемлемый срок службы. Скорость износа оборудования зависит также от химического загрязнения, электростатического и механического напряжения, но в первую очередь от температуры. Охлаждение вентилятором обеспечивает устойчивую рабочую температуру, не достигающую предельных значений для данного класса изоляции.

Если условия эксплуатации не соответствуют указанным на паспортной табличке, номинальные выходные характеристики необходимо уменьшить на указанные ниже величины.

- 3% для изоляции класса H на каждые 5 °C, если температура окружающего воздуха, поступающего в вентилятор охлаждения, превышает 40 °C, максимум до 60 °C.
- На 3% при увеличении высоты над уровнем моря на каждые 500 м, считая от 1000 м, в пределах 4000 м, в связи со снижением теплоемкости воздуха при уменьшении его плотности.
- На 5% при наличии воздушных фильтров, в связи с ограничением расхода воздуха.

## 8.4.2 Техника безопасности

### ОПАСНО

#### *Вращающиеся механические части*

*Вращающиеся механические части могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате ударов, зажатия, разрезания или захвата. Для предотвращения травм:*

- *Перед эксплуатацией генератора вращающиеся муфты между генератором и первичным двигателем должны быть закрыты кожухом или крышкой.*
- *Перед выполнением работ по обслуживанию или ремонту или удалением крышек с вращающихся частей: отключите и изолируйте генераторную установку от всех источников энергии, изолируйте накопленную энергию и используйте защитные процедуры блокировки/отключения.*

### ОСТОРОЖНО

#### *Горячие поверхности и пламя*

*Контакт с горячими поверхностями может привести к серьезным травмам и смерти от ожогов. При контакте горячих поверхностей с горючими материалами существует опасность возгорания. Для предотвращения травм, смерти или опасности возгорания:*

- *не прикасайтесь к горячим поверхностям.*
- *Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, см. главу «Меры предосторожности».*
- *Следите за тем, чтобы горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранились рядом с антиконденсатным нагревателем (если он установлен) и не соприкасались с ним.*
- *Убедитесь, что горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранятся вблизи генератора или первичного двигателя, включая вентиляционные и вытяжные системы, где это применимо.*

### ВНИМАНИЕ

#### *Пыль и взвешенные в воздухе частицы/пары*

*Пыль и другие взвешенные в воздухе частицы и пары могут вызвать легкие или умеренные травмы, раздражая легкие и глаза. Длительное или повторяющееся воздействие может вызвать серьезные заболевания. Для предотвращения травм:*

- *Используйте механическую вакуумную вытяжку для удаления пыли и взвешенных в воздухе частиц или паров.*
- *Полностью проветривайте помещение.*
- *Всегда носите соответствующие средства индивидуальной защиты. См. главу "Меры предосторожности".*

### ПРИМЕЧАНИЕ

Не пытайтесь вращать ротор генератора за лопасти вентилятора охлаждения. Вентилятор не рассчитан на такие нагрузки и будет поврежден.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Фильтры предназначены для удаления пыли, но не влаги. Увлажнение фильтрующих элементов может привести к сокращению расхода воздуха и перегреву. Не допускайте попадания влаги в фильтрующие элементы.

### 8.4.3 Требования

Необходимо соблюдать следующие требования.

ТАБЛ. 10. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЮ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Требования	Описание
Средства индивидуальной защиты	Надевайте обязательные для данной зоны средства индивидуальной защиты.
	Надевайте средства защиты глаз.
	Надевайте средства защиты органов дыхания.
Расходные материалы	Чистящая ткань без ворса
	Тонкие одноразовые перчатки
Детали	—
Инструменты	—

### 8.4.4 Проверка и чистка

1. Снимите экран переходника приводного конца.
2. Осмотрите вентилятор на предмет повреждения лопастей и трещин.
3. Повторно установите экран переходника приводного конца.
4. Восстановите рабочее состояние генераторной установки.
5. Проверьте отсутствие засорений на впуске и выпуске воздуха.

## 8.5 Муфты и сцепление

### 8.5.1 Введение

Эффективная работа и длительный срок службы компонентов зависят от минимизации механических нагрузок на генератор. При подключении к генераторной установке нарушение выверки валов и взаимодействие с вибрациями от первичного двигателя могут вызвать механические напряжения.

Оси вращения ротора генератора и выходного вала двигателя должны совпадать (выполняется радиальное и угловое выравнивание).

Нерегулируемая крутильная вибрация может привести к повреждению систем с приводом от вала двигателя внутреннего сгорания. Ответственность за оценку воздействия крутильной вибрации на генератор несет изготовитель генераторной установки: по запросу предоставляются данные о размерах и моменте инерции ротора, а также сведения о сопряжении.

### 8.5.2 Техника безопасности

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не пытайтесь вращать ротор генератора за лопасти вентилятора охлаждения. Вентилятор не рассчитан на такие нагрузки и будет поврежден.

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Подключение генератора**

*Движущиеся механические части во время подключения могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате ударов, зажатия, разрезания или захвата. При подключении генератора к первичному двигателю или при монтаже крупных компонентов во избежание травм:*

- при выполнении операций по подключению и/или монтажу персонал должен держать конечности и части тела на расстоянии от поверхностей муфты.

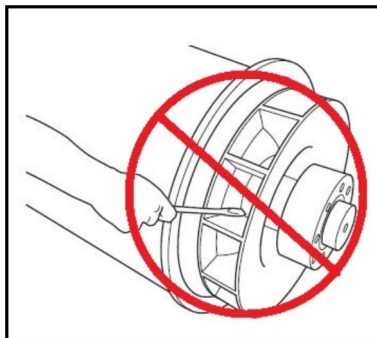


РИС. 24. НЕ ПРОВОРАЧИВАЙТЕ РОТОР ГЕНЕРАТОРА РУЧКОЙ.

### 8.5.3 Требования к проверке муфты

ТАБЛ. 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ МУФТЫ

Требования	Описание
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Носите соответствующие средства защиты в соответствии с правилами и требованиями оценки рисков.</li></ul>
Расходные материалы	<ul style="list-style-type: none"><li>• —</li></ul>
Детали	<ul style="list-style-type: none"><li>• —</li></ul>
Инструменты	<ul style="list-style-type: none"><li>• Циферблатный индикатор</li><li>• Динамометрический гаечный ключ</li></ul>

### 8.5.4 Проверка точек крепления

1. Убедитесь, что основание генераторной установки и монтажные площадки в хорошем состоянии, без трещин.
2. Убедитесь, что резина в антивибрационных креплениях не износилась.
3. Проверьте результаты мониторинга вибрации на наличие тенденции к росту вибрации.

#### 8.5.4.1 Муфта в конструкции с одним подшипником

1. Снимите экран переходника приводного конца для доступа к муфте.
2. Проверьте диски муфты на отсутствие повреждений, трещин, деформации и удлинения отверстий. Если поврежден хотя бы один диск, замените весь комплект дисков.
3. Проверьте надежность затяжки болтов, прикрепляющих диски муфты к маховику двигателя. Затяните их в порядке, указанном для соединительной муфты генератора в главе «Монтаж» ([Раздел 7.1.1 на стр. 40](#)), с крутящим моментом, рекомендованным изготовителем двигателя.

4. Установите экран переходника приводного конца.

## 8.6 Система выпрямителя

### 8.6.1 Введение

При прохождении через выпрямитель переменный ток, индуцируемый в обмотках ротора возбuditеля, преобразуется в постоянный ток, намагничивающий полюса главного ротора. Выпрямитель состоит из двух пластин в форме полукольца – положительной и отрицательной – с тремя диодами на каждой. Помимо подключения к главному ротору, выход постоянного тока на выпрямителе подключен к варистору (только S1). Варистор защищает выпрямитель от пиков и выбросов напряжения, которые могут возникать в роторе в зависимости от состояния нагрузки на генератор.

Диоды характеризуются низким электрическим сопротивлением только в одном направлении: за положительное направление тока принимается направление от анода к катоду; другими словами, величина силы тока от катода к аноду считается отрицательной.

Обмотки ротора возбuditеля соединены с анодами трех диодов, образующими положительную пластину, и с катодами трех диодов, образующими отрицательную пластину, в результате чего переменный ток полностью выпрямляется и преобразуется в постоянный. Выпрямитель монтируется на неприводном конце ротора возбuditеля и вращается вместе с ним.

### 8.6.2 Техника безопасности

#### ОПАСНО

##### **Электрические проводники под напряжением**

**Электрические проводники под напряжением могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате поражения электрическим током и ожогов. Во избежание травм и перед работой с проводниками под напряжением:**

- **отключите и изолируйте генератор от всех источников энергии;**
- **удалите или изолируйте накопленную энергию;**
- **проверьте изолированные части на электрическую изоляцию с помощью подходящего тестера напряжения;**
- **используйте процедуры безопасности, связанные с блокировкой и отключением.**

#### ОПАСНО

##### **Вращающиеся механические части**

**Вращающиеся механические части могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате ударов, зажатия, разрезания или захвата. Для предотвращения травм:**

- **Перед эксплуатацией генератора вращающиеся муфты между генератором и первичным двигателем должны быть закрыты кожухом или крышкой.**
- **Перед выполнением работ по обслуживанию или ремонту или удалением крышек с вращающихся частей: отключите и изолируйте генераторную установку от всех источников энергии, изолируйте накопленную энергию и используйте защитные процедуры блокировки/отключения.**

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Неправильные электрический монтаж и защита системы**

**Неправильные электрический монтаж и/или защита системы могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, вследствие поражения электрическим током или ожогов. Во избежание травм или смерти и перед началом работы, персонал должен:**

- **пройти соответствующее, актуальное и утвержденное обучение;**
- **быть знаком с оборудованием, понимает задачу (задачи) и процедуру (процедуры);**
- **знать связанные с этим опасности/риски;**
- **знать и соблюдать процедуры действий в чрезвычайных ситуациях, предусмотренные на конкретном объекте или в конкретном месте, а также действующие законы и нормативные акты.**

### 8.6.3 Требования

**ТАБЛ. 12. СИСТЕМА ВЫПРЯМИТЕЛЯ: ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ И ЗАМЕНЕ КОМПОНЕНТОВ**

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, подходящими для данной площадки.
Расходные материалы	Клей для резьбовых соединений Loctite 241
	Кремниевая термопаста Dow Corning типа 340 или аналог
	Припой
	Оплетка для удаления припоя
Детали	Полный комплект диодов: три с анодным выводом и три с катодным выводом (все от одного изготовителя)
	Один варистор (только S1)
Инструменты	Мультиметр
	Измеритель сопротивления изоляции
	Динамометрический гаечный ключ
	Паяльник

### 8.6.4 Проверка и замена варистора (только S1)

1. Осмотрите варистор.
2. При наличии признаков перегрева (обесцвечивание, вздутие, оплавление) или нарушения целостности отметьте варистор как неисправный.
3. Отсоедините один вывод варистора. Сохраните крепежные детали и шайбы.
4. Измерьте сопротивление варистора. Сопротивление исправного варистора превышает 100 МОм.
5. Если результат измерения сопротивления хотя бы в одном направлении указывает на короткое замыкание или обрыв цепи, отметьте варистор как неисправный. (на некоторых мультиметрах показания могут быть O.L. при высоких уровнях сопротивления. Вы должны знать предельные значения на своих инструментах)
6. Если варистор неисправен, замените его вместе со всеми диодами.

7. Восстановите соединение и проверьте надежность крепления всех проводов, наличие шайб и затягивание крепежных деталей.

## 8.6.5 Проверка и замена диодов

### ОСТОРОЖНО

#### *Горячие поверхности и пламя*

*Контакт с горячими поверхностями может привести к серьезным травмам и смерти от ожогов. При контакте горячих поверхностей с горючими материалами существует опасность возгорания. Для предотвращения травм, смерти или опасности возгорания:*

- *не прикасайтесь к горячим поверхностям.*
- *Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, см. главу «Меры предосторожности».*
- *Следите за тем, чтобы горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранились рядом с антиконденсатным нагревателем (если он установлен) и не соприкасались с ним.*
- *Убедитесь, что горючие материалы или легковоспламеняющиеся вещества не хранятся вблизи генератора или первичного двигателя, включая вентиляционные и вытяжные системы, где это применимо.*

### ПРИМЕЧАНИЕ

Не затягивайте диод с моментом затяжки выше указанного. Это приведет к повреждению диода.


### ПРИМЕЧАНИЕ

Снимите кронштейн на неприводном конце для доступа только к диодам S0L1 рамы.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что припой не капает на любой другой компонент генератора.

1. С помощью паяльника и оплетки припоя удалите припой, который соединяет провод ротора возбuditеля с одним диодом.

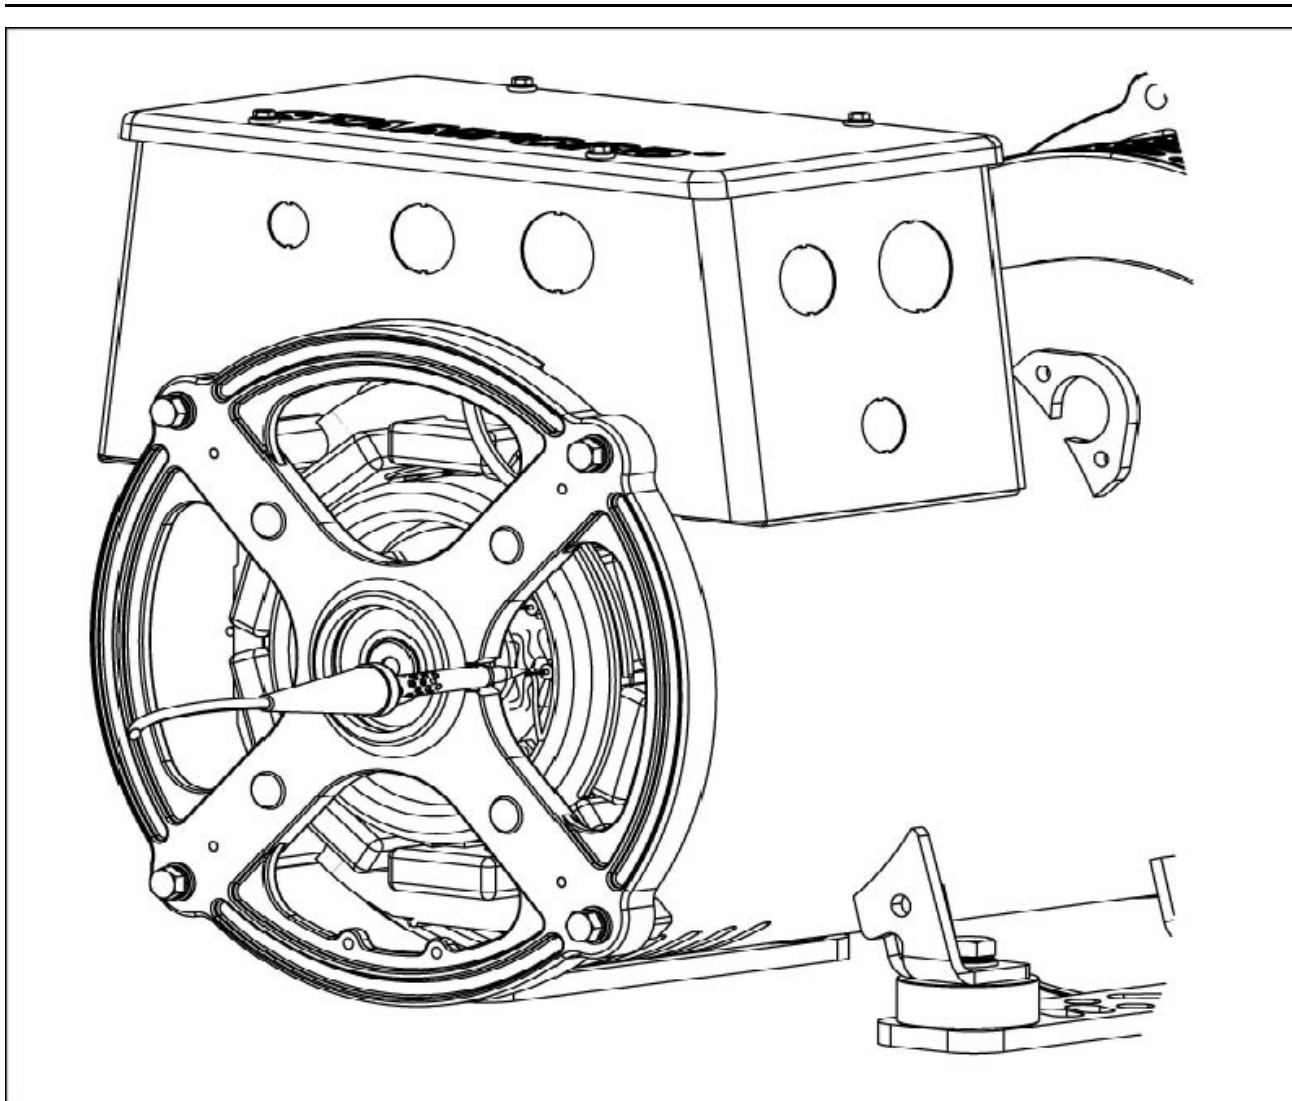

**РИС. 25. УДАЛЕНИЕ ПРИПОЯ ДИОДА**

2. Измерьте падение напряжения на диоде в прямом направлении с помощью функции проверки диодов, предусмотренной в мультиметре.
3. Измерьте сопротивление диода в обратном направлении измерителем сопротивления изоляции при испытательном напряжении 1000 В постоянного тока.
4. Диод неисправен, если падение напряжения в прямом направлении выходит за пределы диапазона от 0,3 до 0,9 В или сопротивление в обратном направлении меньше 20 МОм.
5. Повторите испытания для остальных пяти диодов.
6. В случае неисправности хотя бы одного диода необходимо заменить весь комплект из шести диодов (диодами одного типа и одного изготовителя).
  - a. Отсоедините диод (диоды).
  - b. Нанесите небольшое количество термопасты **только** на основание новых диодов, не затрагивая резьбу.
  - c. Проверьте полярность диода (диодов).
  - d. Ввинтите каждый новый диод в резьбовое отверстие на пластине выпрямителя.
  - e. Для обеспечения требуемых механических, электрических и термических характеристик контакта вкрутите диод с моментом затяжки от 2,0 до 2,25 Нм (от 18 до 20 дюйм-фунтов).
  - f. Замените варистор (только S1).



### ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что припой не капает на любой другой компонент генератора.

7. С помощью паяльника и припоя повторно соедините при проверке надежность и корректность всех спаянных проводов.

## 8.7 Обмотки

### 8.7.1 Введение

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед проведением этих испытаний отсоедините от разъемов обмоток генератора все провода управления и провода потребителей электроэнергии.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Высокое напряжение, подключаемое при испытаниях на сопротивление изоляции, способно повредить электронные компоненты автоматического регулятора напряжения (AVR). Перед выполнением любых испытаний на сопротивление изоляции необходимо отсоединить автоматический регулятор напряжения. Перед выполнением любых испытаний на сопротивление изоляции необходимо заземлить датчики температуры. Увлажнение или загрязнение обмоток снижает сопротивление, что может привести к их повреждению под действием высокого напряжения при испытаниях на сопротивление изоляции. В случае сомнений сначала проведите испытания сопротивления при низком напряжении (500 В).

Рабочие характеристики генератора зависят от качества электрической изоляции обмоток. Причинами ухудшения качества изоляции могут быть электростатические, механические и термические напряжения, химическое загрязнение обмотки и загрязнение окружающей среды. Для проверки состояния изоляции проводятся различные диагностические испытания, включающие в себя приложение испытательного напряжения к отсоединенным обмоткам и его снятие, измерение силы тока и расчет электрического сопротивления по закону Ома.

При первой подаче постоянного испытательного напряжения могут возникать токи трех видов.

- **Емкостной ток:** заряжает обмотку до величины испытательного напряжения (падает до нуля в течение нескольких секунд).
- **Ток поляризации:** изменяет ориентацию молекул изолирующего материала в соответствии с приложенным электрическим полем (падает практически до нуля в течение десяти минут).
- **Ток утечки:** вызывает разрядку на землю в местах, где сопротивление изоляции снижено в связи с загрязнением или увлажнением (возрастает до постоянной величины в течение нескольких секунд).

Для проверки сопротивления изоляции выполняется одно измерение через одну минуту после подачи постоянного испытательного напряжения, когда емкостной ток уже исчез. Для проверки коэффициента поляризации через десять минут выполняется второе измерение. Приемлемым результатом является увеличение сопротивления к моменту второго измерения не менее чем в два раза в связи со снижением тока поляризации. Если в связи с низким качеством изоляции ток утечки существенно превышает ток поляризации, показания двух измерений различаются незначительно. Специализированный измеритель сопротивления изоляции позволяет получить точные и надежные данные измерений, а также автоматизировать часть испытаний.

## 8.7.2 Техника безопасности

### ОПАСНО

#### *Электрические проводники под напряжением*

*Электрические проводники под напряжением могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате поражения электрическим током и ожогов. Во избежание травм и перед работой с проводниками под напряжением:*

- *отключите и изолируйте генератор от всех источников энергии;*
- *удалите или изолируйте накопленную энергию;*
- *проверьте изолированные части на электрическую изоляцию с помощью подходящего тестера напряжения;*
- *используйте процедуры безопасности, связанные с блокировкой и отключением.*

### ОПАСНО

#### *Испытание электрических проводников под напряжением*

*Электрические проводники под напряжением могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, в результате поражения электрическим током и ожогов. Во избежание травм перед проведением испытаний электрических проводников под напряжением или рядом с ними:*

- *Примите соответствующие меры предосторожности для предотвращения контакта с проводниками под напряжением, см: раздел «Меры предосторожности».*
- *Проводите испытания на проводниках под напряжением или вблизи них только в случае крайней необходимости.*
- *Испытания на электрических проводах под напряжением или вблизи них может проводить только обученный персонал.*
- *Не проводите испытания на электрических проводах под напряжением или вблизи них в одиночку, необходимо присутствие другого компетентного лица, обученного изолировать источники энергии и принимать меры в аварийной ситуации.*

### ОСТОРОЖНО

#### *Водяной конденсат*

*Эксплуатация генератора с конденсатом в обмотках может привести к серьезным травмам в результате поражения электрическим током, ожогам или воздействию летящих обломков и частиц. Во избежание травм и перед началом эксплуатации генератора:*

- *используйте антиконденсатные нагреватели (если они установлены), чтобы предотвратить накопление конденсата;*
- *проверьте наличие водяного конденсата;*
- *Если присутствует конденсат, слейте/удалите воду, высушите и осмотрите генератор, см. «Техническое обслуживание и уход».*

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Воздействие частиц и паров из генератора.**

**Частицы и пары могут выбрасываться во всех направлениях (горизонтально и вертикально) из места, где имеется вентиляционное отверстие генератора. Во избежание травм:**

- **Избегайте зон вокруг вентиляционных отверстий, воздухозаборника(-ов) и воздухоотвода(-ов) при работающем генераторе.**
- **При работе с генератором используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.**

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Электрические проводники под напряжением**

**Электрические проводники под напряжением на клеммах обмоток могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, вследствие поражения электрическим током или ожогов. После проверки сопротивления изоляции, чтобы предотвратить травмы или смерть:**

- **разряжайте обмотки сразу после окончания испытания путем замыкания на землю через подходящее заземление. Обмотки должны разряжаться в течение большего из значений:**
  1. **время, равное продолжительности теста, или**
  2. **5 минут.**

**⚠ ОСТОРОЖНО**

**Неправильный электрический монтаж и защита системы**

**Неправильный электрический монтаж и/или защита системы могут стать причиной тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом, вследствие поражения электрическим током или ожогов. Во избежание травм или смерти и перед началом работы, персонал должен:**

- **пройти соответствующее, актуальное и утвержденное обучение;**
- **быть знаком с оборудованием, понимает задачу (задачи) и процедуру (процедуры);**
- **знать связанные с этим опасности/риски;**
- **знать и соблюдать процедуры действий в чрезвычайных ситуациях, предусмотренные на конкретном объекте или в конкретном месте, а также действующие законы и нормативные акты.**

## 8.7.3 Требования

ТАБЛ. 13. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ ОБМОТОК

Требование	Описание
Средства индивидуальной защиты	<ul style="list-style-type: none"><li>• Носите соответствующие средства защиты в соответствии с правилами и требованиями оценки рисков.</li></ul>
Расходные материалы	<ul style="list-style-type: none"><li>• —</li></ul>
Детали	<ul style="list-style-type: none"><li>• —</li></ul>
Инструменты	<ul style="list-style-type: none"><li>• Измеритель сопротивления изоляции</li><li>• Мультиметр</li><li>• Миллиомметр или микроомметр</li><li>• Амперметр для измерений без разрыва цепи</li><li>• Инфракрасный термометр</li><li>• Заземляющий стержень</li></ul>

## 8.7.4 Проверка сопротивления обмоток

1. Остановите генератор.
2. Проверьте сопротивление обмотки статора возбuditеля:
  - a. Отсоедините провода возбуждения F1 и F2 от АРН.
  - b. С помощью мультиметра измерьте и запишите сопротивление между проводами F1 и F2.
  - c. Подсоедините на место провода возбуждения F1 и F2.
3. Проверьте сопротивление обмотки ротора возбuditеля (ротор).
  - a. Пометьте провода, подсоединенные к диодам на одной из двух пластин выпрямителя.
  - b. С помощью паяльника и оплетки для удаления припоя снимите припой со всех проводов ротора возбuditеля со всех диодов на выпрямителе.
  - c. Измерьте и запишите сопротивление между парами помеченных проводов (между обмотками фаз). Используйте специальный микроомметр.
  - d. С помощью паяльника и припоя повторно подсоедините все выводы ротора возбuditеля к диодам.
  - e. Проверьте надежность фиксации крепежных деталей.
4. Проверьте сопротивление главной обмотки (ротора).
  - a. Сопротивление обмотки главного ротора можно снять непосредственно со шпилек/пластин выпрямителя.
  - b. Измерьте и запишите сопротивление между проводами главного ротора и шпильками/пластинами выпрямителя (+ve и -ve). Используйте специальный микроомметр.
5. Проверьте сопротивление главной обмотки (статора).
  - a. Отсоедините выводы главного статора от выходных клемм.

- b. Измерьте и запишите сопротивление между выводами U1 и U2 и выводами U5 и U6 (при наличии). Используйте специальный микроомметр.
  - c. Измерьте и запишите сопротивление между выводами V1 и V2 и выводами V5 и V6 (при наличии). Используйте специальный микроомметр.
  - d. Измерьте и запишите сопротивление между выводами W1 и W2 и выводами W5 и W6 (при наличии). Используйте специальный микроомметр.
  - e. Подсоедините выводы к выходным клеммам, как ранее.
  - f. Проверьте надежность фиксации крепежных деталей.
6. Проверьте сопротивление дополнительной обмотки (при наличии).
- a. Отсоедините выходные провода дополнительной обмотки, 7 и Z2, от автоматического регулятора напряжения.
  - b. С помощью мультиметра измерьте и запишите сопротивление между проводами 7 и Z2.
  - c. Повторно подсоедините выходные провода дополнительной обмотки, 7 и Z2, к автоматическому регулятору напряжения.
7. Используйте технические данные ([Глава 10 на стр. 73](#)), чтобы убедиться в том, что измеренные сопротивления всех обмоток соответствуют эталонным значениям.

## 8.7.5 Проверка сопротивления изоляции обмоток

### ПРИМЕЧАНИЕ

Эксплуатация генератора до достижения минимально допустимого сопротивления изоляции не допускается.

**ТАБЛ. 14. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И МИНИМАЛЬНО ПРИЕМЛЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ НОВЫХ И РАБОТАЮЩИХ ГЕНЕРАТОРОВ**

	Испытательное Напряжение (В)	Минимальное сопротивление изоляции через одну минуту (МОм)	
		Новые	Работающие
Главный статор	500	10	5
Вспом. питание Обмотка	500	10	5
Статор возбуждителя	500	10	5
Сочетание ротора возбуждителя, выпрямителя и главного ротора	500	10	5

1. Осмотрите обмотки на предмет механических повреждений и обесцвечивания вследствие перегрева. При наличии гигроскопичной пыли и других загрязнений очистите изоляцию.
2. Для главных статоров выполните указанные ниже действия.
  - a. Убедитесь, что жгут измерительных проводов АРН отсоединен до начала испытаний.
  - b. Отсоедините и заземлите дополнительную обмотку (при наличии).
  - c. Отсоедините нейтраль от каждого проводника (при наличии).
  - d. Соедините вместе три провода всех фазных обмоток (если это возможно) или проведите испытание на отдельных концах проводов.
  - e. Подключите указанное в таблице испытательное напряжение между выводом фазы и заземлением.
  - f. Через одну минуту измерьте сопротивление изоляции ( $IR_{1min}$ ).

- 
- g. Подсоедините на пять минут заземляющий стержень для разрядки испытательного напряжения.
      - h. Если измеренное сопротивление изоляции меньше минимально допустимого значения, высушите изоляцию, затем выполните процедуру повторно.
      - i. Повторно подсоедините нейтраль к проводу заземления (при наличии), а также жгут измерительных проводов APH и соединение дополнительной обмотки.
  3. Для дополнительных обмоток и статоров возбuditеля, а также для комбинированных возбuditелей и главных роторов:
    - a. Заземлите обмотку главного статора во время испытания.
    - b. Соедините вместе концы обмоток (если это возможно) или проведите испытание на отдельных концах проводов.
    - c. Подключите указанное в таблице испытательное напряжение между обмоткой и заземлением.
    - d. Через одну минуту измерьте сопротивление изоляции ( $IR_{min}$ ).
    - e. Подсоедините на пять минут заземляющий стержень для разрядки испытательного напряжения.
    - f. Если измеренное сопротивление изоляции меньше минимально допустимого значения, высушите изоляцию, затем выполните процедуру повторно.
    - g. Повторите испытания по данной методике для каждой обмотки.
    - h. Демонтируйте соединения, установленные для проведения испытаний.
    - i. Снимите заземляющее соединение.

## 8.7.6 Сушка изоляции

Ниже рассматриваются способы сушки изоляции обмоток главного статора. Во избежание повреждения оборудования вследствие выделения водяных паров из изоляции не допускайте возрастания температуры со скоростью выше 5 °C в час или до величины, превышающей 90 °C.

Постройте график сопротивления изоляции, позволяющий определить момент завершения сушки.

### 8.7.6.1 Сушка наружным воздухом

Во многих случаях система охлаждения генератора может служить достаточным средством его сушки. Отсоедините кабели от клемм X+ (F1) и XX- (F2) автоматического регулятора напряжения во избежание подачи напряжения возбуждения на статор возбuditеля. Запустите генераторную установку в невозбужденном состоянии. Для удаления влаги воздух должен беспрепятственно проходить через генератор. Для усиления осушающего воздействия воздушного потока воспользуйтесь противоконденсационным нагревателем (при наличии).

По завершении сушки снова подсоедините кабели между статором возбuditеля и автоматическим регулятором напряжения. Если эксплуатация генераторной установки возобновляется позднее, включите противоконденсационный нагреватель (при наличии) и перед началом работы снова проведите испытания на сопротивление изоляции.

### 8.7.6.2 Сушка горячим воздухом

Направьте горячий воздух от одного или двух электрических вентиляторных нагревателей мощностью от 1 до 3 кВт в воздухозаборник генератора. Убедитесь в том, что каждый источник тепла удален от обмоток не менее чем на 300 мм во избежание коробления изоляции и других повреждений, вызванных перегревом. Для удаления влаги воздух должен беспрепятственно проходить через генератор.

После сушки удалите вентиляторные нагреватели и выполните необходимые процедуры повторного ввода в эксплуатацию.

Если эксплуатация генераторной установки возобновляется позднее, включите противоконденсационные нагреватели (при наличии) и перед началом работы снова проведите испытания на сопротивление изоляции.

### 8.7.6.3 Постройте график сопротивления изоляции (IR)

При сушке генератора любым способом следует каждые 15–30 минут измерять сопротивление изоляции и температуру (при наличии датчиков) обмоток главного статора. Постройте график зависимости сопротивления изоляции IR (ось Y) от времени t (ось X).

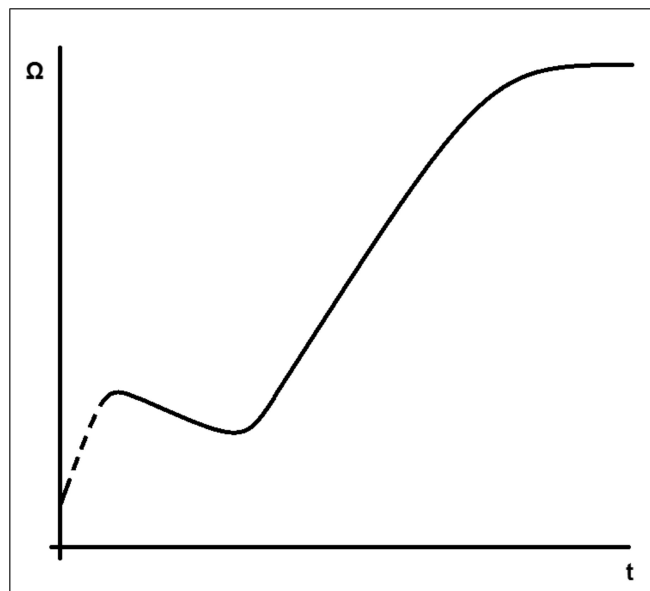


РИС. 26. ГРАФИК СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Типичная кривая показывает первоначальное увеличение сопротивления, падение, а затем постепенный рост до устойчивого состояния. При незначительном намакании обмоток пунктирная часть кривой может не появиться. По достижении устойчивого состояния продолжайте сушку в течение еще одного часа.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Эксплуатация генератора до достижения минимально допустимого сопротивления изоляции не допускается.

-

---

Эта страница намеренно оставлена пустой.



## 9 Идентификация деталей

### 9.1 Генератор S0 и S1 с одним подшипником

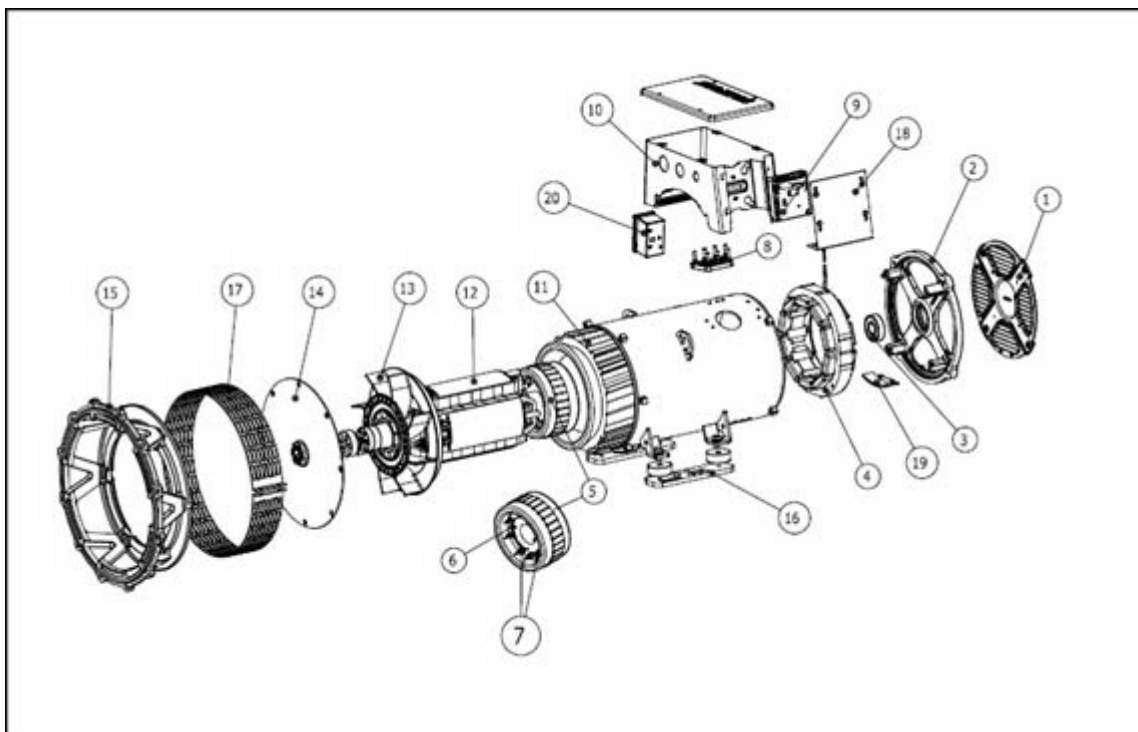


РИС. 27. ГЕНЕРАТОР S0 И S1 С ОДНИМ ПОДШИПНИКОМ

### 9.2 Детали и крепежные элементы S0 и S1

ТАБЛ. 15. ДЕТАЛИ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ S0 И S1

Ссылка	Компонент	S0L1			S0L2			S1L2		
		Крепежный элемент	Количество	Крутящий момент (Нм)	Крепежный элемент	Количество	Крутящий момент (Нм)	Крепежный элемент	Количество	Крутящий момент (Нм)
1	Крышка не приводного конца	M5x12	4	6	M5x12	4	6	M5x12	4	6
2	Кронштейн на не приводном конце	M8x35	4	26	M8x35	4	26	M8x35	4	26

Ссылка	Компонент	S0L1			S0L2			S1L2		
		Крепежный элемент	Количество	Крутящий момент (Нм)	Крепежный элемент	Количество	Крутящий момент (Нм)	Крепежный элемент	Количество	Крутящий момент (Нм)
3	Комплект подшипника на неприводном конце	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Статор возбуждителя (поле)	M5	4	6,5	M6	4	10	M6	4	10
5	Ротор возбуждителя (обмотка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Узел выпрямителя	10 UNF	2	2,3 - 3,6	10 UNF	2	2,3 - 3,6	10 UNF	2	2,3 - 3,6
7	Диод / Варистор	10 UNF	2	2,3 - 3,6	10 UNF	2	2,3 - 3,6	10 UNF	2	2,3 - 3,6
8	Клеммная колодка (3 фазы)	M5x20	2	6	M5x20	2	6	M5x25	2	6
8	Клеммная колодка (1 фаза)	M5x20	1	6	M5x20	1	6	M5x25	1	6
8	Главные клеммы	Гайка M6	7	6,5	Гайка M6	7	6,5	Гайка M6	7	6,5
9	АРН	Антивибрационная опора	4	-	Антивибрационная опора	4	-	Антивибрационная опора	4	-
10	Главная клеммная коробка для крепления к раме	M5x10	4	6	M5x10	4	6	M5x10	4	6
11	Главный статор (обмотка) и рама	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Главный ротор (поле) Сборка	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ссылка	Компонент	S0L1			S0L2			S1L2		
		Крепежный элемент	Количество	Крутящий момент (Нм)	Крепежный элемент	Количество	Крутящий момент (Нм)	Крепежный элемент	Количество	Крутящий момент (Нм)
13	Вентилятор	-	-	-	-	-	-	M5x16	4	6
14	Диск муфты (длина крепежного элемента согласно SAE)	M8	6	43	M10	6	71,3 - 78,8	M12	6	147
15	Переходник приводного конца (длина крепежного элемента согласно SAE)	M8x35	4	26	M8x35	6	26	M8x35	6	26
16	Плита основания	M8	4	26	M10	4	47	M10	4	47
17	Экран на приводном конце	M5x50	2	6,5	M5x50	2	6,5	M5x50	2	6,5
18	Крышка автоматического регулятора напряжения	M5x12	4	6	M5x12	4	6	M5x12	4	5
19	Патрон нагревателя	M4x12	2		M4x12	2		M4x12	2	
20	Комплект нагревателя (клеммная коробка)	M5x10	2	6,5	M5x10	2	6,5	M5x10	2	6,5

-

---

Эта страница намеренно оставлена пустой.

# 10 Технические характеристики

## ПРИМЕЧАНИЕ

Сравните результаты измерений с техническими проспектами и свидетельством о проведении испытаний из комплекта поставки генератора.

## 10.1 Сопротивление обмоток S0/S1

ТАБЛ. 16. СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТОК S0/S1

Модель	Обмотка	Сопротивление обмоток при 22 °C (измеренные значения должны находиться в пределах допусков 10%)				
		Главный статор L-N (Ом)	Статор возбуждителя L-L (Ом)	Ротор возбуждителя L-L (Ом)	Главный ротор (Ом)	Вспом. обмотка Провод 7-Z2 (Ом)
S0L1-D1	311	1,9200	13,88	0,1840	0,365	-
S0L1-H1	311	1,1230	13,88	0,1840	0,410	-
S0L1-L1	311	0,8210	17,50	0,2000	0,462	-
S0L1-P1	311	0,6360	17,50	0,2000	0,505	-
S0L1-J1	05	0,4830	13,88	0,1840	0,431	-
S0L1-J1	06	0,3250	13,88	0,1840	0,431	-
S0L1-S1	05	0,2630	17,50	0,2000	0,520	-
S0L1-S1	06	0,1900	17,50	0,2000	0,520	-
S0L2-F1	311/711	0,4900	14,51	0,2680	0,595	4,82
S0L2-G1	311/711	0,4450	14,51	0,2680	0,639	5,77
S0L2-G1	06/706	0,1400	14,51	0,2680	0,639	2,71
S0L2-M1	311/711	0,2880	15,30	0,2100	0,741	5,12
S0L2-M1	06/706	0,0960	15,30	0,2100	0,741	2,55
S0L2-P1	311/711	0,2300	16,00	0,2174	0,800	4,68
S0L2-K1	05/705	0,1840	14,51	0,2680	0,698	4,01
S0L2-U1	05/705	0,1110	16,00	0,2174	0,882	3,70
S0L2-U1	06/706	0,0820	16,00	0,2174	0,882	2,70
S1L2-J1	311/711	0,1965	15,50	0,2244	0,920	4,16
S1L2-K1	05/705	0,0918	15,50	0,2244	0,965	2,83
S1L2-K1	311/711	0,1774	15,50	0,2244	0,965	3,91
S1L2-N1	311/711	0,1286	14,60	0,2440	1,040	3,76

Модель	Обмотка	Сопротивление обмоток при 22 °С (измеренные значения должны находиться в пределах допусков 10%)				
		Главный статор L-N (Ом)	Статор возбуждителя L-L (Ом)	Ротор возбуждителя L-L (Ом)	Главный ротор (Ом)	Вспом. обмотка Провод 7-Z2 (Ом)
S1L2-R1	05/705	0,0690	14,60	0,2440	1,100	2,53
S1L2-K1	06/706	0,0590	15,50	0,2244	0,965	2,20
S1L2-R1	311/711	0,1140	14,60	0,2440	1,100	3,72
S1L2-N1	06/706	0,0510	14,60	0,2440	1,040	2,38
S1L2-Y1	311/711	0,0841	16,00	0,2752	1,279	3,50
S1L2-G1	06/706	0,0850	15,50	0,2244	0,861	2,50
S1L2-H1	06/706	0,0790	15,50	0,2244	0,891	2,31

# 11 Запасные части и послепродажное обслуживание

## 11.1 Заказ деталей

При заказе деталей вместе с наименованием детали следует указать номер серии машины или идентификационный номер машины и тип. Номер серии машины приведен на паспортной табличке или раме.

## 11.2 Обслуживание заказчиков

Инженеры по обслуживанию CGT - это опытные профессионалы, прошедшие большой курс обучения для предоставления наилучшего обслуживания. Наша всемирная служба предлагает:

- Ввод в действие генератора переменного тока на месте эксплуатации
- Обслуживание и контроль состояния подшипников на месте эксплуатации
- Проверку целостности изоляции на месте эксплуатации
- Настройку АРН и принадлежностей на месте эксплуатации

Подробная информация о ближайшем пункте обслуживания указана на сайте [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com).

## 11.3 Рекомендуемые запасные части

Для критически важных применений комплект запасных частей должен поставляться вместе с генератором.

ТАБЛ. 17. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ S0/S1

	S0L1	S0L2	S1L2
Описание	Номер по каталогу	Номер по каталогу	Номер по каталогу
Комплект AS540	A059F437	A059F437	A059F437
Набор VITA01	A075Z492	A075Z492	A075Z492
Комплект подшипников на неприводном конце	A054H811	A054H811	45-0866
Противокоррозионная паста	45-0280	45-0280	45-0280
Комплект для обслуживания выпрямителя	A054H820	A054H820	RSK-1101
Выпрямитель в сборе	A051C308	A054H816	45-0427

-

---

Эта страница намеренно оставлена пустой.



# 12 Утилизация по окончании срока эксплуатации

---

## 12.1 Общие указания

При утилизации генератора переменного тока, комплектующих деталей или упаковки:

- при переработке отходов соблюдайте действующие нормы и правила;
- перерабатывайте отходы экологически безопасным способом, по возможности используйте материалы повторно, восстанавливайте и/или перерабатывайте их.
- При необходимости обратитесь в компанию, занимающуюся переработкой отходов, за советом и рекомендациями.

## 12.2 Упаковочный материал

После доставки генератора, запасных компонентов или предметов обслуживания упаковочный материал необходимо утилизировать.

- Деревянная упаковка подлежит переработке. Однако древесина, обработанная химическими консервантами, должна быть обработана соответствующим образом. **Не сжигайте химически обработанную древесину.**
- Пластмассовая упаковка подлежит переработке.
- Бумажная и картонная упаковка должна быть переработана.
- Антикоррозийное покрытие можно удалить с помощью чистящего средства и тряпки. Ткань должна быть утилизирована как загрязненные отходы, см. [Раздел 12.4 на стр. 78](#).
- Влагопоглотители/осушающие реагенты должны быть утилизированы как опасные отходы, см. [Раздел 12.4 на стр. 78](#)

## 12.3 Материал, пригодный для вторичной переработки

Отделите изделия, содержащие перерабатываемые базовые материалы, такие как: железо, медь и сталь, удалив из компонентов генератора неперерабатываемые и/или опасные материалы.

- Предметы, которые содержат железо, сталь и медь, теперь могут быть переработаны через специализированные компании по переработке материалов.
- Разделите извлеченный материал на опасные и неопасные отходы. Соблюдайте действующие правила и нормы.
  - Утилизируйте любые загрязненные и/или опасные материалы как опасные отходы, см. [Раздел 12.4 на стр. 78](#).
  - Неопасные материалы, которые не могут быть повторно использованы, переработаны или утилизированы, теперь могут быть переработаны как общие отходы.

---

## 12.4 Опасные или загрязненные отходы

**⚠ ВНИМАНИЕ**

**Опасные вещества**

**Опасные вещества могут привести к травмам легкой или средней тяжести. Длительное или повторяющееся воздействие опасных веществ может вызвать серьезные заболевания. Для предотвращения травм:**

- **Всегда читайте и соблюдайте инструкции, предоставленные производителем изделия.**
- **Используйте, работайте и храните вещества в соответствии с указаниями производителя продукта.**
- **Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты. См. раздел «Меры предосторожности»**

Такие отходы, как масло, смазка, топливо, клей, влагопоглотители (осушители), аккумуляторная кислота, чистящее средство, растворитель или коррозионные вещества, остатки краски, полиэфирной смолы и/или пластика, а также изделия, загрязненные такими веществами, относятся к «Опасным отходам» в соответствии с международными нормами.

- Соблюдать действующие правила и нормы при обращении, хранении, транспортировке, переработке и/или утилизации опасных отходов.
- При необходимости обратитесь в компанию по утилизации опасных отходов за помощью и/или консультацией по утилизации опасных отходов или загрязненных изделий.



**STAMFORD | AvK™**  
POWERING TOMORROW, TOGETHER